

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 141/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Nova Bassano/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 15 de março de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Nova Bassano. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 – Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS.

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município foi na modalidade direta, do tipo regular, sendo a primeira visita a Nova Bassano. Esta foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos seus membros para a Corsan e a Prefeitura, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO SIMPLIFICADO

A captação de água para o abastecimento no município de Nova Bassano é realizada em manancial subterrâneo. Existe no município 8 poços tubulares profundos, com diâmetro de 20 cm, inseridos no Sistema Aquífero Serra Geral II. Ressalta-se que nenhuma das captações possui outorga, mas a maioria possui Cadastro de Uso da Água – SIOUT 0002. De acordo com a Resolução CRH n. 402/2022 tais cadastros regularizarão provisoriamente a captação até 31/01/2026. Na tabela 1 estão dispostas as informações dos poços.

Tabela 1 – Dados das captações subterrâneas do município de Nova Bassano.

Código	Nome	Endereço	Q média mensal (m³.h ⁻¹)	Método de acionamento*	Profundidade (m)	Cadastro SIOUT
1	NBA05	Rua Silva Jardim, n. 323 Lat: -28.73950 Long: -51.70221	7,0	Timer	81,5	2019/005.299
2	NBA06A	Rua Clemente Zampieron, n. 397 Lat: -28.73943 Long: -51.69087	-	Radiofrequência	-	-
3	NBA07	Rua Silva Jardim, n. 1454 Lat: -28.75045 Long: -51.69679	20,0	Radiofrequência	90,0	2019/005.301
4	NBA08	Rua Silva Jardim, n. 1050 Lat: -28.74678 Long: -51.69723	20,0	Radiofrequência	96,0	2019/005.302
5	NBA13	Rua Ricieri Cataneo, n. 175 Lat: -28.74435 Long: -51.70202	18,0	Radiofrequência	164,0	2019/005.309
6	NBA16	Rua Fortunatto Zampieron, n. 245 Lat: -28.74031 Long: -51.68618	25,0	Timer	208,0	2019/005.315
7	NBA20B	Rua Silva Jardim, n. 1677 Lat: -28.74285 Long: -51.69976	-	Timer	-	-
8	NBA26	Linha Anita Garibaldi, n. 1104 Lat: -28.70422 Long: -51.71185	30,0	Radiofrequência	180,0	2019/023.457

* 1.Timer: o poço é acionado em horários específicos, tempo programado de operação; 2.Radiofrequência: o poço é acionado de acordo com o nível do reservatório.

As águas captadas são tratadas junto aos poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. Cada poço possui uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. Os reagentes utilizados são o fluossilicato de sódio (flúor), da marca GR Indústria Química, e o sal para gerador de cloro, da marca Zizo.

A empresa responsável pelo tratamento dos poços é terceirizada, sendo esta a Magna Engenharia. Ela opera no município a cada dois dias, quando prepara as soluções de cloro e flúor, que ficam armazenadas em tanques com capacidades de 200 litros, para serem aplicadas diretamente nos poços através de dosadores automáticos. Ressalta-se que os tanques dos produtos químicos não possuem tampas e muitas das casas de químicos possuem aberturas que permitem a entrada de contaminantes e vetores.

A Magna Engenharia também é responsável pela coleta e análise da água tratada dos poços, a qual é realizada a cada dois dias. Os parâmetros analisados são: cloro, flúor, cor aparente, turbidez, gosto e odor. Parte dos parâmetros são analisados localmente e a outra é encaminhada para Nova Araçá.

Além disso, uma vez na semana, a água bruta e a tratada, incluindo pontos da rede de distribuição, são coletadas para serem analisadas em Nova Prata. Os parâmetros verificados na rede de distribuição são: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, gosto, odor, coliformes totais e *Escherichia coli* (*E. coli*). Nas águas bruta e tratada são efetuadas análises de coliformes totais e *E. coli*, bem como cloro residual livre que é analisado apenas em relação à água tratada.

Nas figuras 1 a 8 é possível observar as estruturas dos poços, bem como as casas onde estão os quadros de comando e os produtos químicos empregados no tratamento da água.

Figura 1 – Poço NBA05 do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



Figura 2 – Poço NBA06A do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



Figura 3 – Poço NBA07 do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



Figura 4 – Poço NBA08 do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



Figura 5 – Poço NBA13 do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



Figura 6 – Poço NBA16 do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



Figura 7 – Poço NBA20B do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



Figura 8 – Poço NBA26 do sistema de abastecimento de água de Nova Bassano.



3.1.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA de Nova Bassano possui oito Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBAT), sendo 7 elevatórias do tipo “booster”, esta é do tipo submerso e se localiza diretamente na rede principal de abastecimento de água, ou seja, não possui poço de sucção; e 1 elevatória de poço seco, quando a bomba é externa ao poço de chegada da água tratada. A tabela 2 apresenta a localização e o tipo de cada EBAT e as figuras 9 a 16 apresentam as estruturas destas.

Tabela 2 – Dados das Estações de Bombeamento de Água Tratada do município de Nova Bassano.

Código	Nome	Endereço	Tipo
1	Alphaville	Rua Itália, s/n. Lat: -28.736233 Long: -51.698356	Booster
2	Pioneiro	Rua Emancipação, n. 10 Lat: -28.731577 Long: -51.701365	Booster
3	Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella	Rua João Batista Daligna, n. 104 Lat: -28.722587 Long: -51.704085	Booster
4	2º Recalque Zanella	Rua Claudino Antônio Dagnese, n. 93 Lat: -28.713281 Long: -51.712389	Poço seco
5	Monte Belo (Barrisul)	Rua Pinheiro Machado, n. 892 Lat: -28.732188 Long: -51.704096	Booster
6	Loteamento Campestre	Rua João Biotto, n. 168 Lat: -28.731071 Long: -51.708331	Booster
7	Monte Grapa II	Rua Ramiro Barcelo, s/n. Lat: -28.736377 Long: -51.704117	Booster
8	Loteamento Daligna	Rua Silva Jardim, n. 323 Lat: -28.739524 Long: -51.702202	Booster

Figura 9 – Estação de bombeamento de água tratada 1 em Nova Bassano.



Figura 10 – Estação de bombeamento de água tratada 2 em Nova Bassano.



Figura 11 – Estação de bombeamento de água tratada 3 em Nova Bassano.



Figura 12 – Estação de bombeamento de água tratada 4 em Nova Bassano.



Figura 13 – Estação de bombeamento de água tratada 5 em Nova Bassano.



Figura 14 – Estação de bombeamento de água tratada 6 em Nova Bassano.



Figura 15 – Estação de bombeamento de água tratada 7 em Nova Bassano.



Figura 16 – Estação de bombeamento de água tratada 8 em Nova Bassano.



3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Nova Bassano possui 14 reservatórios, os quais têm a função de reservação e são responsáveis pela distribuição de água ao longo da rede. Dois destes localizam-se junto à EBATs (Reservatório 13 - junto à EBAT 3 e Reservatório 14 - junto à EBAT 4) e um ainda não entrou em operação (Reservatório 12 - junto ao Poço 1-NBA05). O município, atualmente, possui uma capacidade de reservação de 570 m³. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3. As figuras 17 e 18 apresentam os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 3 – Reservatórios de Nova Bassano.

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m ³)
1	APAE	Semi enterrado	Concreto	Rua Ramiro Barcelo, s/n. Lat: -28.736377 Long: -51.704117	100
2	Monte Grapa II	Apoiado	Fibra	Rua Ramiro Barcelos, s/n. Lat: -28.74038 Long: -51.71340	50
3	Monte Belo	Apoiado	Inox	Rua João Biotto, n. 168 Lat: -28.731071 Long: -51.708331	50
4	Cristo Redentor	Apoiado	Inox	Rua João B. Daligna, s/n. Lat: -28.71979 Long: -51.69902	100
5	Pioneiro	Apoiado	Inox	Rua José Basso, s/n. Lat: -28.72569 Long: -51.70098	50
6	Zanella	Elevado	Inox	Rua Luis Roncatto, s/n. Lat: -28.71428 Long: -51.71637	30
7	Industrial	Apoiado	Inox	Rua sem nome Lat: -28.697618 Long: -51.723922	20
8	Araucárias	Apoiado	Inox	Rua Ema Fratina de Conto, s/n. Lat: -28.74011 Long: -51.69617	50
9	Loteamento Campestre	Elevado	Inox	Rua sem nome Lat: -28.727235 Long: -51.715549	100
10	Alphaville	Elevado	Inox	Rua sem nome Lat: -28.734850 Long: -51.696832	20
11	Loteamento Daligna	Elevado	Inox	Rua Ramiro Barcelos, s/n. Lat: -28.73785 Long: -51.70369	-
12	-	Apoiado	Inox	Rua Silva Jardim, n. 323 Lat: -28.73950 Long: -51.70221	-
13	-	Apoiado	Concreto	Rua João Batista Daligna, n. 104 Lat: -28.722587 Long: -51.704085	-
14	-	Apoiado	Fibra	Rua Claudino Antônio Dagnese, n. 93 Lat: -28.713281 Long: -51.712389	-

Figura 17 – Reservatórios de abastecimento de água em Nova Bassano.



Figura 18 – Reservatórios de abastecimento de água em Nova Bassano.



3.1.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Nova Bassano é composta por diferentes materiais e diâmetros. Tais redes são cadastradas em planta baixa e encontram-se atualizadas, porém são disponibilizadas apenas em meio físico, via papel. A tabela 4 apresenta as características e extensão da rede que abastece o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de Água de Nova Bassano.

RDD	Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
1	125	Fibro Cimento	300
2	50	Ferro Fundido	54
3	75	Ferro Fundido	100
4	20	PEAD	200
5	32	PVC	1867
6	40	PVC	620
7	50	PVC	30338
8	75	PVC	4799
9	100	PVC	7187

3.1.5. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Os poços de captação de água subterrânea do município de Nova Bassano possuem macromedidores do tipo analógico instalados e operantes, conforme verificado durante o processo fiscalizatório. De acordo com informações do prestador do serviço, não são efetuadas aferições periódicas nesses medidores, porém, assim que identificada alguma alteração, eles são trocados. Além disso, dois reservatórios têm macromedidores situados em suas estruturas. A tabela 5 apresenta as características dos macromedidores e as figuras 19 e 20 os registros fotográficos destes.


Tabela 5 – Especificações dos macromedidores de Nova Bassano.

Unidade	Marca	Modelo
Poço 1-NBA05	HIDROMETER	-
Poço 2-NBA06A	HIDROMETER	WP AXIAL/ DN – 80/ Qn. 40 m ³ h ⁻¹
Poço 3-NBA07	HIDROMETER	WP AXIAL/ DN – 100/ Qn. 60 m ³ h ⁻¹
Poço 4-NBA08	HIDROMETER	WP AXIAL/ DN – 50/ Qn. 15 m ³ h ⁻¹
Poço 5-NBA13	HIDROMETER	WP AXIAL/ DN – 80/ Qn. 40 m ³ h ⁻¹
Poço 6-NBA16	HIDROMETER	WP AXIAL/ DN – 80/ Qn. 40 m ³ h ⁻¹
Poço 7-NBA20B	HIDROMETER	WP AXIAL/ DN – 80/ Qn. 40 m ³ h ⁻¹
Poço 8-NBA26	HIDROMETER	WP AXIAL/ DN – 80/ Qn. 40 m ³ h ⁻¹
Reservatório 2-Monte Grapa II	ACTARIS	Flostar M/ DN – 40/ Qn. 10 m ³ h ⁻¹
Reservatório 8-Araucárias	ITRON	Flostar M/ DN – 50/ Qn. 15 m ³ h ⁻¹

Figura 19 – Macromedidores dos poços.



Figura 20 – Macromedidores dos poços e reservatórios.

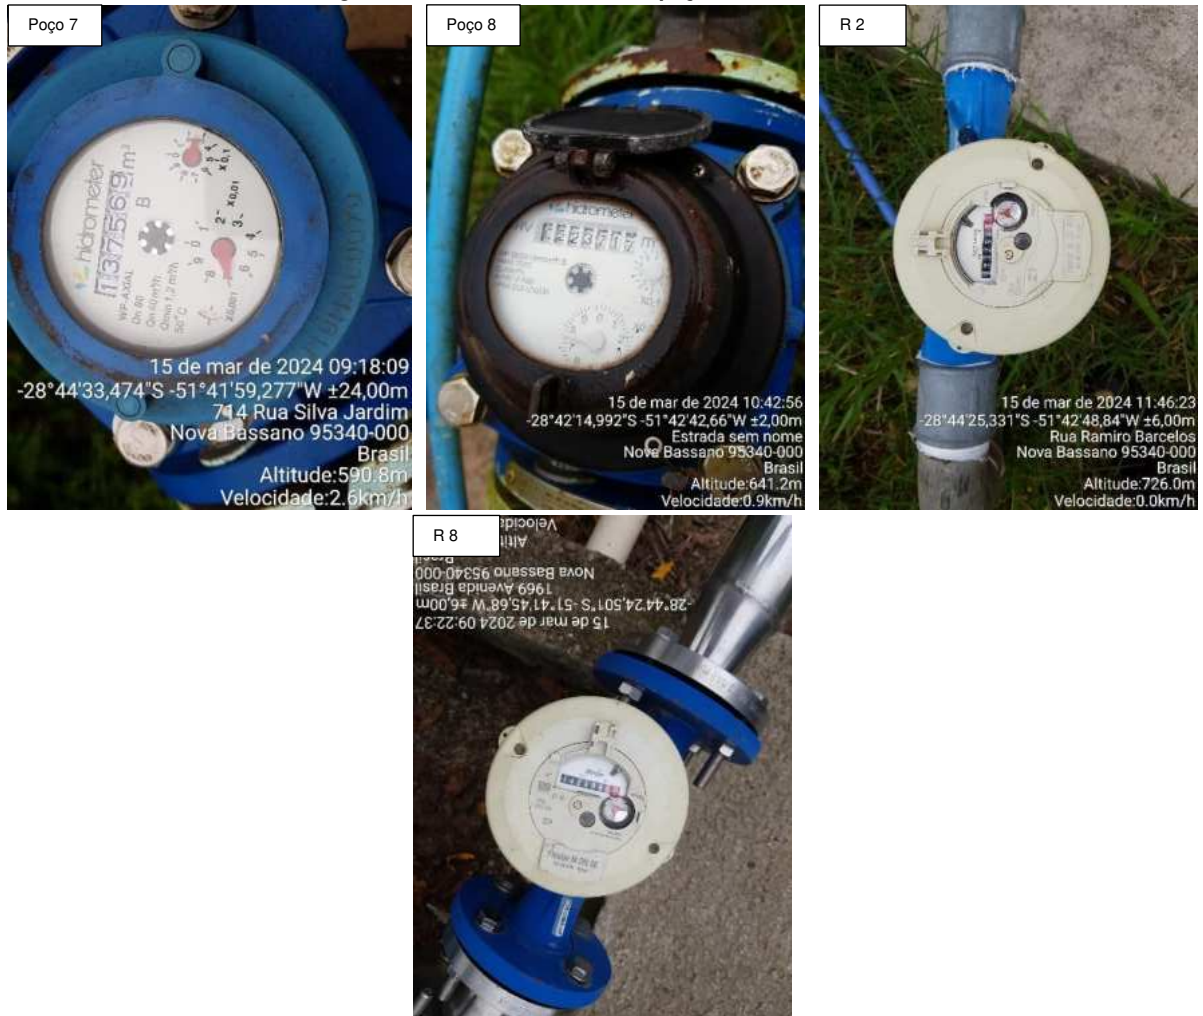

3.2. UNIDADE DE SANEAMENTO

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Nova Bassano está localizada na Rua Silva Jardim, n. 322. A edificação apresenta bom estado de conservação na parte externa. Internamente as instalações prediais apresentam um espaço satisfatório, limpo e organizado, inclusive o depósito de materiais, conforme observado na figura 21.

Figura 21 – Unidade de Saneamento de Nova Bassano.



A US de Nova Bassano não realiza atendimento comercial, sendo de responsabilidade do município de Nova Prata. Tais informações encontram-se dispostas ao público, conforme apresentado na figura 22.

Figura 22 – Avisos do atendimento comercial de Nova Bassano.



O SAA de Nova Bassano possui 1.684 ligações e 2.915 economias, com 100% de hidrometração.

As bombas reservas, segundo informação do prestador de serviço, encontram-se armazenadas na Central Operacional de Bento Gonçalves.

Existe serviço terceirizado no município, prestados por empresas como: Magna Engenharia; FG – Soluções e Serviços; RR Engenharia; LM Paisagismo. A primeira é responsável pelo tratamento e análise da água dos poços, a segunda pelo conserto da rede de distribuição, a terceira pelo apoio operacional no conserto das redes (retroescavadeira) e a última pela roçagem da grama. A Corsan também dispõe de equipe própria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 131 NCs referente ao SAA do município de Nova Bassano.


Deve a prestadora de serviço providenciar, pessoalmente, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente do serviço público de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 15 (quinze) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 21 de março de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 26/04/2024 11:27:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

Participante da fiscalização e elaborador(a) do relatório:

Documento assinado digitalmente
 FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Data: 22/04/2024 08:15:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 21/04/2024 08:22:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 141/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120 – 18º andar, Centro Histórico – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água no município de Nova Bassano/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 15/03/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 21 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 22/04/2024 08:15:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
gov.br **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 21/04/2024 08:25:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - NBA 05
1	1.8	CONSTATAÇÃO	Existe um buraco no chão por onde passa a tubulação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - NBA 05
2	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - NBA 05
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - NBA 05
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - NBA 05
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os produtos químicos empregados no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - NBA 05
6	1.7	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios elétricos e existência de fios desencapados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - NBA 05
7	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - NBA 06
8	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encontrado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - NBA 06
9	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - NBA 06
10	1.8	CONSTATAÇÃO	Os tanques químicos (cloro e flúor) estão cheios, com risco de transbordamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O piso estava molhado, possivelmente resultante dos líquidos extravasados dos tanques.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - NBA 06
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - NBA 06
12	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - NBA 06
13	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - NBA 07
14	1.2	CONSTATAÇÃO	Existe falhas no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - NBA 07
15	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de lâmpada na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - NBA 07
16	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - NBA 07
17	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - NBA 07
18	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - NBA 08
19	1.6	CONSTATAÇÃO	A tubulação apresenta vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O cano de dosagem de produtos químicos no poço estava pingando.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - NBA 08
20	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - NBA 08
21	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - NBA 08
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - NBA 08
23	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os produtos químicos empregados no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - NBA 08
24	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - NBA 13
25	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de um dos portões de entrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - NBA 13
26	1.7	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de fios na parte inferior do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - NBA 13
27	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - NBA 13
28	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - NBA 13
29	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os produtos químicos empregados no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - NBA 13
30	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - NBA 16
31	1.7	CONSTATAÇÃO	Interruptor mal isolado. Falta de organização dos fios elétricos e existência de fios desencapados no quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - NBA 16
32	1.8	CONSTATAÇÃO	Os tanques químicos (cloro e flúor) estão cheios, com risco de transbordamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O piso estava molhado, possivelmente resultante dos líquidos extravasados dos tanques.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - NBA 16
33	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - NBA 16
34	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - NBA 16
35	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os produtos químicos empregados no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - NBA 16
36	1.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos empregados no poço estavam no chão e molhados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - NBA 16
37	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - NBA 20B
38	1.2	CONSTATAÇÃO	Há falha no cercamento dos fundos do terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - NBA 20B
39	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encontrado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - NBA 20B
40	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta e resíduos de árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - NBA 20B
41	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - NBA 20B
42	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques e os produtos químicos empregados no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - NBA 20B
43	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - NBA 26
44	1.8	CONSTATAÇÃO	Os tanques químicos (cloro e flúor) estão cheios, com risco de transbordamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - NBA 26
45	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - NBA 26
46	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nos tanques de produtos químicos (cloro e flúor).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - NBA 26
47	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Um dos furos é na dosagem dos químicos no poço.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 - Alphaville
48	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 - Alphaville
49	2.8	CONSTATAÇÃO	Núcleos de vegetação alta no terreno e resíduos de árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 - Pioneiro
50	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3 - Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella.
51	-	CONSTATAÇÃO	Apenas foi identificado no Anexo II a presença da EBAT Cristo Redentor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A EBAT 1º Recalque Zanella está no mesmo terreno da EBAT Cristo Redentor.

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO		
EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Itália	Alphaville
2	Rua Emancipação,10	Pioneiro
3	Rua João Batista Daligna,104	Cristo Redentor
4	Rua Claudino Antônio Dagnese,93	Loteamento Zanella
5	Rua Pinheiro machado,892	Monte belo
6	Rua Joao biotto,168	Loteamento Campestre
7	Rua Ramiro Barcelos	Monte grapa II
8	Rua Silva Jardim,323	Loteamento Daligna

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3 - Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella.
52	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3 - Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella.
53	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e resíduos de árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - 2º Recalque Zanella.
54	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - 2º Recalque Zanella.
55	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Monte Belo (Barrisul)
56	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Monte Belo (Barrisul)
57	2.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Há registros aparentes, assim, faz-se necessário cercamento.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 - Loteamento Campestre
58	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 - Loteamento Campestre
59	2.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Há registros aparentes, assim, faz-se necessário cercamento.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - APAE
60	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada por agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o laudo estrutural do reservatório.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 - Loteamento Campestre
61	2.8	CONSTATAÇÃO	Lata de tinta e solvente na casa do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 - Loteamento Campestre
62	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Monte Grapa II
63	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Monte Grapa II
64	2.7	CONSTATAÇÃO	Risco de queda no buraco onde fica a bomba da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Monte Grapa II
65	2.8	CONSTATAÇÃO	A porta da casa do quadro de comando está quebrada e esta possui acúmulo de resíduos de vegetação em seu interior.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Monte Grapa II
66	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Daligna
67	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Daligna
68	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 - Loteamento Daligna
69	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais para obras no terreno (canos) e na casa do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - APAE
70	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - APAE
71	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela na tubulação de ventilação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - APAE
72	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta da caixa do registro de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - APAE
73	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro da caixa do registro de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - APAE
74	6.12	CONSTATAÇÃO	Existência de um reservatório desativado dentro do pátio onde está localizado o reservatório APAE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Potencial risco de atração de vetores.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - APAE
75	6.12	CONSTATAÇÃO	A estrutura de concreto do reservatório encontra-se danificada e com sinais de infiltração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Monte Grapa II
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Monte Grapa II
77	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela na tubulação de ventilação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Monte Grapa II
78	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Monte Belo
79	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Monte Belo
80	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é cercada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Monte Belo
81	6.11	CONSTATAÇÃO	Registro no terreno sem proteção ou sinalização, correndo risco de ser danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Monte Belo
82	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 4 - Cristo Redentor
83	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 4 - Cristo Redentor
84	6.2	CONSTATAÇÃO	A área possui uma falha no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 5 - Pioneiro
85	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 5 - Pioneiro
86	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela no extravasor do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 - Zanella
87	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 - Zanella
88	6.11	CONSTATAÇÃO	Registro no terreno sem proteção ou sinalização, correndo risco de ser danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 - Zanella
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro das caixas dos registros de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7 - Industrial
90	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7 - Industrial
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda no buraco onde estão as tubulações e registro de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7 - Industrial
92	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e cobrindo registros de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 - Araucárias
93	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 - Araucárias
94	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa do registro de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 - Araucárias
95	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 - Loteamento Campestre
96	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 - Loteamento Campestre
97	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 - Loteamento Alphaville
98	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
99	7.14	CONSTATAÇÃO	Não há Plano de Emergência e Contingência escrito para o município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 - Loteamento Alphaville
100	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 - Loteamento Daligna
101	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório Loteamento Daligna.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

5. RESERVATÓRIOS

REGISTRO 1

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Semi Enterrado	Reservação	concreto	Bairro APAE	100	04/04/2023
2	apoiado	Reservação	Fibra	Lot. Monte Grapa II	50	03/04/2023
3	Apoiado	Reservação	Inox	Lot. Monte belo	50	04/04/2023
4	Apoiado	Reservação	Inox	Cristo redentor	100	03/04/2023
5	Apoiado	Reservação	Inox	Pioneiro	50	04/04/2023
6	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Zanella	30	04/04/2023
7	Apoiado	Reservação	Inox	Industrial	20	03/04/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Araucárias	50	05/04/2023
9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Campestre	100	04/04/2023
10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Alphaville	20	12/04/2023
Total						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 - Loteamento Daligna
102	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 - Loteamento Daligna
103	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto da caixa dos registros de manobra do reservatório está ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 - Loteamento Daligna
104	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 - Junto ao Poço 1-NBA05
105	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório dentro da área do poço NBA05.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Semi Enterrado	Reservação	concreto	Bairro APAE	100	04/04/2023
2	apoiado	Reservação	Fibra	Lot. Monte Grapa II	50	03/04/2023
3	Apoiado	Reservação	inox	Lot. Monte belo	50	04/04/2023
4	Apoiado	Reservação	Inox	Cristo redentor	100	03/04/2023
5	Apoiado	Reservação	Inox	Pioneiro	50	04/04/2023
6	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Zanella	30	04/04/2023
7	Apoiado	Reservação	Inox	Industrial	20	03/04/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Araucárias	50	05/04/2023
9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Campestre	100	04/04/2023
10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Alphaville	20	12/04/2023
Total						

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 - Junto ao Poço 1-NBA05
106	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella)
107	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório dentro da área da EBAT 3.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Semi Enterrado	Reservação	concreto	Bairro APAE	100	04/04/2023
2	apoiado	Reservação	Fibra	Lot. Monte Grapa II	50	03/04/2023
3	Apoiado	Reservação	inox	Lot. Monte belo	50	04/04/2023
4	Apoiado	Reservação	Inox	Cristo redentor	100	03/04/2023
5	Apoiado	Reservação	Inox	Pioneiro	50	04/04/2023
6	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Zanella	30	04/04/2023
7	Apoiado	Reservação	Inox	Industrial	20	03/04/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Araucárias	50	05/04/2023
9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Campestre	100	04/04/2023
10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Alphaville	20	12/04/2023
Total						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella)
108	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella)
109	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela no extravasor/tubulação de respiro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella)
110	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado laudo de limpeza do reservatório e a informação da data da última inspeção não consta no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)
111	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Reservatório dentro da área da EBAT 4.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Semi Enterrado	Reservação	concreto	Bairro APAE	100	04/04/2023
2	apoiado	Reservação	Fibra	Lot. Monte Grapa II	50	03/04/2023
3	Apoiado	Reservação	inox	Lot. Monte belo	50	04/04/2023
4	Apoiado	Reservação	Inox	Cristo redentor	100	03/04/2023
5	Apoiado	Reservação	Inox	Pioneiro	50	04/04/2023
6	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Zanella	30	04/04/2023
7	Apoiado	Reservação	Inox	Industrial	20	03/04/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Araucárias	50	05/04/2023
9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Campestre	100	04/04/2023
10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Alphaville	20	12/04/2023
Total						

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)
112	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)
113	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tela no extravasor/tubulação de respiro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella)
114	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado laudo de limpeza do reservatório e a informação da data da última inspeção não consta no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
115	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório 14 - junto à EBAT 4 (2º Recalque Zanella) Vegetação dentro da caixa dos registros de manobra do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
116	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 1 - APAE Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
117	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 2 - Monte Grapa II Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
118	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 3 - Monte Belo Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
119	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 4 - Cristo Redentor Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
120	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório 5 - Pioneiro Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório 6 - Zanella
121	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório 7 - Industrial
122	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório 8 - Araucárias
123	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 - Loteamento Campestre
124	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 - Loteamento Alphaville
125	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 - Loteamento Daligna
126	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
127	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede de distribuição não são controladas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
128	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de fibrocimento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
129	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano de amostragem da água bruta, tratada e da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 141/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
130	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
131	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 1 - NBA 05

HORÁRIO: 08:37

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			O poço não possui outorga, porém, de acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Falta de organização dos fios elétricos e existência de fios desemcapados.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Existe um buraco no chão por onde passa a tubulação do poço.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta; resíduos no terreno; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados; aberturas na casa de químicos; organização fios elétricos.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedicação no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras?
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 2 - NBA 06

HORÁRIO: 09:28

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026, porém não foi encontrado tal registro
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A lâmpada não funciona. O poço é acionado por rádiofrequência. Os tanques de químicos estavam muito cheios.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedicação no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras?
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 3 - NBA 07

HORÁRIO: 09:02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Falha no cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			O poço não possui outorga, porém, de acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de lâmpada. O poço é acionado por rádiofrequência.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 4 - NBA 08

HORÁRIO: 09:08

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			O poço não possui outorga, porém, de acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Tubulação pingando.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A lâmpada não funciona. O poço é acionado por rádiofrequência.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados; aberturas na casa de químicos.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? Sim
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 5 - NBA 13

HORÁRIO: 08:51

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Ausência de um dos portões de entrada
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			O poço não possui outorga, porém, de acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Acúmulo de fios na parte inferior do quadro de comando.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados; aberturas na casa de químicos.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? Sim
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 6 - NBA 16

HORÁRIO: 09:36

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			O poço não possui outorga, porém, de acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Interruptor mal isolado. Falta de organização dos fios elétricos e existência de fios desemcapados no quadro de comando.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Os tanques de químicos estavam muito cheios.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados; aberturas na casa de químicos; produtos químicos molhados.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedicação no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 7 - NBA 20B

HORÁRIO: 09:13

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Falha no cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026, porém não foi encontrado tal registro.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta e resíduos de árvores; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados; aberturas na casa de químicos.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedicação no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras?
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 8 - NBA 26

HORÁRIO: 10:41

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje de proteção sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			O poço não possui outorga, porém, de acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Os tanques de químicos estavam muito cheios.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação do terreno alta; os tanques de químicos (cloro e flúor) estão destampados.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos que permite a entrada de vetores e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Na casa de químicos do poço
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? Sim
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 1 - Alphaville

HORÁRIO: 09:44

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Núcleos de vegetação alta no terreno e resíduos de árvores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 2 - Pioneiro

HORÁRIO: 09:58

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Apesar de não estar cercada, não há registros aparentes.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 3 - Cristo Redentor e 1º Recalque do Zanella

HORÁRIO: 10:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta e resíduos de árvores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 4 - 2º Recalque Zanela

HORÁRIO: 11:16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Duas bombas no local.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Estava desligado.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 5 - Monte Belo (Banrisul)

HORÁRIO: 11:36

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		Há registros aparentes.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 6 - Loteamento Campestre

HORÁRIO: 11:26

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		Há registros aparentes.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Risco de queda do barranco.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lata de tinta e solvente na casa do quadro de comando; vegetação alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 7 - Monte Grapa II (Junto com o Reservatório APAE)

HORÁRIO: 11:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Há um buraco onde fica a bomba da EBAT.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A porta da casa do quadro de comando está quebrada e esta possui acúmulo de resíduos de vegetação em seu interior; vegetação alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 8 - Loteamento Daligna (junto ao poço NBA 05)

HORÁRIO: 08:37

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas reservas localizam-se na COP de Bento Gonçalves.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Acúmulo de encamentos no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 1 - APAE

HORÁRIO: 11:35

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Não há tela na tubulação de ventilação do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de concreto semi enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampa aberta da caixa do registro de manobra.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro da caixa do registro de manobra; reservatório inoperante no terreno; estrutura de concreto do reservatório danificada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 2 - Monte Grapa II

HORÁRIO: 11:46

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Não há tela na tubulação de ventilação do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado de fibra.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 3 - Monte Belo

HORÁRIO: 11:23

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		A área não é cercada.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado de inox.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Registro no terreno sem proteção ou sinalização.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 4 - Cristo Redentor

HORÁRIO: 10:18

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		A área possui uma falha no cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado de inox.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 5 - Pioneiro

HORÁRIO: 10:02

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela na tubulação do extravasor.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado de inox.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 6 - Zanella

HORÁRIO: 11:02

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	O reservatório é de inox elevado, porém não possui para-raio e sinalizador. Estas estruturas não são necessárias devido a presença de árvores no entorno.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Registro no terreno sem proteção ou sinalização.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro das caixas dos registros de manobra do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 7 - Industrial

HORÁRIO: 10:52

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de inox apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Risco de queda no buraco onde estão as tubulações e registro de manobra do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 8 - Araucárias

HORÁRIO: 09:21

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de inox apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Risco de queda nas onde estão as tubulações e registro de manobra do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 9 - Loteamento Campestre

HORÁRIO: 11:32

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	O reservatório é de inox elevado, porém não possui para-raio e sinalizador. Estas estruturas não são necessárias devido a presença de árvores no entorno.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 10 - Loteamento Alphaville

HORÁRIO: 09:48

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			Para-raio e sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Encaixe da grade na caixa de manobra. Muro com risco de tombamento, porém já passou por reformas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 11 - Loteamento Daligna

HORÁRIO: 11:51

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Segundo informações do prestador de serviço, o reservatório foi limpo em abril de 2023, porém não foi apresentado o laudo.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			Para-raio e sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Não foi possível acessar a área do reservatório.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampa de concreto da caixa dos registros de manobra do reservatório está ausente.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 12 - Junto ao Poço 1-NBA05

HORÁRIO: 08:37

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório novo, ainda não está em operação. Está vazio.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Reservatório novo, ainda não está em operação. Está vazio.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Reservatório novo, ainda não está em operação. Está vazio.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório novo, ainda não está em operação. Está vazio.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório novo, ainda não está em operação. Está vazio.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de inox apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório novo, ainda não está em operação. Está vazio.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Cobrado no poço NBA05

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 13 - junto à EBAT 3 (Cristo Redentor e 1º Recalque Zanella)

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não há informação sobre o reservatório no Anexo II.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de concreto apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Não há escadas, mas o reservatório é de fácil acesso.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Vegetação alta, porém já foi cobrado na EBAT 3.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 14 - Junto à EBAT 4 (2º Recalque do Zanella)

HORÁRIO: 11:16

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não existe placa de identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não há informação sobre o reservatório no Anexo II.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de fibra apoiado
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa dos registros de manobra do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 141/2024-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Unidade de Saneamento Corsan

HORÁRIO: 08:20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?	X			Nos poços e todos estão funcionando.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			X	Não há ETA no município.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Não há água bruta importada ou exportada no município.
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			X	Não há água tratada importada ou exportada no município.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	X			Apenas em dois reservatórios.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	Se for identificados problemas a macromedição é substituída.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	X			
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?		X		Mas em breve serão trocados.
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X		Não há método de medição de pressões nas redes.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		Não há plano de substituição de redes.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			Não foram verificados vazamentos aparentes na rede de distribuição do município.
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			Estão em papel, porém encontram-se atualizados.
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			Existem práticas adotadas, como verificação pelo horímetro, vazão dos poços e geofone, quando necessário. Não há um plano escrito.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não há um plano escrito
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial.
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial.
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?			X	Não há atendimento comercial.
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial.
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?			X	Não há atendimento comercial.
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?			X	Não há atendimento comercial.
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	Ainda não há este sistema no município.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
15/03/2024	Início: 8:20	Término: 12:00	R. Silva Jardim, n. 322 - Nova Bassano	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Nova Bassano.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fabiane Bernardi de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscal2@agesan-rs.com.br
3. <i>FABIANO SASSO</i>	<i>AGESAN</i>	<i>5499637789</i>	<i>FABIANO.SASSO@COESAN.COM.BR</i>
4. <i>Fabiane Bernardi de Souza</i>	<i>Pref. Muni.</i>	<i>5499636283</i>	<i>fabiane.bernardi@pm.novabassano.rs</i>
5. <i>João Paulo Maroso</i>	<i>Defensoria</i>	<i>54996868981</i>	<i>joao.maroso@notari.com.br</i>
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Verificação da estrutura física das Elevatórias.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		


6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 15/03/2024



DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Regular Nova Bassano

Regular Nova Bassano



US Corsan



Poço NBA 5



Poço NBA 06



Poço NBA 07



Poço NBA 08



Poço NBA 13



Poço NBA 16



Poço NBA 20B



Poço NBA 26



EBAT-Cristo redentor (2 boosters)



EBAT-Monte Belo (2 booster)



EBAT-Pioneiro



EBAT-Zanela



R-APAE



R-Cristo Redentor



R-Monte Belo



R-Monte Grapa 2



R-Pioneiro




R- Zanela



R-Entrada da Cidade



R-Ramiro Barcelos

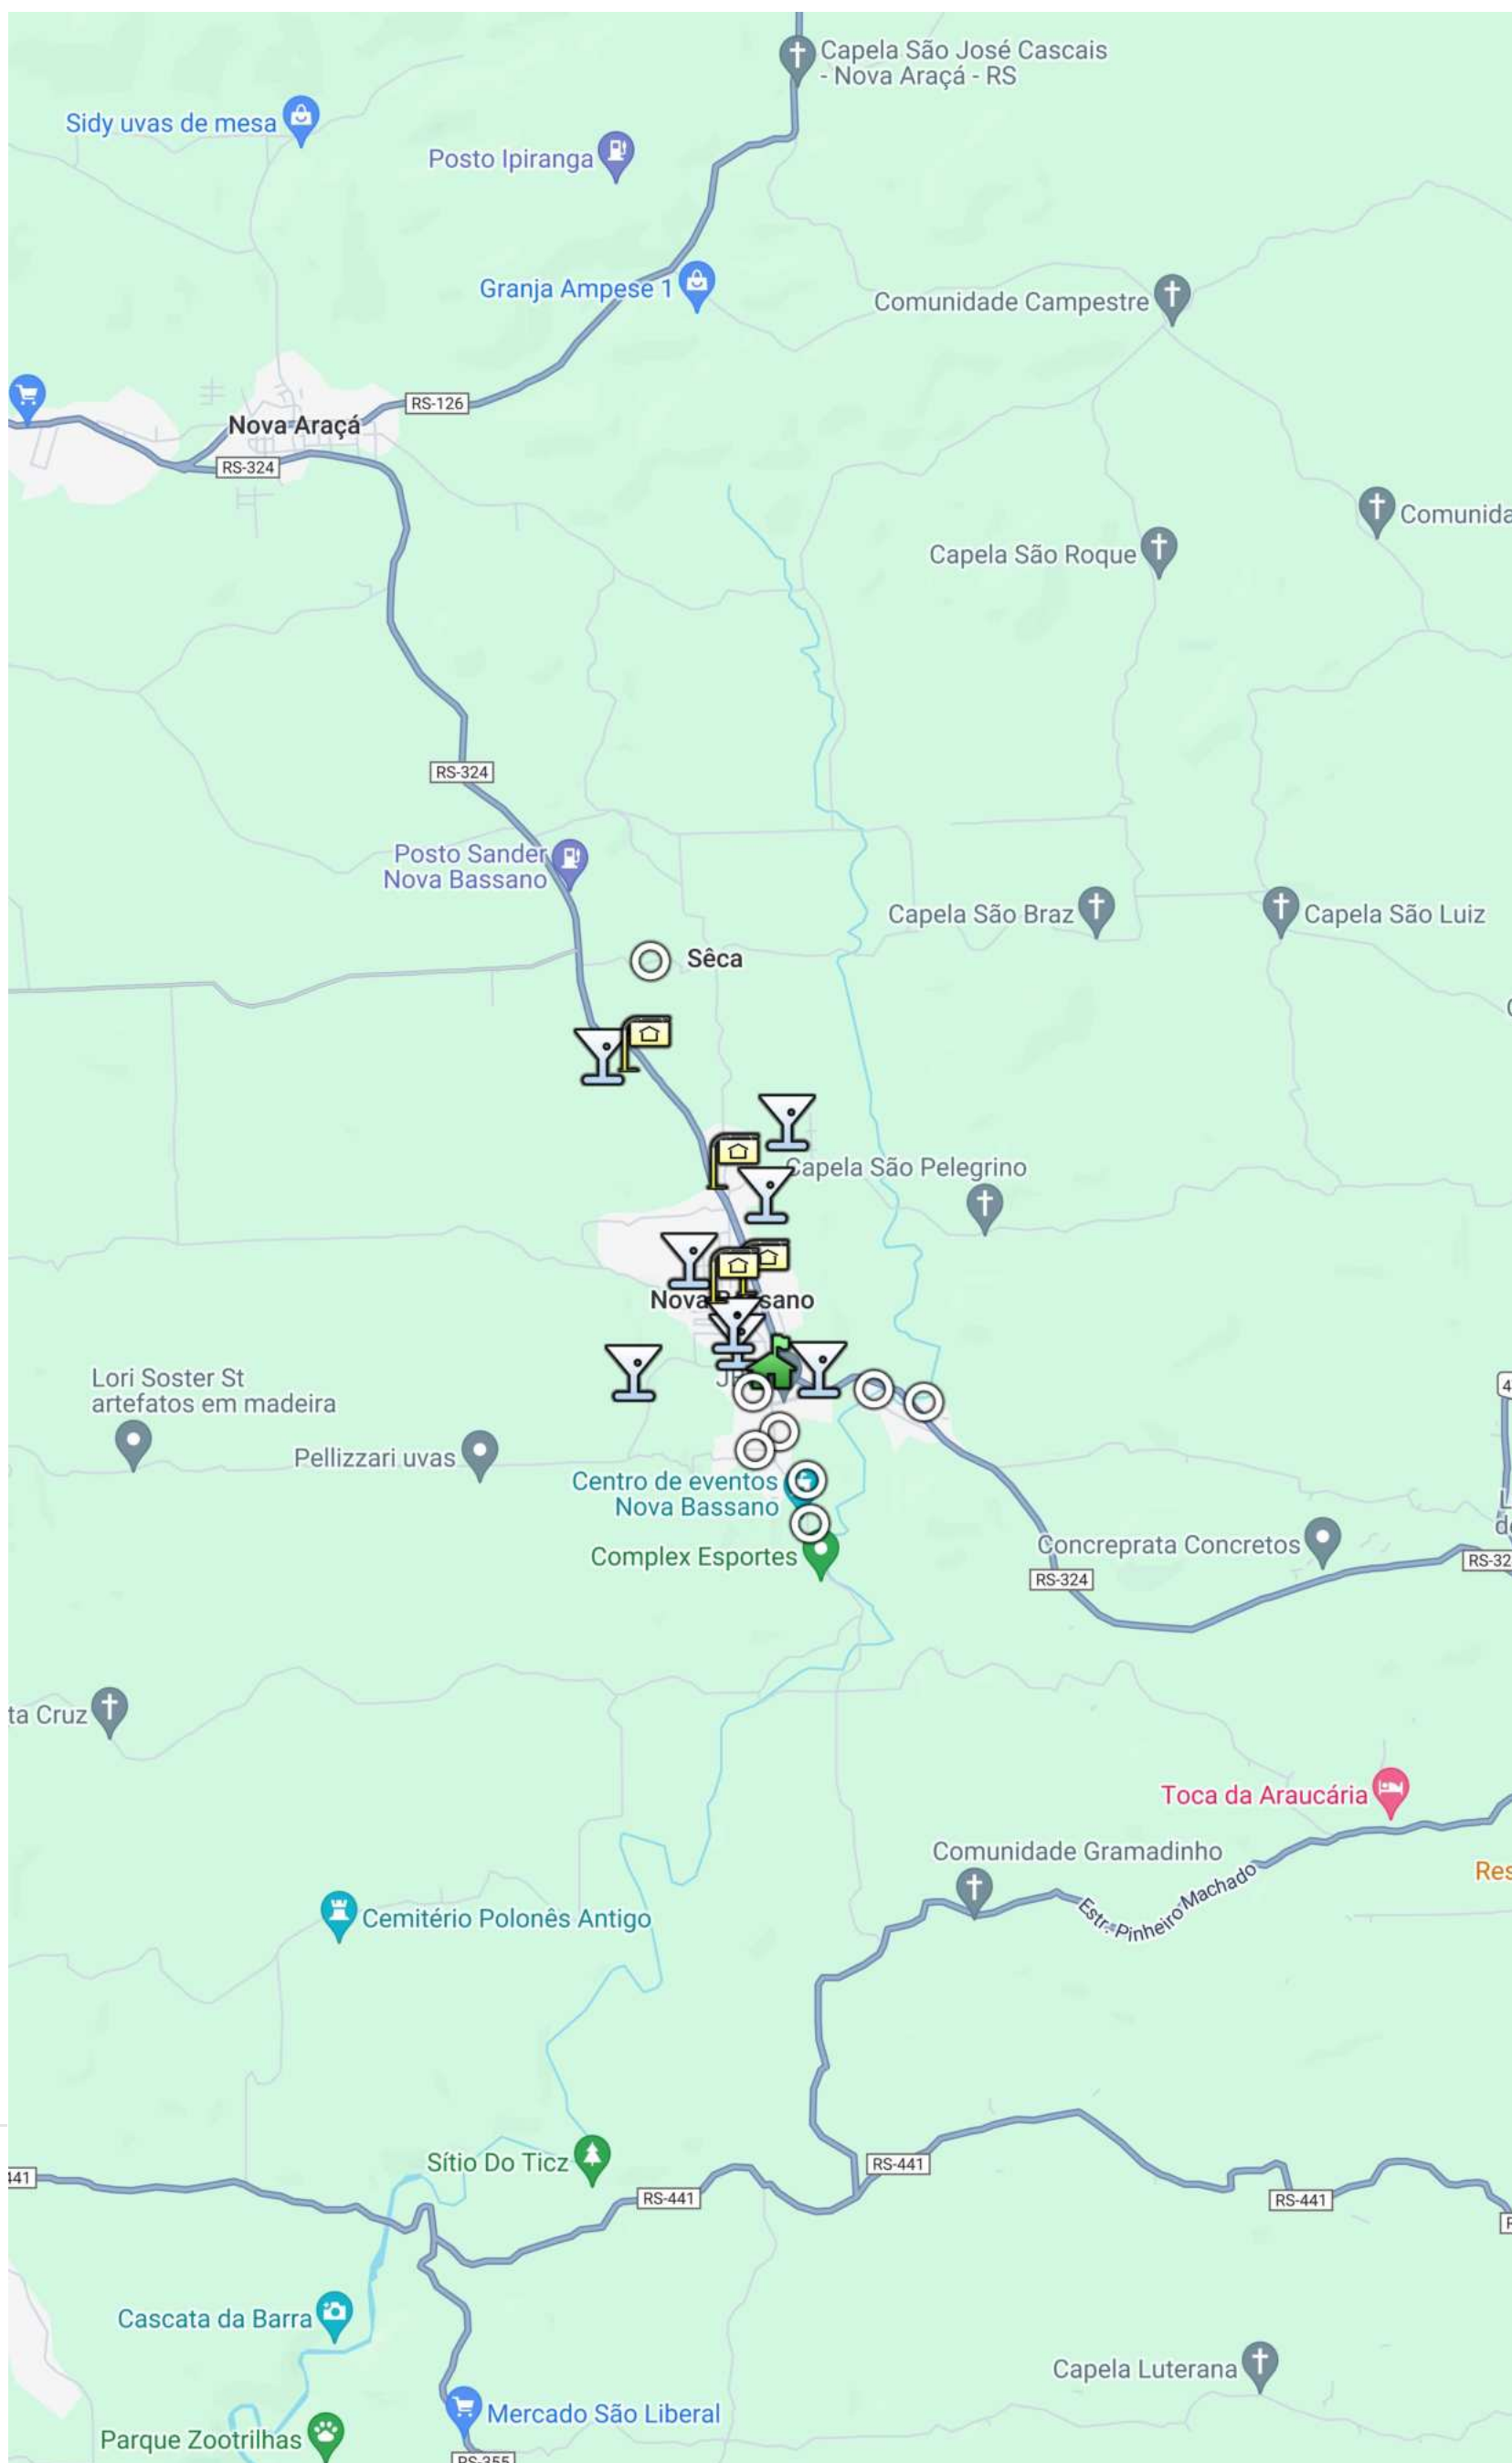

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	NBA05	Subterrâneo	Rua Silva Jardim, 323
2	NBA06A	Subterrâneo	Rua Clemente Zampieron, 397
3	NBA07	Subterrâneo	Rua Silva Jardim, 1454
4	NBA08	Subterrâneo	Rua Silva Jardim, 1050
5	NBA13	Subterrâneo	Rua Ricieri Cataneo, 175
6	NBA16	Subterrâneo	Rua Fortunato Zampieron, 245
7	NBA20B	Subterrâneo	Rua Silva Jardim, 1677
8	NBA26	Subterrâneo	Linha Anita Garibaldi, 1104
Possui outorga: () Sim (x) Não			Validade da outorga: Não Há outorga apenas SIOUT (Anexo)
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
			Cloro e flúor dosados diretamente na saída dos poços.	
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Não aplicável				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Itália	Alphaville
2	Rua Emancipação, 10	Pioneiro
3	Rua João Batista Daligna, 104	Cristo Redentor
4	Rua Claudino Antônio Dagnese, 93	Loteamento Zanella
5	Rua Pinheiro machado, 892	Monte belo
6	Rua Joao biotto, 168	Loteamento Campestre
7	Rua Ramiro Barcelos	Monte grapa II
8	Rua Silva Jardim, 323	Loteamento Daligna

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
		Distribuição em marcha todos os poços considerar redes de distribuição.					
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Semi Enterrado	Reservação	concreto	Bairro APAE	100	04/04/2023
2	apoiado	Reservação	Fibra	Lot. Monte Grapa II	50	03/04/2023
3	Apoiado	Reservação	inox	Lot. Monte belo	50	04/04/2023
4	Apoiado	Reservação	Inox	Cristo redentor	100	03/04/2023
5	Apoiado	Reservação	Inox	Pioneiro	50	04/04/2023
6	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Zanella	30	04/04/2023
7	Apoiado	Reservação	Inox	Industrial	20	03/04/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Araucárias	50	05/04/2023
9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Campestre	100	04/04/2023
10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Alphaville	20	12/04/2023
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
1	125 mm	Distribuição em Geral	FC	300
2	50 mm	Distribuição em Geral	Ferro	54
3	75 mm	Distribuição em Geral	Ferro	100
4	20 mm	Distribuição em Geral	PEAD	200
5	32 mm	Distribuição em Geral	Pvc	1867
6	40 mm	Distribuição em Geral	Pvc	620
7	50 mm	Distribuição em Geral	Pvc	30338
8	75 mm	Distribuição em Geral	Pvc	4799
9	100 mm	Distribuição em Geral	Pvc	7187
Total				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	Analógico	NBA05	Rua Silva Jardim, 323
2	Analógico	NBA06A	Rua Clemente Zampieron, 397
3	Analógico	NBA07	Rua Silva Jardim, 1454
4	Analógico	NBA08	Rua Silva Jardim, 1050
5	Analógico	NBA13	Rua Ricieri Cataneo, 175
6	Analógico	NBA16	Rua Fortunato Zampieron, 245
7	Analógico	NBA20B	Rua Silva Jardim, 1677
8	Analógico	NBA26	Linha Anita Garibaldi, 1104
Total			

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	inteligente	Corpo e piloto atuador	Joao batista daligna
2	inteligente	Corpo e piloto atuador	Imigrantes (pioneiro)
3	Burra	Corpo VRP	Senhor bom Jesus
4	Burra	Corpo VRP	Joao batista daligna
5	inteligente	Corpo e piloto atuador	Rua Claudino Antônio Dagnse

6	Burra	Corpo VRP	Silva Jardim
7	Burra	Corpo VRP	Ramiro Barcelos
8	Burra	Corpo VRP	Emancipação
9	Burra	Corpo VRP	Jose bodanese
10	inteligente	Corpo e piloto atuador	Jose Bodanese

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	NBA26	Industrial/Zanella	Linha Anita Garibaldi, 1104

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
		Não tem.	

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
		Não tem.	

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	Poço Nba 16	Água tratada	Bueiros embaixo da RS324	Rodovia RS 324 x Rua emancipação
2	Sistema cristo x Zanella	Água tratada	Galeria Rs 324 Auto posto Durante	Rodovia RS 324 x Rua senhor Bom Jesus

13. N. Total de ligações	1684
---------------------------------	-------------

14. N. Total de economias	2915
----------------------------------	-------------


15. Percentual de hidrometração	100%
--	-------------

16. Perda mensal (%)	22,80% media 2023
-----------------------------	--------------------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	175
---	------------

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	4,05
--	-------------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	5,25
--	-------------


Dilnei Gomes Duarte
Gestor da US Nova Prata
Mat. 174250/CORSAN