

Carta nº 2408/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 04 de outubro de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização de pressão de inverno do município de Sapucaia do Sul.

Processo AGESAN número: 559/2024.

Senhor Diretor,

Vimos, pelo presente, em atenção ao Ofício 1661/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC), referente à fiscalização das pressões de inverno no município de Sapucaia do Sul.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES DE INVERNO N. 559/2024 – RTF
Município de Sapucaia do Sul - Vistoria realizada no dia 05 de julho de 2024.

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.


Porto Alegre, 24 de setembro de 2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Avenida Mauá, n. 5768 - Valor aferido: 58,9 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: -29.800064° S / -51.135776° O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que existe uma VRP (Válvula Redutora de Pressão) instalada na Rua Belo Horizonte X Restinga Seca, será realizado ajuste/manutenção ou substituição da mesma se necessário for, para atender a NC apontada. Caso essa primeira ação não surta efeito positivo, será instalado nova VRP no início da Rua Palmas x Rua Porto Velho e ajustada para solucionar a não conformidade. Segue imagem com os pontos circulares (VRPs) e endereço fiscalizado.

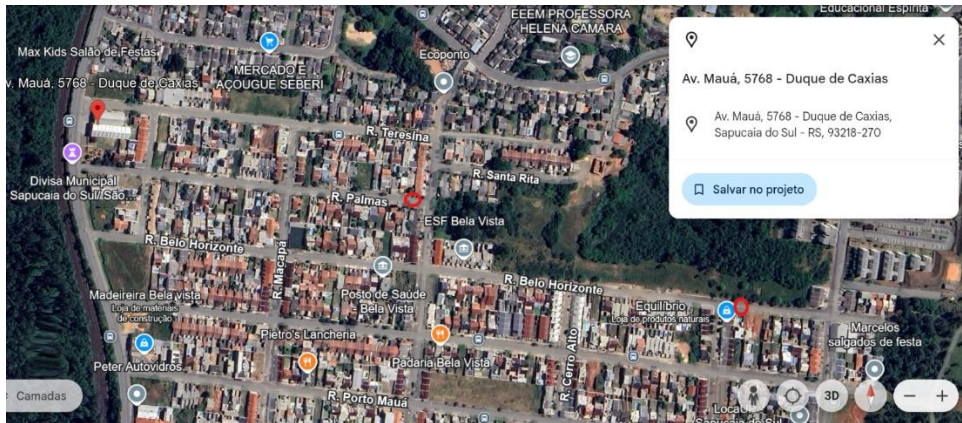

PLANO DE AÇÃO:


Ação	Prazo previsto
Regular VRP existente e/ou instalar nova VRP na Rua Palmas.	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Paes Leme, n. 62 - Valor aferido: 64,5 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: -29.800064° S / -51.135776° O



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será instalada uma VRP (Válvula Redutora de Pressão) na esquina, João Ramalho x Américo Vespúcio, na rede PVC DN 75mm que abastece a região. Dessa forma, ajustaremos a pressão de chegada no referido endereço, e setor de abastecimento como um todo. Atendendo assim, os clientes dentro dos valores de pressões exigidos pela Agência Reguladora. Segue imagem do local de instalação da VRP e residência fiscalizada.

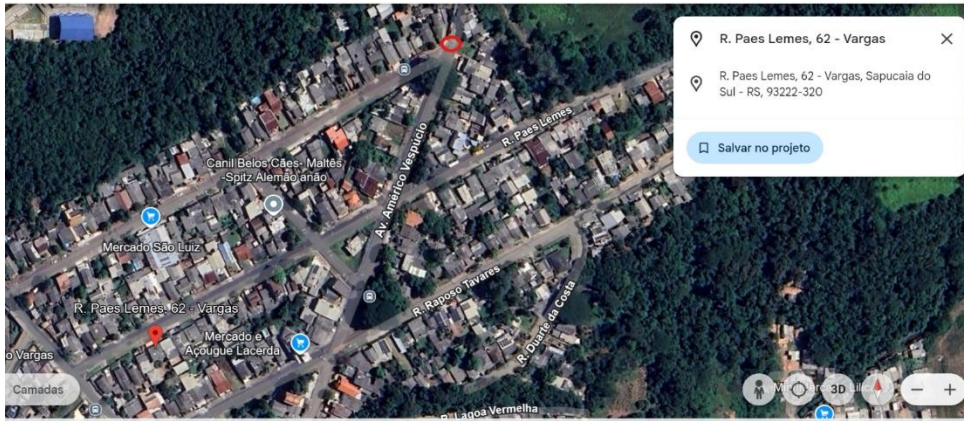

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de Válvula Redutora de Pressão.	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Camuru, n. 135 - Valor aferido: 8,3 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: -29.832108° S / -51.156286° O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Conformidade.

Informamos que não obtivemos acesso ao número 135, realizamos a medição no vizinho (nº 225). Conforme a imagem abaixo.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO



Atenciosamente,

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Cardoso Locateli
Gerente de Operações