

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1033/2026 – RTF

Fiscalização nos Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Araricá/RS,
regulado pela AGESAN-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia de 28 de abril de 2026, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da Araricá Saneamento LTDA no município de Araricá/RS. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 017/2023	Aprova o Regulamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto da Araricá Saneamento regulado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Araricá Saneamento LTDA no município de Araricá foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Araricá Saneamento, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, para a fiscalização regular de 2026.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O SAA de Araricá é abastecido por manancial superficial de captação de água bruta com posterior envio dessa água para a Estação de Tratamento de Água (ETA). As unidades encontram-se em operação. O município de Araricá ainda dispõe de poços de captação subterrânea, os quais eram utilizados anteriormente à inauguração da Captação Superficial e da ETA de Araricá em 2025, restando ainda concluir o processo de devolução das estruturas dos poços ao Titular.

2.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água bruta no município é realizada no Rio dos Sinos e está localizada na Estrada Salão Queimado, s. nº, Araricá/RS, nas seguintes coordenadas geográficas: 29°40'34.77"S e 50°56'46.22"O. A unidade encontra-se em operação. A captação superficial de Araricá possui macromedidor de água bruta instalado no local e este apresentava vazão medida de 11,86 L.s⁻¹ no momento da fiscalização. Destaca-se a presença de gerador de energia elétrica instalado para acionamento imediato caso necessário.

A fiscalização da unidade foi focada nos seguintes pontos: existência de outorga de direito de uso de recurso hídrico, placa de identificação da unidade, condições de prestação e segurança operacional, etc. A figura 1 identifica a unidade.

Figura 1: Área de captação superficial de Araricá/RS.



2.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA de Araricá está localizada nas seguintes coordenadas geográficas: 29°39'43.49"S e 50°56'34.17"O. A ETA de Araricá é uma unidade compacta, composta de 02 (duas) Calhas Parshall, 01 (um) vertedor triangular, decantadores, 3 filtros denominados A, B e C, elevatória de água filtrada, dosadores de cloro automático, tanque de flúor, tanque hipoclorito de sódio, macromedidores, bombas, leito de secagem do lodo, laboratório, 02 (dois) reservatórios apoiados, casa de quadros de comando, dentre outras estruturas. O processo de tratamento empregado é o convencional com decantação, filtração, desinfecção e fluoretação seguido de reservação para distribuição.

A unidade está em operação, com uma vazão de saída do tratamento em 26,157 m³.h⁻¹ (7,27 L.s⁻¹) conforme evidenciado no macromedidor de saída instalado na unidade, com 24 horas de operação diária. Dessa forma, conforme Resolução CONSEMA 372/2018, com os valores praticados atualmente de vazão para a ETA, a unidade encontra-se na faixa de não incidência de licenciamento ambiental.

O processo de tratamento empregado na ETA de Araricá consiste em pré-oxidação da água bruta de entrada com cloro, dosagem de PAC para coagulação, floculação e decantação, adição de ácido fluossilícico para fluoretação e desinfecção com hipoclorito de sódio (também utilizado na pré-oxidação). A figura 02 identifica a ETA de Araricá:

Figura 02: Visão geral da ETA de Araricá/RS.



2.1.3 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Araricá possui sistemas de captação subterrânea, porém tais unidades não estão em operação, devido à utilização do manancial superficial de captação de água bruta com envio para a ETA para tratamento.

O município possui um conjunto de 11 poços em processo de devolução ao Titular. No entanto, não foram apresentadas evidências da troca de titularidade das estruturas.

Todos os poços foram fiscalizados pela Agesan-RS. O quadro 02 apresenta informações acerca das unidades de captação subterrânea. Destaca-se que não foram encaminhadas à Agesan-RS as outorgas de captação subterrânea das unidades ou comprovante de cadastro de uso de água.

Em caso de utilização, os poços de captação subterrânea possuem sistema simplificado de tratamento via pastilha de cloro e flúor ou adição de hipoclorito de sódio. As análises de cloro e pH são realizadas na ETA onde há o laboratório operacional.

Quadro 02: Identificação dos poços fiscalizados pela Agesan-RS.

Unidade	Localização
Poço 1	29°36'8.45"S / 50°55'55.83"O
Poço 2	29°36'21.39"S / 50°55'31.61"O
Poço 3	29°36'26.02"S / 50°55'28.01"O
Poço 4	29°36'5.43"S / 50°56'1.60"O
Poço 5	29°36'53.84"S / 50°55'45.87"O
Poço 6	29°36'45.88"S / 50°55'40.90"O
Poço 7	29°37'10.57"S / 50°55'31.36"O
Poço 8	29°37'45.80"S / 50°55'31.38"O
Poço 9	29°36'36.21"S / 50°55'18.45"O
Poço 10	29°38'30.49"S / 50°56'40.53"O
Poço 11	29°36'43.07"S / 50°55'56.11"O

A fiscalização nos poços foi focada nos seguintes pontos: existência de vazamentos, condições de armazenagem de produtos químicos, condições de segurança elétrica e mecânica, condições de operação e segurança operacional, etc. A figura 03 identifica as condições atuais de cada poço verificado, estando alguns com tubulações removidas. Destaca-se que no momento da fiscalização, o poço 9 não pôde ser verificado pela equipe de fiscalização devido a este se localizar em área particular, não estando o morador disponível para permitir acesso.

Figura 03: Identificação dos poços existentes em Araricá/RS. a) poço 01; b) poço 02; c) poço 03; d) poço 04; e) poço 05; f) poço 06; g) poço 07; h) poço 08; i) poço 09; j) poço 10 e k) poço 11.



2.1.4 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA – EAT

O SAA de Araricá possui 04 elevatórias. Todas as unidades foram fiscalizadas pela equipe da AGESAN-RS. Para o ano de 2026, identificou-se a existência de uma elevatória nova, não informada no Anexo II encaminhado pela prestadora de serviço previamente à fiscalização. O quadro 03 apresenta informações sobre as unidades. A figura 04 identifica a elevatória nova.

Quadro 03: identificação das EAT fiscalizadas.

EB	Localização	Descrição
01	29°40'34.77"S 50°56'46.22"O	EBAB – captação superficial
02	29°36'45.51"S 50°55'45.41"O	ERAT Campo
03	29°36'31.2"S 50°55'42.6"O	Booster Rodolfo Loth
04	29°36'56.80"S 50°55'37.13"O	EAT sem identificação

Figura 04: Identificação da EAT nova.



A fiscalização na EAT foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação e cercamento da unidade, existência de vazamentos, condições de segurança operacional, dentre outras verificações pertinentes.

2.1.5 RESERVATÓRIOS


O Quadro 4 apresenta os reservatórios que compõem o SAA de Araricá, no entanto nem todos estão ativos. Todos os reservatórios foram fiscalizados pela Agesan-RS. No momento da fiscalização, verificou-se que os reservatórios R-09, o reservatório localizado na creche da Av. José Antônio de Oliveira Neto e o reservatório da Secretaria de Obras teoricamente foram devolvidos ao Poder Concedente, no entanto não foram apresentadas evidências da troca de titularidade das estruturas. Destaca-se que não foram encaminhados à AGESAN-RS os certificados de limpeza do reservatório de água tratada com prazo de validade vigente relativo aos últimos 12 meses.

Conforme verificado no momento da fiscalização, o painel supervisor disponível na ETA de Araricá informa a composição do SAA, no tocante à reservação, os reservatórios da ETA, o R02 (denominado como central), os reservatórios da ERAT e o reservatório Azaleia (R08) constam como ativos e componentes do SAA.

Quadro 04: Reservatórios fiscalizados em Araricá/RS.

Nome	Tipo	Localização	Volume (m³)	Data última inspeção	Situação
-	ERAT	Rua Felipe Diefenbach, nº 86, Centro (29°36'45.79" S 50°55'40.83" W)	3x20m³	26 de maio de 2025	Ativo
1	Poço Koeche	Estrada Geral Servidão Koech, s/n, Canoa (29,6023375°S 50,932168°W)	20m³	26 de maio de 2025	Informado como devolvido
2	Poço R590 - Central	Rua Leopoldo Schmidt, 780, Canoa (29,605774°S 50,925525°W)	590m³	03 de dezembro de 2025	Ativo
3	Poço Serraria	Rua Emilio Dienstmann, 320, Canoa (29,607309°S 50,924483°W)	20m³	30 de maio de 2025	Informado como devolvido
4	Poço Laranjeiras	Servidão Koech, s/n, Canoa (29,601390°S 50,933809°W)	10m³	26 de maio de 2025	Informado como devolvido
5	Poço 05 – sec. De obras	Acesso pela Rua Júlio Konrath, n. 870 - Centro	-	-	Informado como devolvido
6	Poço 06 – Creche	Rua Felipe Diefenbach, n. 186 – Centro	-	-	Informado como devolvido
7	Poço Camobi	Rua Camobi, 265, Centro (desativado) – (29,619562°S 50,925376°W)	20m³	Abril de 2024	Informado como devolvido
8	Poço Azaléia	Rua Trabalhador, 900, bairro Azaléia (29,629332°S 50,925265°W)	75m³	26 de maio de 2025	Ativo
9	Poço Leopoldo Baum	Rua Leopoldo Baum, 595, Canoa (29,611303°S 50,920586°W)	2x 10³	Abril de 2024	Informado como devolvido
10	Poço Bela Vista	Rua Espanha, s/n, Bela Vista (29,64180049°S 50,94446813°W)	2x 30m³	Abril de 2024	Informado como devolvido
11	Reservatório ETA	29°39'43.49"S e 50°56'34.17"O	2x 100m³	29 de julho de 2025	ativo

Figura 05: Painel supervisorio do SAA de Araricá/RS.

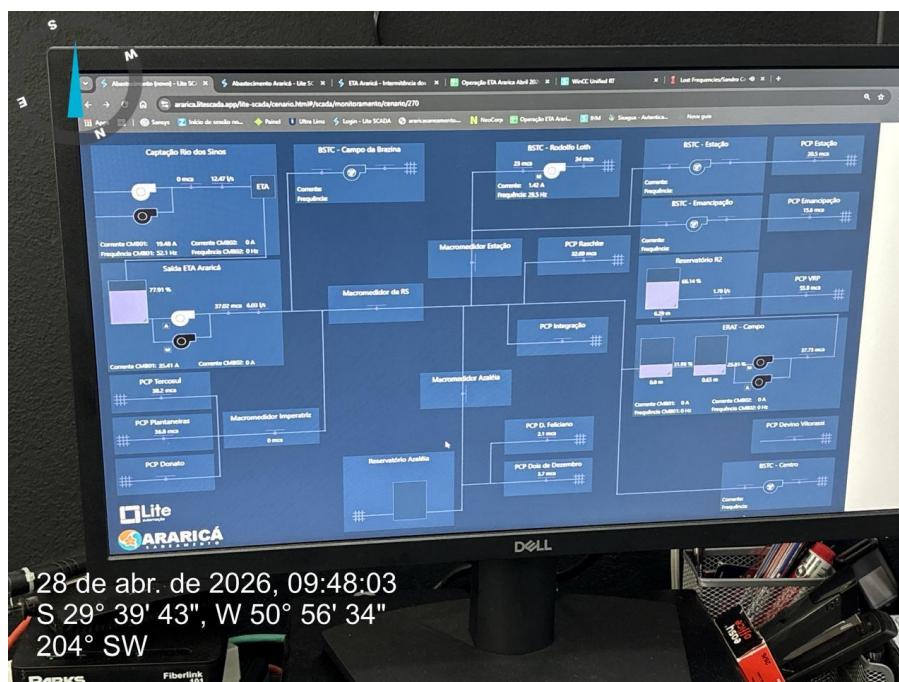

2.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES

O SES de Araricá é composto por unidades de tratamento por meio de sistema fossa séptica e filtro. O SES de Araricá é composto por 08 estações de tratamento de esgoto (ETE). Todas as unidades componentes do SES foram fiscalizadas pela equipe da AGESAN-RS.

2.2.1 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

As unidades que compõem o SES de Araricá são compostos igualmente por um conjunto de 03 de fossas sépticas e filtro anaeróbico. O quadro 05 identifica as ETE. Destaca-se que a prestadora de serviço não está realizando a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário no município. No entanto, a prestadora de serviço possui as licenças de operação das unidades e tem realizado o monitoramento da qualidade do efluente tratado, sendo que as análises foram encaminhadas à agência reguladora.

Quadro 05: ETEs fiscalizadas em Araricá.

ETE	Localização	Licença de Operação	Descrição
ETE José Antônio de Oliveira Neto	29°36'48.04"S 50°55'41.13"O	008/2026	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.
ETE Maurício Barani	29°36'37.21"S 50°55'31.34"O	013/2026	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.
ETE Campestre	29°37'7.95"S 50°55'34.90"O	012/2026	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.
ETE Arno Weis	29°37'3.25"S 50°55'13.39"O	014/2026	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.
ETE F M Rachske	29°36'36.12"S 50°55'36.64"O	014/2025	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.
ETE Julio Konrath	29°36'56.80"S 50°55'37.13"O	010/2026	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.
ETE Conceição	29°37'1.59"S 50°55'47.27"O	011/2026	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.
ETE Rodolfo Dreyer	29°36'53.93"S 50°54'55.39"O	009/2026	Sistema fossa séptica e filtro anaeróbico, contendo 03 tanques de 22,40 m³ cada.

3. COMERCIAL

O atendimento aos usuários é realizado na Av. José Antônio de Oliveira Neto, 177 - Centro, Araricá. O local é coberto, possui acessibilidade, assentos aos usuários, ambiente climatizado e atendimento presencial. No local, estavam disponibilizadas aos usuários o código de defesa do consumidor, a tabela tarifária vigente e o contato da Agesan-RS visível ao público. Também, o contato da ouvidoria da Agesan-RS está disponibilizado na tarifa de água e esgoto entregue mensalmente aos usuários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas 42 não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC) referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Araricá.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 10 (dez) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 26 de junho de 2026.

Participante da fiscalização:

Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Participante da fiscalização e responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 30/06/2026 08:58:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 01993
08V-07V
Assinado de forma
digital por
EMANUELE BAIFUS
MANKE: 0199308V-07V
Dados: 2026.06.26
17:22:19 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1033/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Araricá Saneamento LTDA

ENDEREÇO: Avenida José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08 - Centro - Araricá/RS.

TELEFONE E EMAIL: (51) 2747-2828; regulatorio@araricasaneamento.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Araricá/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 28 de abril de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Bruno Brezolin Zago

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 25 de junho de 2026



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 01/07/2026 08:14:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1199341V
-VV

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL
1	A1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL
2	A1.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Arno Weiss
3	E2.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação instalada na unidade indica processo cujo prazo de validade está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	L.O vigente n. 014/2026 item 7.1

REGISTRO 1

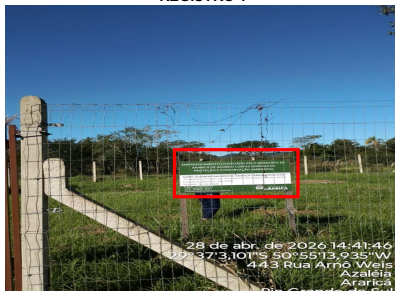

REGISTRO 2

7. Quanto a publicidade da licença:

7.1 Deverá ser fixada, em local de fácil visibilidade, para efeitos de fiscalização.

ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 4
4	A2.11	CONSTATAÇÃO	O poço está vedado com balde de forma precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 5 (Sec. De obras)
5	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 6 (Creche)
6	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

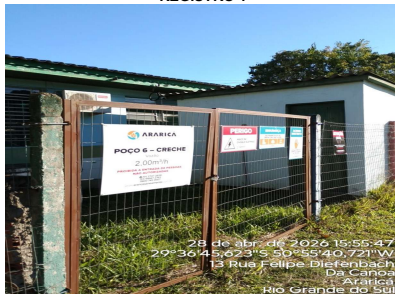

REGISTRO 2

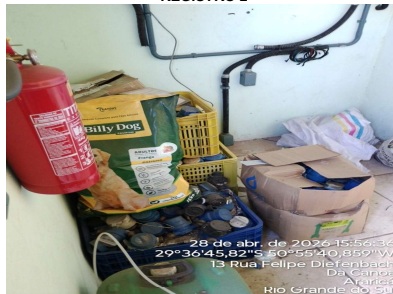

REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 11
7	A2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - ERAT
8	A3.9	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em tina fora de operação, possibilitando formação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
9	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água em bomba de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO2



ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
10	A4.9	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o manifesto de transporte de resíduos (MTR) ou certificado de destinação final (CDF) acerca do transporte de lodo produzido na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Item 1 e 2 da isenção de licenciamento n. 025/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2


1. Quanto aos resíduos sólidos
 - 1.1. É proibido o uso de fogo para eliminação de qualquer tipo de resíduo, conforme Lei Federal Nº 12.605;
 - 1.2. As formas de armazenamento dos resíduos gerados no estabelecimento, deverão estar conforme normativa técnica aplicável da ABNT e demais dispositivos legais vigentes, em conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos.
2. Quanto a destinação dos resíduos
 - 2.1. As indústrias coletoras deverão fornecer para a empresa guia de recolhimento, de destinação resíduos coletados e a cópia do licenciamento ambiental emitido pelo Órgão ambiental competente;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
11	A4.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em tina fora de operação, possibilitando a formação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

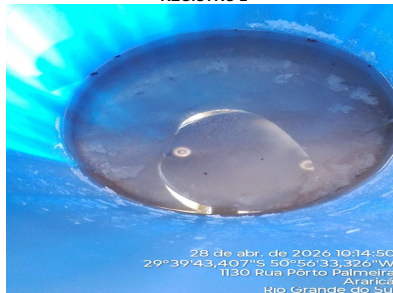

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
12	A4.25	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
13	A4.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1

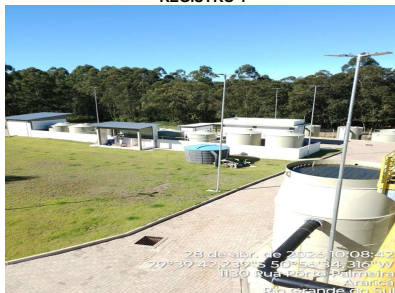

REGISTRO 2



REGISTRO 3

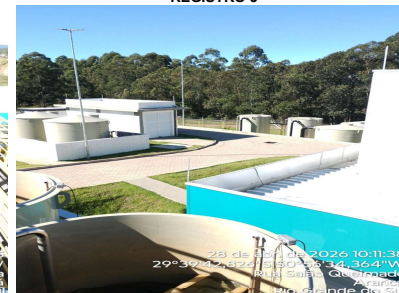

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
14	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas de monitoramento da qualidade da água tratada, relativo aos últimos 12 meses nos termos da Portaria GM/MS n. 888/2021, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular, referentes a água tratada na saída do tratamento dos seguintes parâmetros: cloro residual, fluoreto, pH, turbidez, cor, gosto e odor, parâmetros microbiológicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
15	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o plano de amostragem referente ao SAA de Araricá conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Campestre
16	E2.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação instalada na unidade indica processo cujo prazo de validade está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Item 7.1 da L.O vigente n. 012/2026

REGISTRO 1




REGISTRO 2

7. Quanto a publicidade da licença:

7.1 Deverá ser fixada, em local de fácil visibilidade, para efeitos de fiscalização.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
17	A6.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

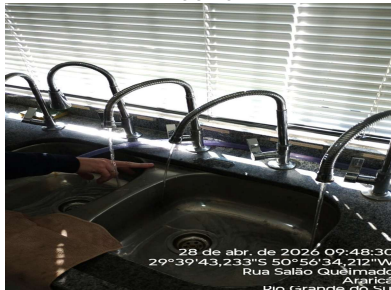

REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
18	A6.26	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de registro de utilização de dosagem de coagulante conforme teste de jarros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 01 (junto ao Poço 01)
19	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi informado à equipe da AGESAN-RS que este reservatório foi devolvido ao Poder Concedente. No entanto, não foram apresentadas evidências de comprovação deste ato, bem como de o reservatório não compor mais o SAA de responsabilidade da Companhia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Conceição
20	E2.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação instalada na unidade indica processo cujo prazo de validade está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Item 7.1 da L.O vigente n. 011/2026



REGISTRO 2

7. Quanto a publicidade da licença:
 7.1 Deverá ser fixada, em local de fácil visibilidade, para efeitos de fiscalização.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 03 (Serraria)
21	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi informado à equipe da AGESAN-RS que este reservatório foi devolvido ao Poder Concedente. No entanto, não foram apresentadas evidências de comprovação deste ato, bem como de o reservatório não compor mais o SAA de responsabilidade da Companhia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 04 (Laranjeiras)
22	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi informado à equipe da AGESAN-RS que este reservatório foi devolvido ao Poder Concedente. No entanto, não foram apresentadas evidências de comprovação deste ato, bem como de o reservatório não compor mais o SAA de responsabilidade da Companhia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 07 (Camobi)
23	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi informado à equipe da AGESAN-RS que este reservatório foi devolvido ao Poder Concedente. No entanto, não foram apresentadas evidências de comprovação deste ato, bem como de o reservatório não compor mais o SAA de responsabilidade da Companhia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - José Antônio Oliveira Neto
24	E2.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação instalada na unidade indica processo cujo prazo de validade está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Item 7.1 da L.O vigente n. 008/2026

REGISTRO 1



REGISTRO 2


7. Quanto a publicidade da licença:

7.1 Deverá ser fixada, em local de fácil visibilidade, para efeitos de fiscalização.

ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 09
25	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi informado à equipe da AGESAN-RS que este reservatório foi devolvido ao proprietário. No entanto, não foram apresentadas evidências de comprovação deste ato, bem como de o reservatório não compor mais o SAA de responsabilidade da Companhia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

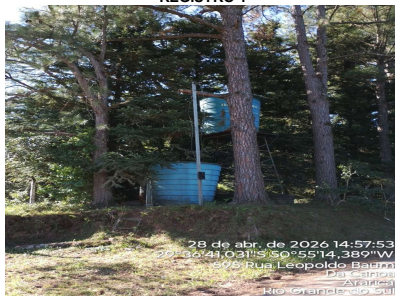

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 10
26	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada relativo aos últimos 12 meses, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Júlio Konrath
27	E2.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação instalada na unidade indica processo cujo prazo de validade está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Item 7.1 da L.O vigente n. 010/2026

REGISTRO 1



REGISTRO 2

7. Quanto a publicidade da licença:

7.1 Deverá ser fixada, em local de fácil visibilidade, para efeitos de fiscalização.

ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - José Antônio Oliveira Neto
28	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a setembro de 2025.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Maurício Barani
29	E2.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação instalada na unidade indica processo cujo prazo de validade está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Item 7.1 da L.O vigente n. 010/2026

REGISTRO 1

REGISTRO 2

7. Quanto a publicidade da licença:
7.1 Deverá ser fixada, em local de fácil visibilidade, para efeitos de fiscalização.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Maurício Barani
30	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a agosto de 2025.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Maurício Barani
31	E2.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
-	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Campestre
32	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a setembro de 2025.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Rodolfo Dreyer
33	E2.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação instalada na unidade indica processo cujo prazo de validade está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Item 7.1 da L.O vigente n. 009/2026


REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Arno Weiss
34	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a agosto de 2025.

REGISTRO 1

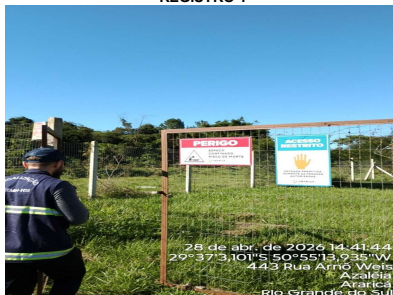


REGISTRO 2

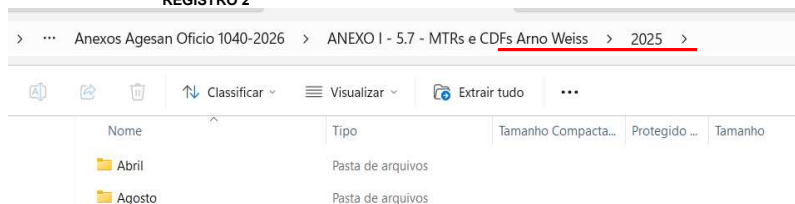


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R08 (Azaleia)
35	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se que o nível do reservatório não está representado no supervisório, sendo que a unidade está ativa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

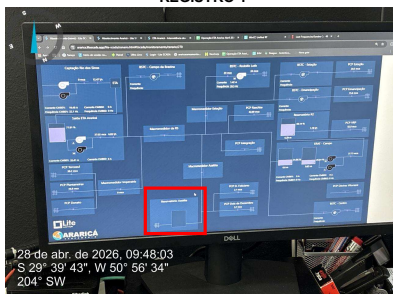

REGISTRO 2

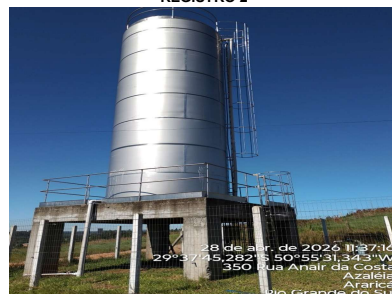

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - M.F. Raschke
36	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a setembro de 2025.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - Conceição
37	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a agosto de 2025.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

>	...	Anexos Agesan Ofício 1040-2026	>	ANEXO I - 5.7 - MTRs e CDFs Conceição	>	2025	>
🔍	🗑️	📄	📁	Classificar	Visualizar	📄	Extrair tudo
Nome	Tipo	Tamanho	Compacta...	Protegido ...	Tama		
11.02	Pasta de arquivos						
28.08	Pasta de arquivos						
31.03	Pasta de arquivos						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Júlio Konrath
38	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a setembro de 2025.

REGISTRO 1



...

Anexos Agesan Ofício 1040-2026

>

ANEXO I - 5.7 - MTRs e CDFs Julio

>

2025

>

</

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Rodolfo Dreyer
39	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes acerca de remoção de lodo da unidade relativo ao ano de 2026, conforme solicitado no Ofício n. 1040/2026 - Aviso de Fiscalização Regular
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Licença de Operação vigente da unidade estabelece periodicidade semestral para remoção de lodo. O último dado encaminhado na pré-fiscalização refere-se a agosto de 2025.

REGISTRO 1



>	...	Anexos Agesan Ofício 1040-2026	>	ANEXO I - 5.7 - MTRs e CDFs Rodolfo Dreyer	>	2025	>
🔍	🗑️	📄	📁	Classificar	Visualizar	📄	Extrair tudo
Nome	Tipo	Tamanho	Compacta...	Protegido ...	Tamanho		
1. FEVEREIRO	Pasta de arquivos						
2. ABRIL	Pasta de arquivos						
3. AGOSTO	Pasta de arquivos						

ANEXOS I e II - 1033/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - Booster Rodolfo Loth
40	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - Booster SEM IDENTIFICAÇÃO
41	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - Booster SEM IDENTIFICAÇÃO
42	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não informada no Anexo II encaminhado em pré-fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Estrada Salão Queimado, 680, Araricá-RS Coordenadas: -29,6756° / -50,9441°	EBAB - Estação de Bombeamento de Água Bruta
2	Rua Felipe Diefenbach, 86, Centro (-29,612585°S 50,929345°W)	ERAT Campo
3	Rua Rodolfo Loth (29°36'31.2"S 50°55'42.6"W)	Booster Rua Rodolfo Loth

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Rio Dos Sinos - Araricá

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		unidade sem identificação
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Evidência não encaminhada
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	A1.7	Existe macromedição da captação?	X			
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?			X	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência do mapa de risco
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		Não encaminhado
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consvr. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	Poço 01	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, mas totalmente instalada															
	Poço 02	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, mas totalmente instalada															
	Poço 03	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, parte elétrica removida															
	Poço 04	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, sem macromedidor. Tamponada com balde															
	Poço 05 (sec. De obras)	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, parte elétrica removida. Resíduos acumulados															
	Poço 06 (creche)	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, parte elétrica removida. Resíduos acumulados															
	Poço 07	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, mas totalmente instalada															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consvr. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tapa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	Poço 08	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		Unidade fora de operação, mas totalmente instalada															
	Poço 09	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		propriedade particular. Desativado															
	Poço 10	sim	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		instalado, mas sem tubulação															
	Poço 11	não	sim	sim	siim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	sim	na	na	não	não
		sem identificação															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	ERAT	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NA
		Água acumulada em tina fora de uso										
	EBAT ETA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA
	Booster novo	não	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NA
		Unidade sem identificação										
	Booster Rodolfo Loth	não	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NA
		Unidade sem identificação										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	x			
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	x			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			x	
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	x			
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		resultados não encaminhados
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		ausência de evidência
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		X		ainda não iniciado. Fase de instalação do equipamento

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 01 (poço1)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		ausência de evidência de documentação													
	R 02 (central)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não
		não encaminhar o certificado de limpeza													
	R 03 (serraria)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		ausência de evidência de documentação													
	R 04 (laranjeiras)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		ausência de evidência de documentação													
	R 05 (sec. Obras)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		ausência de evidência de documentação													
	R 06 (creche)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		ausência de evidência de documentação													
	R 07 (camobi)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		ausência de evidência de documentação													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 08(azaleia)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	não
		não encaminhar o certificado de limpeza													
	R 09	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		ausência de evidência de documentação													
	R 10	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	não
		não encaminhar o certificado de limpeza													
	R 04														
	R 05														
	R 06														
	R 07														

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE J. A. O Neto

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Maurício Barani

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		vegetação alta na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Campestre

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Arno Weiss

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE F. M Rachske

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Júlio Konrath

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Conceição

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Rodolfo Dreyer

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Placa indica processo vencido
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		sem evidência
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1033/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			x	Macromedidores recém instalados
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	x			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?			x	
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	sem cobrança
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.					-
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					-
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					-
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					-
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					-
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					-
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					-

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARICÁ PROCESSO 1033/2026

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 755/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião 28/04/2026	Horário			Local	Coordenador da reunião
-	Início: 09:30	Término: 16:45		R. Salto Quimado, s/n - ETA Araricá	Fiscalização AGESAN
	Início: -	Término: -			

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Araricá/RS.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Lorenzo Cure das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Bruno Brezolin Zago	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. CAETANA VENTER	ARS	980198602	eng@araricasaneamento.com.br
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Estação de Tratamento de Água (ETA)	01	01
b) Fiscalização de laboratórios de Análise	01	01
c) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	01	-
d) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	08	08
e) Fiscalização de Captação Superficial	01	01
f) Fiscalização de Poços	11	11
g) Fiscalização de Reservatórios	10	10
h) Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	02	02
i) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	01	-
j) Fiscalização de área comercial (Escritório/Loja)	01	01
k) Tempo estimado fiscalização (dias)	01	01

5. Observações

Observações:

No SES de Araricá não há ETE construída ou EBE construída e
em operação.

Agesan - RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARICÁ PROCESSO 1033/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 755/2025

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: S10

Data: 28/04/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:30

Data: —

Horário inicial: —

Horário final: —

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 28/04/2026

Lorenzo Cure das Neves
Lorenzo Cure das Neves
Agente de Fiscalização

ANEXOS

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
EBAB	RIO DOS SINOS	SUPERFICIAL	Estrada Salão Queimado, 680, Araricá-RS Coordenadas: -29,6756° / -50,9441°
Possui outorga: () Sim () Não			Validade da outorga: Processo em andamento
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 5,08 m			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 19,50 m

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETA	90	72	ETA para abastecimento exclusivo do município de Araricá. Q=25l/s. Composta por 1 calha parshall, 2 floculadores, 4 decantadores, 4 filtros, casa de bombas dosadoras, baias de produtos químicos, tanque de cloração, adensador de lodo, bags de desidratação de lodo e elevatória de clarificados.	Estrada Salão Queimado, 1010, Araricá-RS Coordenadas: 29°39'42.5"S 50°56'34.3"W
Tempo de funcionamento (h/dia): 24h				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				
Constam nos anexos: ANEXO II – SAA - Isenção de Licenciamento 024-2025				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Estrada Salão Queimado, 680, Araricá-RS Coordenadas: -29,6756° / -50,9441°	EBAB – Estação de Bombeamento de Água Bruta
2	Rua Felipe Diefenbach, 86, Centro (- 29,612585°S 50,929345°W)	ERAT Campo
3	Rua Rodolfo Loth (29°36'31.2"S 50°55'42.6"W)	Booster Rua Rodolfo Loth

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	Captação	ETA	25mca	Bruta	deFoFo	250	1766,30
	ETA	Distribuição	37mca	Tratada	deFoFo	250	3974,04
	Reservatório Central	Distribuição		Tratada	deFoFo	200	909,90
Total							6.650,24

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
Res ETA	Elevado	Reservação	Fibra	ETA Estrada Salão Queimado, 1010, Araricá-RS (29°39'44.0"S 50°56'34.7"W)	2 x 100 m³	29/07/2025
R590	Apoiado	Reservação	Metálico	Rua Leopoldo Schmidt, 780, Canoa (29,605774°S 50,925525°W)	590m³	03/12/2025

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)

Azaléia	Elevado	Reservação	Metálico	Av. Do Trabalhador, 900, bairro Azaléia (29,629332°S 50,925265°W)	75m ³	26/05/2025
Total					865m ³	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	PVC 25mm	Área urbana	PVC	13,30
	PEAD 40mm	Área urbana	PEAD	681,72
	PVC 50mm	Área urbana	PVC	2838,41
	PEAD 50mm	Área urbana	PEAD	38630,79
	PVC 60 mm	Área urbana	PVC	1088,98
	PEAD 63mm	Área urbana	PEAD	18476,93
	PEAD 75mm	Área urbana	PEAD	6408,84
	PVC 100mm	Área urbana	PVC	45,49
	PEAD 110mm	Área urbana	PEAD	2905,06
	deFoFo 150mm	Área urbana	deFoFo	2820,89
Total				78.794,34

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
R590	Eletromagnético	Optiflux 200mm	29°36'21.1"S 50°55'31.3"W
Captação	Eletromagnético	Optiflux 250mm	29°40'32.0"S 50°56'40.9"W
ETA	Eletromagnético	Optiflux 250mm	29°39'44.0"S 50°56'34.9"W

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	Pilotada	VALOY 200mm	Rua Prof. Martim Frederico Raschke 29°36'29.2"S 50°55'34.5"W

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
ERAT Campo		Danfoss FC202	Estrada Geral Servidão Koech, s/n, Canoa (29,6023375°S 50,932168°W)
RODOLFO LOTH		Danfoss FC202	Rua Rodolfo Loth (29°36'31.2"S 50°55'42.6"W)
ETA		Danfoss FC202	ETA Estrada Salão Queimado, 1010, Araricá-RS (29°39'44.0"S 50°56'34.7"W)
CAPTAÇÃO		Danfoss FC202	Estrada Salão Queimado, 680, Araricá-RS Coordenadas: 29°40'31.6"S 50°56'41.2"W

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
Rede distribuição	Painel solar	Sensor de pressão 4-20 mA	Rua Prof. Martim Frederico Raschke 29°36'29.2"S 50°55'34.5"W
Rede distribuição	Booster Rodolfo Loth	Sensor de pressão 4-20 mA	Rua Rodolfo Loth 29°36'31.2"S 50°55'42.6"W
CAPTAÇÃO		Sensor de pressão 4-20 mA	Estrada Salão Queimado, 680, Araricá-RS 29°40'31.6"S 50°56'41.2"W
ETA		Sensor de pressão 4-20 mA	Estrada Salão Queimado, 1010, Araricá-RS 29°39'42.5"S 50°56'34.3"W

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Ventosa	Morada Nobre	Ventosa Simples	Rua Maurício Barani
Ventosa	Serraria	Ventosa Simples	Rua Emilio Dienstmann Poço 03 Serraria
Ventosa	Centro	Ventosa Simples	Rua Julio Konrath lado Rua Leopoldo Baum
Ventosa	Centro	Ventosa Simples	Rua Julio Konrath com Rua Guine
Ventosa	ETA	Ventosa Tríplice Função	Estrada Salão Queimado, 1010, Araricá-RS 29°39'42.5"S 50°56'34.3"W
Ventosa	CAPTAÇÃO	Ventosa Tríplice Função	Estrada Salão Queimado, 680, Araricá-RS 29°40'31.6"S 50°56'41.2"W

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
	Adutora de água tratada	MND 250mm deFoFo	RS-239	Travessia entre a Rua Beco do Sírio e a Av. Jose Antônio de Oliveira Neto 29°38'08.2"S 50°55'48.8"W

13. N. Total de ligações	1.428 (31/12/2025)
14. N. Total de economias	1.489 (31/12/2025)
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	57,5% (Ref. 12/2025)
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	134 (em média)
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	Não Informado Conforme ANEXO II - SAA - 19. Pesquisa_Satisfação
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada	Araricá_Saneamento nov2025

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
		Rede de drenagem pluvial	

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE Escola	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,613340° Lon -50,928096°
ETE Maurício Barani	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,610318° Lon -50,925261°
ETE Camprestre	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,618949° Lon. -50,926291°
ETE Arno Weiis	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,618809° Lon. -50,920596°
ETE Martim	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,609940° Lon. -50,926857°
ETE Julio Konrath	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,615772° Lon. -50,926650°
ETE Conceição	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,617100° Lon. -50,929799°
ETE Rodolfo Dreyer	Não informado na LO	Não medido	3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,615066° Lon. -50,915470°
Tempo de funcionamento (h/dia): 24h				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				
Constam nos anexos: ANEXO II – SES – Licenças de Operação ETES				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Não há		

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Não há							
Total							

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	PVC 150mm	Área urbana	PVC	13.337,89
Total				13.337,89

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações:

- 1 ativa
- 323 canceladas

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município: 0 % (zero)

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano: 0 (zero)