

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1219/2026 – RTF

**Fiscalização Regular nos Sistemas de
Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário de Canela/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias de 13/05/26, 14/05/26 e 15/05/26, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da Corsan no município de Canela. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 05/2024	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Canela foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de

Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, sendo necessário um dia adicional para a conclusão integral da fiscalização.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O SAA de Canela é prioritariamente composto de captação superficial, havendo somente um ponto de captação subterrânea. O SAA de Canela também é responsável por exportar água tratada para o município de Gramado.

2.1.1 CAPTAÇÃO

A captação de água bruta no município é realizada no Rio Santa Cruz e está localizada em São Francisco de Paula/RS, nas seguintes coordenadas geográficas: -29.3044, -50.7267. A captação superficial de água bruta na localidade opera sob a égide da Portaria DRHS 04/2024 (04/03/2025) e SIOUT 2023/022.437-1.

A fiscalização na unidade foi focada nos seguintes pontos: existência de outorga de direito de uso de recurso hídrico, placa de identificação da unidade, condições de prestação e segurança operacional, etc. A figura 1 identifica a unidade.

Devido a proliferação de algas no Rio Santa Cruz foi implementada dosagem de carvão improvisada na captação.

Figura 1: Área de captação superficial de Canela RS.



A captação subterrânea apresenta macromedidor e cadastro de usuário de água o junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT): SIOUT 2018/009.001-1.

2.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

A ETA I de Canela está localizada nas seguintes coordenadas geográficas: -29.35805560, -50.80166670 e a ETA II Canela está localizada nas seguintes coordenadas geográficas: -

29.34055560, -50.79055560 . As estações operam sob a égide da Licença de Operação n. 0152/2026 cujo prazo de validade estende-se até 3 de junho de 2027. No Quadro 2, são apresentadas as ETAs com suas principais características.

Quadro 2 – ETA do SAA de Canela

ETA	Vazão de Projeto (m³h⁻¹)	Vazão Média (m³h⁻¹)	Descrição	Localização
I	350	350	Possui 4 decantadores, 2 floculadores, 4 filtros, atende o município de Canela e Gramado (em partes)	-29.35805560, -50.80166670
II	1162	1162	Possui 4 decantadores, 2 floculadores, 18 filtros, atende Canela e Gramado (em partes)	-29.34055560, -50.79055560

A ETA I de Canela é constituída por tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação (figura 2).

No tratamento da água, utiliza-se Policloreto de Alumínio (PAC) como coagulante, hipoclorito de sódio para pré-oxidação, podendo ser adicionados cal (para ajuste do pH), conforme a qualidade da água bruta. A coagulação é seguida pela floculação e decantação. A água decantada passa por um filtro de dupla camada com fluxo descendente para remoção de flocos residuais. Finalmente, a água clarificada passa por desinfecção com hipoclorito de sódio (gerado *in loco*) e fluoretação com fluossilicato de sódio.

Figura 2: ETA I



A ETA II de Canela é constituída por tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação (figura 3).

No tratamento da água, utiliza-se Policloreto de Alumínio (PAC) como coagulante, hipoclorito de sódio para pré-oxidação, podendo ser adicionados cal (para ajuste do pH) e carvão ativado, conforme a qualidade da água bruta. A coagulação é seguida pela floculação e decantação. A água decantada é passa por um filtro de dupla camada com fluxo descendente para remoção de flocos

residuais. Finalmente, a água clarificada passa por desinfecção com hipoclorito de sódio (gerado *in loco*) e fluoretação com ácido fluossilícico. As águas de lavagens são encaminhadas para uma unidade de tratamento de lodo.

No momento da fiscalização regular de 2026 exercida pela equipe da AGESAN-RS, constatou-se que o bloco novo da ETA estava com o filtro 09 fora de operação, porém as demais unidades já estavam em funcionamento. O bloco novo estava com uma flotação de lodo acentuada devido à presença de algas na água bruta.


Figura 3: ETA II



2.1.3 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Canela possui captação subterrânea a fim de atender seus usuários em momentos de necessidade (figura 4). A unidade está localizada nas coordenadas geográficas: -29.3301, -50.7826. O tratamento de água subterrânea é simplificado e realizado na própria fonte subterrânea. O processo de tratamento consiste em cloração e fluoretação. A cloração é realizada pela dosagem de hipoclorito de sódio dosado diretamente no poço por meio de bomba dosadora. A fluoretação, por sua vez, é realizada com o preparo manual de uma solução saturada de fluossilicato de sódio em água, dosada no poço por uma bomba dosadora. A unidade possui macromedidor.

Figura 4: Imagens do Poço

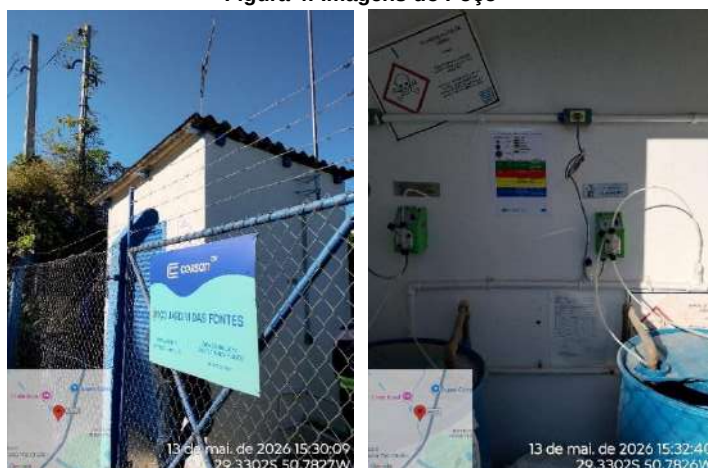

2.1.4 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA – EAT

O SAA de Canela possui 9 elevatórias, o Quadro 3 apresenta a relação das elevatórias do SAA em Canela, conforme Anexo II. Na figura 5 pode ser observado quadro da EBA nova encontrada junto ao R16.

Quadro 3: Elevatórias de água fiscalizadas

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Descrição
1	29°18'18,68" S 50°43'12,50" O	Captação superficial de água bruta
2	29°20'26,85" S 50°47'23,84" O	Tem a função de abastecer Gramado a partir da ETA 02, além de complementar o abastecimento de Canela, contribuindo em nível o enterrado da ETA 01 e setores pontuais da cidade. A quantificação da vazão da água exportada de Canela para Gramado é feita junto ao Booster Florybal, na divisa entre Canela e Gramado.
3	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O	Abastece em marcha a maior parte de Canela, com um reservatório de compensação R06 - Vila Diva.
3A	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O	Tem a função de abastecer os reservatórios elevados dentro da ETA 01, os reservatórios R04 e R05, responsáveis por fornecer água de processo à estação, além de abastecer a área central de Canela.
4	29°22'08,30"S 50°47'58,20"O	Tem função de abastecer em torno de 30% da área de Canela, com um reservatório de compensação R07 - Fundo do Campo.
5	29°22'08,02"S 50°48'57,79"O	Tem a função de abastecer a área central do loteamento Quinta da Serra.
6	29°21'48,97"S 50°50'12,95"O	Tem a função de abastecer o reservatório elevado do loteamento Vivendas da Serra.
7	29°22'00,07"S 50°50'05,42"O	Tem a função de abastecer a rua Santalízio.
8	-29.37205, -50.79501	

Figura 5: EBA R15 e R16



2.1.5 RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Canela possui 17 reservatórios, todos fiscalizados pela equipe da AGESAN-RS. O Quadro 4 apresenta os reservatórios que compõem o SAA de Canela. A figura 6 identifica o reservatório R02 novo, R15 e R16 que não foram informados no anexo II.

Quadro 4: Reservatórios do SAA de Canela

Código	Tipo	Endereço (Localização)	Volume (m³)	Obs.
01	Semi-enterrado	Concreto	Rua Júlio Travi, 30	1500
02	Elevado	Concreto	Rua Júlio Travi, 30	250
02 novo	Elevado	Concreto	Rua Júlio Travi, 30	
03	Semi-enterrado	Concreto	Rua João Simplicio, 760	1500
04	Elevado	Concreto	Rua João Simplicio, 760	250
05	Elevado	Concreto	Rua João Simplicio, 760	100
06	Semi-enterrado	Concreto	Rua das Galhas, 33	1500
07	Semi-enterrado	Concreto	Rua Rui Barbosa, 620	500
08	Elevado	Aço	Rua das Galhas, 33	30
09	Elevado	Aço	RS 235 Saiqui/Parque dos Rodeios	20
10	Elevado	Concreto	Av do Parque, Cond. Lage de Pedra	100
11	Elevado	Inox	Condomínio Vivendas da Serra	30
12	Apoiado	Aço vitrificado	Rua Júlio Travi, 30	3000
13	Apoiado		Rua Oito de Abril, 379	10
14	Outros	Metálico	Rua Júlio Travi, 30	100
15	Elevado	Metálico	-29.37142, -50.79421	
16	Apoiado	Concreto	-29.37205, -50.79501	

Figura 6: Reservatório R02 novo, R15 e R16



2.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES

O SES de Canela é composto por duas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) e Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) que atendem à área urbana e zonas contíguas do município. Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros da Corsan, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

2.2.1 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Durante a ação, foram fiscalizadas 9 EBEs. A especificação das unidades fiscalizadas nesta ação é apresentada no Quadro 5. Durante a fiscalização a elevatória Chacrão I e II estava parada ocasionando extravasamento para arroio próximo, conforme figura 7.

Quadro 5: EBEs SES Canela

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Descrição
01 – vista do vale	(-29.373958, -50.841700)	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
01 – Santa Terezinha	(-29.361392, -50.832164)	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
02 - Altos pinheiros	(-29.367333, -50.822086)	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), casa de bombas com válvulas de retenção que evitam o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
03 - Vila Suzana	(-29.353969, -50.820033)	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
04 - CHACRÃO I	(-29.368427, -50.788645)	ETE Santa Terezinha
05 - CHACRÃO II	(-29.367213, -50.787412)	ETE Santa Terezinha
CHACRÃO I E II	(-29.36856, -50.78951)	ETE Santa Terezinha
São Luis CN 1.2	(-29.34616, -50.81018)	ETE Santa Terezinha
01 – Vivendas do arvoredo	(-29.35636500, -50.85156600)	Bombeamento de esgoto bruto

Figura 7: EBE Chacrão I e II



2.2.2 UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Durante a fiscalização, foram identificadas 3 ETEs e 4 tanques sépticos coletivos (TSCs). No Quadro 6 apresenta-se o detalhamento das unidades.

Quadro 6: Coordenadas geográficas conforme Licença de Instalação.

Unidade	Coordenadas Geográficas	Descrição
ETE Santa Terezinha	Latitude: -29.3509, Longitude: -50.8187	Sistema de tratamento composto por gradeamento, desarenador, medidor de vazão, flutador, reator biológico de leito móvel (MBBR), filtro biológico e sistema de desinfecção por UV.
ETE Reserva da Serra	Latitude: -29.3773, Longitude: -50.8438	A ETE Reserva do Parque apresenta sistema de tratamento (primário) composto por aeração e filtro anaeróbio.
ETE Vivendas do Arvoredo	Latitude: -29.3505, Longitude: -50.8389	A ETE é composta por: Desarenador, medidor de vazão, tanques de aeração, decantadores, tanques de equalização de efluente tratado para desinfecção, e reaeração e leitos de secagem de lodo.
TSC São Luiz	Latitude: -29.3463, Longitude: -50.8103	Tratamento Preliminar: gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento secundário: 2 filtros anaeróbios. Desativada, aguardando descomissionamento.
TSC Chacrão I	Latitude: -29.3684, Longitude: -50.7889	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento Secundário: 1 filtro anaeróbio. Desativada, aguardando descomissionamento.
TSC Chacrão II	Latitude: -29.3671, Longitude: -50.7882	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento Secundário: 2 filtros anaeróbios. Desativada, aguardando descomissionamento.
TSC Araci	Latitude: -29.368, Longitude: -50.7923	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 2 tanques sépticos. Tratamento Secundário: 2 filtros anaeróbios. Desativada, aguardando descomissionamento.

2.2.3 ETES

ETE Vivendas do Arvoredo possui o laboratório operacional de análises das amostras coletadas de esgoto bruto e tratado da ETE Reserva da Serra. No local, são verificados parâmetros de monitoramento estabelecidos pela Licença de Operação de cada unidade, tais como: DBO, DQO, pH e Sólidos Sedimentáveis. Ressalta-se que a ETE Vivendas do Arvoredo compõe o SES de Canela, no entanto, o esgoto bruto recebido na unidade é oriundo do SES do município de Gramado/RS. Não foi possível acessar o laboratório da ETE, pois a chave se encontrava dentro de um veículo em outro município.

Para acessar a ETE Reserva da Serra, foi necessário o acompanhamento de equipe de segurança, em razão de relatos de disparos de arma de fogo e atos de vandalismo na área. Durante a fiscalização, constatou-se extravasamento do efluente na chegada à unidade de tratamento. Verificou-se, ainda, que o aerador se encontrava removido do sistema, podendo comprometer a operação prevista para a unidade (figura 8).

A ETE Santa Terezinha encontrava-se em operação no momento da fiscalização, recebendo atualmente uma vazão maior de efluente para tratamento. Conforme os registros operacionais de maio de 2026, a vazão afluente variou entre 1.086 m³.dia e 3.070 m³.dia.

Figura 8: ETE Reserva da serra



2.2.4 TSCs

O SES de Canela é composto por quatro (04) TSC. Todos os TSC foram fiscalizados. Os TSC Chacrão I e II e São Luiz estão desativados e foram substituídos por estações de bombeamento de efluentes. O TSC Araci Correa também está desativado, mas neste caso não foi necessária a implantação de estação de bombeamento de efluentes, o sistema opera por gravidade até a ETE Santa Terezinha. As unidades necessitam de procedimento de descomissionamento conforme procedimento regido pelo órgão ambiental competente.

3. COMERCIAL

A unidade comercial da CORSAN em Canela está situada na R. Baden Powell, n. 220 – Canela/RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estavam disponíveis os documentos para consulta de usuário. O número da ouvidoria da AGESAN-RS se encontra disponível para os usuários nas contas de água.

Conforme informado pelo prestador, o SAA do município de Canela, atualmente, possui 14.291 ligações, 25.800 economias, representando 100% de hidrometração. Porém, o SAA apresenta índice de perdas de água, em março/26, de 32,2%, superior à meta de 13% estabelecido no TAAC. O SES Santa Terezinha possui 3095 ligações, já o SES Reserva da Serra possui 241 ligações, representando 18,13% de unidades conectadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas 151 não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC) referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Canela.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 10 (dez) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 16 de junho de 2026.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
DIEGO JANISCH ALVARES
Data: 18/06/2026 15:34:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Participante da fiscalização e responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
LUANA MACHADO DA LUZ
Data: 18/06/2026 16:32:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1199348V
VV

Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1199348V-VV
Dados: 2026.06.16 16:37:40 --21--

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1219/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Canela/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 13/05/2026, 14/05/2026 e 15/05/2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Diego Janisch Alvares

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Luana Machado da Luz

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Luana Machado da Luz

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 16 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LUANA MACHADO DA LUZ**
Data: 18/06/2026 16:58:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luana Machado da Luz
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Dados: 1993EAV-VV

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	A1.15	CONSTATAÇÃO	Ocorreu vazamento da suspensão de carvão no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	A1.15	CONSTATAÇÃO	Carvão ativado armazenado em local sem cobertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
3	A4.17	CONSTATAÇÃO	Extintores vencidos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CNL JDF 01
4	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
5	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Porto Alegre, 11 de Outubro de 2025

C.L. 42 - DT

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSA, no Município de Canoas foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/2014.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Extensão	Tipo	Capacidade (m³)
Canoas	03/04/2025	1017 Funil de Cimento 15.000 L	Clorado	270
Canoas	05/04/2025	1018 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	1800
Canoas	05/04/2025	1019 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	250
Canoas	05/04/2025	1020 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	1300
Canoas	05/04/2025	1021 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	3000
Canoas	05/04/2025	1022 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	300

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Coro Residual (mg/L)	Cloro Livre (mg/L)	Turbidez (NTU)	Condutividade Total (µS/cm)	pH
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5

PARECER TÉCNICO

Ouvidor técnico em saneamento, a água fornecida pela CORSA, a partir do período de inspeção realizado pelo Município de Canoas, encontra-se em conformidade com o Código Sanitário Estadual nº 23.430/2014 e não apresenta.

REGISTRO 2

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Porto Alegre, 11 de Outubro de 2025

C.L. 42 - DT

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSA, no Município de Canoas foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/2014.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Extensão	Tipo	Capacidade (m³)
Canoas	03/04/2025	1017 Funil de Cimento 15.000 L	Clorado	270
Canoas	05/04/2025	1018 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	1800
Canoas	05/04/2025	1019 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	250
Canoas	05/04/2025	1020 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	1300
Canoas	05/04/2025	1021 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	3000
Canoas	05/04/2025	1022 Funil de Cimento 15.000 L	Desinfetado	300

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Coro Residual (mg/L)	Cloro Livre (mg/L)	Turbidez (NTU)	Condutividade Total (µS/cm)	pH
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5
Canoas	1,0	0,5	0,5	400	7,5

PARECER TÉCNICO

Ouvidor técnico em saneamento, a água fornecida pela CORSA, a partir do período de inspeção realizado pelo Município de Canoas, encontra-se em conformidade com o Código Sanitário Estadual nº 23.430/2014 e não apresenta.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 04
6	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 05
7	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01
8	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados próximo ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02 novo
9	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados próximo ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02 novo
10	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Novo reservatório conta com placa identificando como R02, mas já existe reservatório com esse nome no local. Somente 1 foi informado no Anexo II.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

RES	Tipo	Função	Material	Localização (sentença completa e coordenadas geográficas)	Volume (m³)
01	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Trav. 30	1500
02	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Trav. 30	250
03	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 700	1500
04	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 700	250
05	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 700	100
06	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua das Grahas, 33	1500
07	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Rui Barbosa, 620	500
08	Elevado	Reservação	Aço	Rua das Grahas, 33	30
09	Elevado	Reservação	Aço	RS-235 Saco Parque dos Rodocia	20
10	Elevado	Reservação	Concreto	Av. do Parque, Cont. Lage de Pedra	100
11	Elevado	Reservação	Inox	Condomínio Viverdes da Serra	30
12	Apoiado	Reservação	Aço	Rua Júlio Trav. 30	3000
13	Apoiado	Proteção	Rua Otto de Abreu, 379	10	
14	Outros	Reservação	Mettlicol	Rua Júlio Trav. 30	100
Total					

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02 Novo
11	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

C.L. 42 - DT

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DIRETORIA DE OPERAÇÕES GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Ponto Água, 11 de Outubro, 19 de 2025

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os reservatórios abaixo relacionados, pertencentes à Companhia Reguladora de Saneamento - CORSA, no Município de Canoas foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 33.430/2014.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Extensão	Tipo	Capacidade (m³)
Canal	05/04/2025	1017 Escada 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502,		

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
13	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
14	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados próximo ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
15	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

[illegible]

REGISTRO 2

[illegible]

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
16	-	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
17	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
18	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
19	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
20	A3.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de proteção em fiação elétrica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08 e R06
21	A3.1	CONSTATAÇÃO	A identificação não condiz com anexo II encaminhado através do ofício de aviso de fiscalização
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Verificou-se que a identificação do R06 encontra-se afixada no R08, enquanto a identificação do R08 encontra-se afixada no R06.

REGISTRO 1

RESERVATÓRIOS						
RES	Tipologia	Função	Materiais	Localização (serviços completos e coordenadas geográficas)	Volumes (m³)	Data última inspeção sanitária
01	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua João Travençolo, 30	1800	07/03/2025
02	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Travençolo, 30	250	07/03/2023
03	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua João Travençolo, 780	1800	07/03/2023
04	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Travençolo, 780	360	09/03/2025
05	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Travençolo, 780	100	07/03/2023
06	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua das Graças, 33	1800	06/03/2023
07	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Rui Barbosa, 620	500	06/03/2023
08	Elevado	Reservação	Aço	Rua das Graças, 33	30	06/03/2023
09	Elevado	Reservação	Aço	Rua 255 Sampa Park dos Rodas	20	28/07/2024
10	Elevado	Reservação	Concreto	Av. do Parque, Cond. Lago de Pôrto	100	28/07/2024
11	Elevado	Reservação	Inox	Condomínio Villandas da Serra	30	28/07/2024
12	Apoiado	Reservação	Alça enterrado	Rua João Travençolo, 30	3000	14/05/2023
13	Apoiado	Proteção	Alça enterrado	Rua Cito de Alpi, 378	10	28/07/2024
14	Outros	Reservação	Metálico	Rua João Travençolo, 30	100	25/07/2022

REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
22	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório sem dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-11 - Junto com EBAT 06 e R-013
23	A5.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação não estava adequadamente posicionada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC Reincidente processo 1762/2024 NC 44

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08
24	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO I

COMPANHIA REGULADORA DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

GERÊNCIA DE TRATAMENTO

Pág. 0001 de 03 | 08/10/2025 | 09:20:21

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo descritos, pertencentes à Companhia Reguladora de Saneamento, localizada no Município de Canoas, foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.433/2024.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Intensidade	Tipo	Capacidade (m³)
00040008	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040009	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040010	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040011	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040012	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040013	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040014	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040015	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040016	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040017	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040018	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040019	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040020	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040021	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040022	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040023	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040024	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040025	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040026	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040027	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040028	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040029	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040030	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040031	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040032	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040033	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040034	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040035	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040036	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040037	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040038	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040039	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040040	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040041	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040042	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040043	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040044	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040045	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040046	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040047	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040048	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040049	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040050	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040051	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040052	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040053	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040054	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040055	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040056	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040057	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040058	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040059	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040060	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040061	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040062	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040063	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040064	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040065	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040066	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040067	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040068	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040069	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040070	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040071	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040072	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040073	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040074	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040075	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040076	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040077	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040078	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040079	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040080	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040081	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040082	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040083	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040084	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040085	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040086	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040087	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040088	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040089	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040090	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040091	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040092	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040093	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040094	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040095	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040096	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040097	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040098	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040099	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040100	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040101	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040102	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040103	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040104	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040105	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040106	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040107	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040108	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040109	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040110	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040111	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040112	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040113	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040114	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040115	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040116	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040117	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040118	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040119	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040120	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040121	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040122	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040123	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040124	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040125	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040126	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040127	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040128	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040129	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040130	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040131	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040132	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040133	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040134	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040135	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040136	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040137	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040138	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040139	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040140	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040141	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040142	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040143	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040144	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040145	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040146	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040147	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040148	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040149	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040150	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040151	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040152	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040153	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040154	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040155	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040156	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040157	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040158	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040159	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040160	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040161	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040162	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040163	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040164	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040165	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040166	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040167	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040168	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040169	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040170	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040171	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040172	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040173	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040174	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040175	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040176	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040177	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040178	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040179	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040180	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040181	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040182	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040183	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040184	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040185	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040186	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040187	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040188	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040189	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040190	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040191	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040192	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040193	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040194	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040195	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040196	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040197	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040198	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040199	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040200	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200

LIMPEZA DE QUALIDADE DA ÁGUA POR LIMPEZA

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Intensidade	Tipo	Capacidade (m³)
00040008	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040009	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040010	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040011	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040012	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040013	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040014	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040015	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040016	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040017	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	100
00040018	08/10/2025	100 L/m²	Cloro	200
00040				

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
25	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 80 - 07 Porto Alegre, 31 de Outubro de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - COSRS, no Município de Canoas foram inspecionados em 31 de Outubro de 2026, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.459/2014.

Identificação Reservatório	Data de Inspeção	Resumo	Tipos	Capacidade (m³)
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (u/c)	Turbidez (u/t)	Coliformes Totais	E. coli
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente

PARECER TÉCNICO
Os valores acima se referem à água fornecida pela COSRS e não a água de poço. A possibilidade de contaminação pelo Município de Canoas, conforme Anexo XI do Protocolo de Co-gerenciamento nº 10/2017, não é avaliada.

ReREGISTRO 2

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 80 - 07 Porto Alegre, 31 de Outubro de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - COSRS, no Município de Canoas foram inspecionados em 31 de Outubro de 2026, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.459/2014.

Identificação Reservatório	Data de Inspeção	Resumo	Tipos	Capacidade (m³)
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (u/c)	Turbidez (u/t)	Coliformes Totais	E. coli
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente

PARECER TÉCNICO
Os valores acima se referem à água fornecida pela COSRS e não a água de poço. A possibilidade de contaminação pelo Município de Canoas, conforme Anexo XI do Protocolo de Co-gerenciamento nº 10/2017, não é avaliada.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
26	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nos registros/caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13
27	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 80 - 07 Porto Alegre, 31 de Outubro de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - COSRS, no Município de Canoas foram inspecionados em 31 de Outubro de 2026, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.459/2014.

Identificação Reservatório	Data de Inspeção	Resumo	Tipos	Capacidade (m³)
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (u/c)	Turbidez (u/t)	Coliformes Totais	E. coli
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente

PARECER TÉCNICO
Os valores acima se referem à água fornecida pela COSRS e não a água de poço. A possibilidade de contaminação pelo Município de Canoas, conforme Anexo XI do Protocolo de Co-gerenciamento nº 10/2017, não é avaliada.

ReREGISTRO 2

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 80 - 07 Porto Alegre, 31 de Outubro de 2026

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - COSRS, no Município de Canoas foram inspecionados em 31 de Outubro de 2026, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.459/2014.

Identificação Reservatório	Data de Inspeção	Resumo	Tipos	Capacidade (m³)
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000
Canas	05/10/2026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000	Reservatório	1000

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (u/c)	Turbidez (u/t)	Coliformes Totais	E. coli
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente
Canas	1,2	0,5	0,5	Ausente	Ausente

PARECER TÉCNICO
Os valores acima se referem à água fornecida pela COSRS e não a água de poço. A possibilidade de contaminação pelo Município de Canoas, conforme Anexo XI do Protocolo de Co-gerenciamento nº 10/2017, não é avaliada.

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13
28	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
29	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tampa de inspeção no topo do reservatório não possui travamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC Reincidente processo 1762/2024 NC 36

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
30	A5.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação não estava adequadamente posicionada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
31	A5.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem - NC Reincidente processo 1762/2024 NC 37

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE01 Vista do Vale
32	E1.9	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01 Santa Terezinha
33	-	CONSTATAÇÃO	Divergência nas informações de localização constantes no Anexo II em relação às informações apresentadas na Licença de Operação 513/2026
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Na Licença de Operação 513/2026 SES Santa Terezinha, a EBE Santa Terezinha encontra-se com a localização da EBE Chacrão I e II (-29.36856, -50.78951). A localização correta da EBE Santa Terezinha é (-29.36137, -50.83226).

REGISTRO 1

UBRACIL - RS

Coordenadas Geográficas		Data: 09/04/2020	
Ponto	Latitude	Longitude	Município/Coordenada
EBE Chacra I	-29.3685600	-50.7895400	Carvela
EBE Chacra II	-29.3685600	-50.7895400	Carvela
EBE Santa Terezinha	-29.3685600	-50.7895400	Carvela
EBE São Luis (CM 1,2)	-29.3685600	-50.8111800	Carvela
EBE 1,2 (desativada)	-29.3685600	-50.8133600	Carvela
EBE Santa Terezinha	-29.3685600	-50.8133600	Carvela
Ponto de Lançamento	-29.3685600	-50.8133600	Carvela
PONTO DE MONITORAMENTO A MONTE	-29.3685600	-50.8133600	Carvela
PONTO DE MONITORAMENTO A JUSSANTE 1	-29.3685600	-50.8133600	Carvela

REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02 Altos pinheiros
34	E1.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02 Altos pinheiros
35	-	CONSTATAÇÃO	Divergência nas informações constantes no Anexo II em relação às informações apresentadas na Licença de Operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Na Licença de Operação 513/2026 SES Santa Terezinha não consta EBE 02 Altos pinheiros

REGISTRO 1

Tabela 1 – EEBs SES Santa Terezinha

Elevatórias	Coordenadas prestadora de serviço	Coordenadas LO 513/2026
EEB Santa Terezinha	-29.361302, -50.802654	-29.36053000, -50.78950000
EEB Altos Pinheiros	-29.367333, -50.822086	Não consta LO
EEB Vila Suzana	-29.353968, -50.820033	Não consta LO
EEB CHACRÃO I	-29.368427, -50.788845	-29.36826200, -50.78854300
EEB CHACRÃO II	-29.367213, -50.787412	-29.36735500, -50.78750400
EEB São Luís (CN 1.2)	-	-29.34010200, -50.81016400
ELE 4.2 (elevatória)	-	-29.35118900, -50.81028300

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02 Altos pinheiros
36	E1.9	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 03 Vila Suzana
37	-	CONSTATAÇÃO	Divergência nas informações constantes no Anexo II em relação às informações apresentadas na Licença de Operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Na Licença de Operação 513/2026 SES Santa Terezinha não consta EBE 03 Vila Suzana

REGISTRO 1

Tabela 1 – EEBs SES Santa Terezinha

Elevatórias	Coordenadas prestadora de serviço	Coordenadas LO 513/2026
EEB Santa Terezinha	-29.367302, -50.822164	-29.36653000, -50.78950000
EEB Altos Pinheiros	-29.367333, -50.822086	Não consta LO
EEB Vila Suzana	-29.353668, -50.820033	Não consta LO
EEB CHACRÃO I	-29.368427, -50.788645	-29.36826200, -50.78854300
EEB CHACRÃO II	-29.367213, -50.787412	-29.36735300, -50.78750400
EEB São Luís (CN 1.2)	-	-29.34610500, -50.81016400
ELE 4.2 (elevatória)	-	-29.35118800, -50.81028300

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 05 Chacrão II
38	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação da EBE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Chacrão I e II
39	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	EBE localizada nas coordenadas -29.36856, -50.78951.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Chacrão I e II
40	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação da EBE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	EBE localizada nas coordenadas -29.36856, -50.78951.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Charão I e II
41	-	CONSTATAÇÃO	Extravasamento de esgoto sanitário proveniente da EBE em arroio próximo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	EBE localizada nas coordenadas -29.36856, -50.78951.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE01 Vivendas do Arvoredo
42	E1.9	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE CN1.2 São Luis
43	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação da EBE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	EBE localizada nas coordenadas -29.34616, -50.81018

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE CN1.2 São Luis
44	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	EBE localizada nas coordenadas -29.34616, -50.81018

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE CN1.2 São Luis
45	E1.8	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados próximo a EBE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE CN1.2 São Luis
46	E1.8	CONSTATAÇÃO	Calçada junto a EBE danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Luis
47	E1.8	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Luís
48	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Luís
49	E3.4	CONSTATAÇÃO	A área do TSC não está completamente fechada, com pontos de fácil acesso, permitindo acesso de pessoal não autorizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC reincidente processo 1762/2024 nc 61

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
50	E2.9	CONSTATÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi encaminhada somente uma DMR referente ao período de 01/01/2026 a 01/03/2026

REGISTRO 1



REGISTRO 2

[illegible]

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Luís
51	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi encaminhada somente uma DMR referente ao período de 01/01/2026 a 01/03/2026

REGISTRO 1



REGISTRO I

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - FEPAM

Página 1 de 1

DMR nº 89/016

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário)

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016
(Mês) Trimestral

Identificação do Declarante

Nome: Paulo Sérgio SOARES - 040707 - 003-219646-4 Cx. Postal: 51403-140

Via de entrega: Retalho

Endereço: Praça Duque de Caxias, nº 230 - Fone: 51 333.3333

Cidade: Porto Alegre UF: RS Estado: Brasil

Caracterização do Resíduo

Identificação: 01000000

Descrição: Resíduo de fabricação de produtos de plástico

Quantidade: 1000 kg

Destino: Destinação adequada

Identificação dos Resíduos

Ocorrência	Razão	Quantidade	Destino	Destino adequado	Valor unit.	Valor total
Módulo em Branco						

Assinaturas

Assinatura do Declarante: _____

Assinatura do Responsável Legal: _____

Declaração

Pelo Declarante, declaro e responsabilizo que os dados aqui inseridos e a presente análise ambiental foram e estarão sendo/serão de fato reais e verazes.

Porto Alegre, 01/04/2016.

Assinatura: Paulo Sérgio Soares

Responsável Legal

Observações

Não houve movimentação de resíduos no período.

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01 Vista do Vale
52	-	CONSTATAÇÃO	Divergência nas informações o constantes no Anexo II em relação às informações apresentadas na Licença de Operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Na Licença de Operação 2287/2025 SES Reserva da Serra não consta EBE 01 Vista do Vale



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
53	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
54	-	CONSTATAÇÃO	Extravasamento de esgoto sanitário proveniente da caixa de entrada da ETE no solo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
55	E2.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Araci Correa
56	-	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento em uma parte da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Araci Correa
57	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi encaminhada somente uma DMR referente ao período de 01/01/2026 a 01/03/2026

REGISTRO 1

 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - FEPAM

Página 1 de 1

Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário) DMR nº 001400

Posterior: 10/01/2026 em: 10/01/2026 CMM: Transferir

Identificação do Declarante

Nome: [Nome] CPF: [CPF] RG: [RG] Endereço: [Endereço]

Assinatura: [Assinatura] Data: [Data] Local: [Local]

Identificação dos Resíduos

Descrição: [Descrição] Quantidade: [Quantidade] Unidade: [Unidade]

Declaração

Eu, [Nome], declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos, e que os resíduos foram devidamente encaminhados para o destino adequado.

Observações

Outras informações: [Observações]

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Araci Correa
58	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vivendas do arvored
59	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi encaminhada somente uma DMR referente ao período de 01/01/2026 a 01/03/2026

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vivendas do arvoredos
60	-	CONSTATAÇÃO	Não foi possível acessar laboratório - Local cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar o acesso às instalações impedindo a fiscalização
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	A chave de acesso ao local encontrava-se em São Francisco de Paula, não sendo possível aguardar sua chegada em razão do horário avançado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vivendas do arvored
61	E2.2	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação da unidade está caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vivendas do arvored
62	E2.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vivendas do arvored
63	E2.24	CONSTATAÇÃO	Cal hidratada e Hipocal granulado fora do prazo de validade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produtos químicos fora do prazo de validade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vivendas do arvoredó
64	E2.13	CONSTATAÇÃO	Bomba de hipoclorito de sódio operando a seco, evidenciando falha operacional que pode causar danos ao equipamento e comprometer a prestação dos serviços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Utilização de equipamento em condições inadequadas de operação, comprometendo a garantia da prestação adequada dos serviços aos usuários
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Após a constatação de bomba operando a seco, o funcionário da prestadora de serviços que acompanhava a fiscalização acionou a equipe de operação do tratamento para verificar a ocorrência.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
65	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foram apresentados somente três MTRs referentes aos meses de fevereiro e março de 2026.


REGISTRO 1

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
2024-01-28-ATP-SIS-SantaTerezinha	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-Charlton	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-Charlton	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-Charlton	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-SantaTerezinha	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-SantaTerezinha	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB

REGISTRO 2


Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
2024-01-28-ATP-SIS-SantaTerezinha	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-SantaTerezinha	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-SantaTerezinha	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB
2024-01-28-ATP-SIS-SantaTerezinha	11/05/2024 10:01	Documento do AL	65 KB

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
66	E2.24	CONSTATAÇÃO	Reagente para análises fora do prazo de validade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produtos químicos fora do prazo de validade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Scon validade 24/12/25 e S18 validade solução estoque 29/04/26

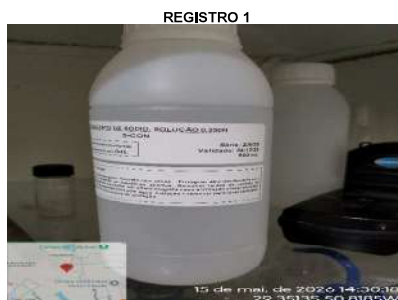

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
67	E2.24	CONSTATAÇÃO	Neutralizador de odores Wastec e Hipocal granulado fora do prazo de validade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produtos químicos fora do prazo de validade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Validade: Wastec 03/05/23 e hipocal julho/25

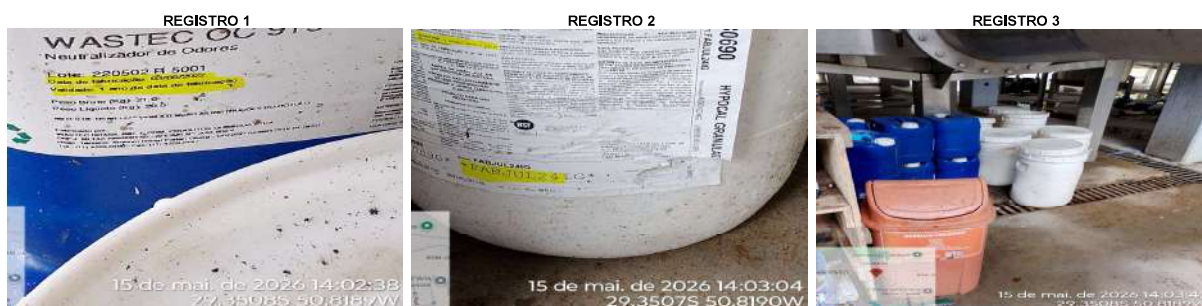

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
68	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos acumulados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
69	E2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de calibração dos equipamentos pHmetro, colorímetro e oxímetro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foram apresentadas evidências de verificação diária do pHmetro. Entretanto, os valores registrados não são compatíveis com os limites estabelecidos na planilha de controle utilizada para o registro das verificações.



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
70	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Constatado 263 hidrômetros ativos instalados a mais de 7 anos.

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
71	A4.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Caneta 1219/2026 > pre fiscalização Caneta > Anexo I, item 415 - Caneta

Nome	Data de publicação	Tipos	Tamanho
2026-02-04_MTR_023 StaFelicita	11/05/2024 10:05	Documento do AGL	84 KB
2026-02-02_MTR_023 StaFelicita	11/05/2024 10:00	Documento do AGL	94 KB
2026-02-01_MTR_023 StaFelicita	11/05/2024 10:05	Documento do AGL	980 KB
2026-04-17_MTR_024 II	11/05/2024 10:05	Documento do AGL	607 KB

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
72	A4.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
73	A4.22	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos presentes na unidade não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
74	A4.24	CONSTATAÇÃO	Bloco de tratamento de água contém acúmulo excessivo de lodo e matéria orgânica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
75	A4.24	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos acumulados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
76	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagente para análises fora do prazo de validade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produtos químicos fora do prazo de validade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Scon validade 24/12/25 e DDil validade solução estoque 30/12/25

REGISTRO 1




REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
77	A6.2	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos empregados no tratamento sem identificação da validade e do lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo sem identificação do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Spadns, C, K, L e M

REGISTRO 1

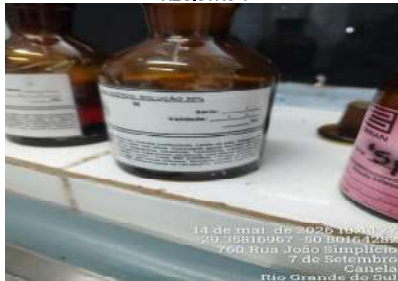


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
78	A6.3	CONSTATAÇÃO	Foi evidenciada verificação de flúor utilizando o padrão Z13, com resultado de 0,76 mg/L, valor inferior ao critério de aceitação estabelecido (0,85 a 1,15 mg/L). Entretanto, o resultado foi registrado indevidamente como aprovado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

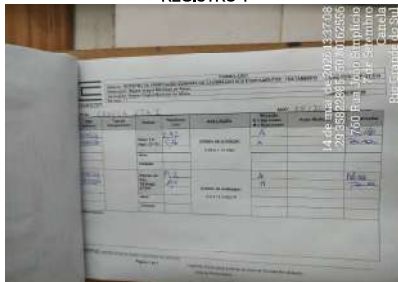

REGISTRO 2

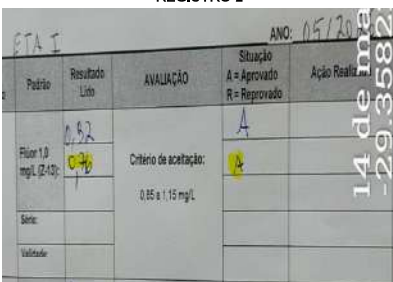

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
79	A6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta ou certificado de calibração válido para os equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Etiqueta indica próxima verificação em março/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 2
80	-	CONSTATAÇÃO	Câmaras de mistura com abertura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
81	A4.7	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de dosagem dos químicos - ácido fluossilícico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 02
82	A4.7	CONSTATAÇÃO	Tanque de água para produção de hipoclorito de sódio extravasando
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
83	A4.7	CONSTATAÇÃO	Diversos vazamentos nos dois reatores de produção de hipoclorito de sódio
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
84	A4.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de manutenção preventiva no equipamento gerador de hipoclorito de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
85	A4.7	CONSTATAÇÃO	Preparador de polímero extravasando
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA (R15 e R16)
86	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
87	A4.11	CONSTATAÇÃO	Presença de flocos nos filtros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Flotação devido a floração de algas



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
88	A4.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas - diversas tampas abertas no pátio
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
89	A4.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada no chão da galeria dos filtros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
90	A4.17	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
91	A4.19	CONSTATAÇÃO	Cal hidratada e permanganato de potássio fora do prazo de validade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produtos químicos fora do prazo de validade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
92	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados de forma inadequada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Cal armazenado no banheiro

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
93	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados de forma inadequada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Produtos espalhados em área de obras, local sem identificação , permanganato de potássio é um produto comburente e não pode estar próximo de materiais inflamáveis.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
94	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados de forma inadequada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Sacarias rasgadas

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
95	A4.22	CONSTATAÇÃO	As FISPQ dos insumos químicos não estavam disponíveis nos locais de armazenamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
96	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados de forma inadequada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório de produto químico sem tampa

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
97	A4.17	CONSTATAÇÃO	Material de obra desorganizado perto do bloco hidráulico da ETA II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NC reincidente processo 1762/2024 NC 10


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

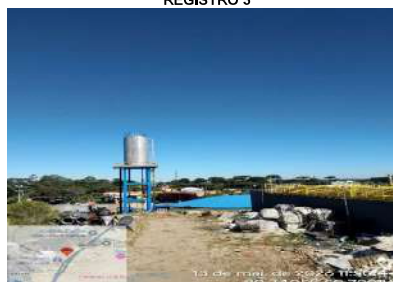

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
98	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagentes com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	M val 25/03/25 / Metilorange val 30/07/25/ amido val 18/04/26

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
99	A6.2	CONSTATAÇÃO	Reagentes com identificação incompleta. Não constam no rótulo as informações da data de validade e preparo das soluções.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	reativo sem nome, K e T28

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
100	A6.4	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, constatou-se ausência de registro de calibração semestral ocorrida nos equipamentos espectrofotômetro, pHmetro e turbidímetro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
101	A6.6	CONSTATAÇÃO	Capela de exaustão não está funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
102	A5.13	CONSTATAÇÃO	Reservatório não possui luzes de sinalização de obstáculo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório não consta na Carta nº 2416/2024 – Suprin/DP

REGISTRO 1

Canela	1001	3	35	35	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1002	22	8	8	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1003	3	35	35	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1004	22	8	8	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1005	18	6	6	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1006	3	35	35	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1007	3	30	30	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1008	12	5	5	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1009	12	5	5	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1010	18	6	6	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1011	12	5	5	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1012	5	35	35	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1013	3	3	3	0,0003199738	Não Necessita SPDA
Canela	1014	18	5	5	0,0003199738	Não Necessita SPDA

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
103	A6.9	CONSTATAÇÃO	Falta de identificação de resíduos líquidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
104	A6.10	CONSTATAÇÃO	Não há identificação dos resíduos sólidos gerados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de resíduos gerados em laboratório químico.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
105	A4.24	CONSTATAÇÃO	Bloco de tratamento de água contém acúmulo excessivo de lodo e matéria orgânica
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

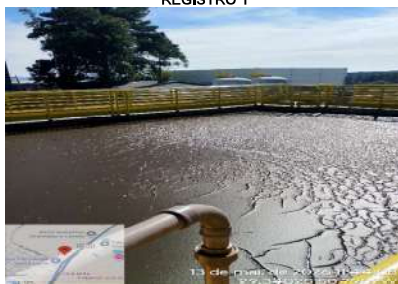

REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Canela
109	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 3.1.3 referente ao SAA - Apresentar as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

3.1.3 As obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Deverão ser incluídas informações sobre a situação das obras planejadas para os próximos 24 meses, por município, e a seguinte: item de construção (previsto ou efetivo) e o nome do município abrangido.

Essa inclusão ao item 3.1.3, decorre do fato de que as obras realizadas pelo consórcio no sistema público de água e esgoto variam em grande escala, seja incluindo o projeto o atingimento efetivo das metas de resultados, metas em andamento, a implementação dos serviços de água e esgoto, redução dos custos de água e esgoto e atendimento às necessidades de qualidade e desempenho.

Para garantir maior eficiência na prestação dos serviços e gerenciamento dos recursos financeiros, os contratos de concessão instrumentam com cláusulas relacionadas à sua execução de maneira finalística, visando à obtenção de resultados específicos, formalizados em metas contratuais.

Requer, ainda, cumprir requisito que o Município de Canela tenha Terno Ativo para Adequação do Contrato de Programa ao Regime de Concessão de Serviço Público em março/2024, contemplando metas de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme previsto no art. 11-A do Lei n. 14.000/2020 e anexa o 2 do TAAO.

Assim, a fiscalização das obras contratuais atreladas à execução de obras específicas se mostra desnecessária, na medida em que os contratos em questão não possuem cláusulas de prestação e cumprimento de metas, de modo a garantir a qualidade dos serviços e o cumprimento das metas contratuais e indicadores de desempenho contratuais devem ser atingidos e acompanhados, respectivamente, no âmbito da fiscalização regular, e dos serviços contratualmente estabelecidos.

As iniciativas estão diretamente relacionadas aos planos de melhoria gradual do sistema, que visam à melhoria contínua dos indicadores de desempenho. Essas ações permitem uma melhoria significativa dos indicadores de desempenho. O objetivo principal é otimizar os índices de desempenho (KPIs), bem como aumentar a cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A implementação garante o atendimento adequado, bem como a oferta de o tratamento eficiente de todo o sistema, promovendo saúde pública, segurança e qualidade de vida para a população. O comprometimento contínuo com a redução de RPO e a ampliação dos serviços de saneamento reflete a determinação da empresa e do município em proporcionar um ambiente mais saudável e seguro para todos os cidadãos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA (R15 e R16)
110	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA e SES Canela
111	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.2 /5.1.1 apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

4.2. Apresentar o número de funcionários que atuam na operação, por cargo e função, em cada Município.

No que se refere à ao dimensionamento de equipes não se aplica, pois se trata de risco ordinário da empresa, modelo contratual adotado com a privatização da Companhia (conforme Cláusula 12.12.1 e 12.12.2 do Aditivo ao Contrato de Concessão - TAAO).

Em síntese, a eficiência da Concessionária titular dos serviços, deve ser aferida sobre o resultado obtido pela concessionária (cumprimento de metas e indicadores de desempenho, aqui traduzidos pela regularidade do abastecimento), e não sobre os meios utilizados para atingir esse resultado (como o número de funcionários que atuam na área de operação do sistema).

REGISTRO 2

5. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO

5.1 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário:

5.1.1 o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, no(s) município(s);


No que se refere à ao dimensionamento de equipes não se aplica, pois se trata de risco ordinário da empresa, modelo contratual adotado com a privatização da Companhia (conforme Cláusula 12.12.1 e 12.12.2 do Aditivo ao Contrato de Concessão - TAAO).

Em síntese, a eficiência da Concessionária titular dos serviços, deve ser aferida sobre o resultado obtido pela concessionária (cumprimento de metas e indicadores de desempenho, aqui traduzidos pela regularidade do abastecimento), e não sobre os meios utilizados para atingir esse resultado (como o número de funcionários que atuam na área de operação do sistema).

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Canela
112	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens : 4.5 Lista de procedimentos operacionais das ETAs.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A lista encaminhada está desatualizada. Os procedimentos evidenciados na fiscalização informam código POP GT não encontrado na lista encaminhada

REGISTRO 1

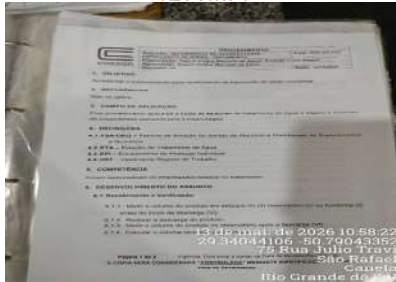

REGISTRO 2

SUMÁRIO POR ETAS E POÇOS COM FILTRAÇÃO

- ANA-POP-DECA-001 - LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE CAL DO DOSADOR DE CALDAIA
- ANA-POP-DECA-002 - TABELA DE PROCEDIMENTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
- ANA-POP-DECA-003 - ESTUDO QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES DE NÍVEL DAS PROVISÕES DE EXERCÍCIO DA CDU
- ANA-POP-DECA-004 - INSPEÇÃO SEMANAL DOS TÍPES DE CLORO
- ANA-POP-DECA-005 - INSPEÇÃO DA PLANTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
- POP-POP-DECA-006 - CONTROLE SEMANAL DE LIMPEZA DE CUBETAS
- POP-POP-DECA-007 - REGISTRO DE TESTE DE CLAMPAGEM
- POP-POP-DECA-008 - CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- POP-POP-DECA-009 - CONTROLE DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS - ETAS
- POP-POP-DECA-010 - RECEBIMENTO DE CAMBÍOS PPM
- POP-DECA-001 - DETERMINAÇÃO DE TEMPERATURA - MÉTODO AIR MASTRA E MASTRA E ÁGUA (CONVENIONAL)
- POP-DECA-002 - DETERMINAÇÃO DE pH MÉTODO COLORIMÉTRICO COMPARADOR DE pH
- POP-DECA-003 - DETERMINAÇÃO DE pH MÉTODO COLORIMÉTRICO TÍPICO COM INDICADORES COLORIDOS
- POP-DECA-004 - DETERMINAÇÃO DE pH 8.5 - 8.4 MÉTODO COLORIMÉTRICO AQUALYTIC PC COMPACT
- POP-DECA-005 - DETERMINAÇÃO DE TURBID. MÉTODO NEFELOMÉTRICO TURBIDIMETRO HELIUS
- POP-DECA-006 - DETERMINAÇÃO DE TURBID. MÉTODO NEFELOMÉTRICO TURBIDIMETRO HELIUS 2400P
- POP-DECA-007 - DETERMINAÇÃO DE TURBID. MÉTODO NEFELOMÉTRICO TURBIDIMETRO HELIUS 2400P
- POP-DECA-008 - DETERMINAÇÃO DE TURBID. MÉTODO NEFELOMÉTRICO TURBIDIMETRO HELIUS 2400Q
- POP-DECA-009 - DETERMINAÇÃO DE ODO - MÉTODO DE ANÁLISE SENSORIAL EM ETAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Canela
113	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.6 Lista de procedimentos operacionais da manutenção de rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Arquivo desatualizado datado de 2012

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Canela
114	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses - SISAGUA mensal ETA e poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhado SISAGUA somente de 2025, faltante janeiro/26, fevereiro/26, março/26 e abril/26

REGISTRO 1

Nome	Data de fiscalização	Valor	Unidade
ETA - Canela - CANSAL - 001/2025	10/03/2025 10:00	20,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 002/2025	10/03/2025 10:00	15,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 003/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 004/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 005/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 006/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 007/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 008/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 009/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 010/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 011/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 012/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 013/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 014/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 015/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 016/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 017/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 018/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 019/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$
ETA - Canela - CANSAL - 020/2025	10/03/2025 10:00	10,00	Unidade de R\$

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Canela
115	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses - SISAGUA mensal ETA e poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhado SISAGUA somente de 2025, faltante janeiro/26, fevereiro/26, março/26 e abril/26

REGISTRO 1

Nº	Data de fiscalização	Local	Resultado
1	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	30/00
2	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	10/00
3	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	20/00
4	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	30/00
5	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	40/00
6	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	50/00
7	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	60/00
8	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	70/00
9	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	80/00
10	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	90/00
11	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	100/00
12	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	110/00
13	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	120/00
14	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	130/00
15	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	140/00

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Canela
116	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses: Não encaminhadas as análises de agrotóxicos da portaria estadual 320 de 2014 para todos os poços do SAA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Nº	Data de fiscalização	Local	Resultado
1	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	30/00
2	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	10/00
3	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	20/00
4	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	30/00
5	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	40/00
6	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	50/00
7	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	60/00
8	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	70/00
9	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	80/00
10	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	90/00
11	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	100/00
12	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	110/00
13	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	120/00
14	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	130/00
15	10/05/2026 10:00	Documentação de SAA	140/00


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
117	-	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fluoreto em desconformidade a com a Portaria SES 10/1999 e suas alterações
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender os parâmetros estabelecidos pela Portaria SES n. 10/1999.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	13/05/26 01:00 F = 1.1 ; 07:00 F=0.5 / 12/05/26 05:00 F =1.3 ; 11:00 F= 1.0 ; 15:00 F=0.4 ; 17:00 F=0.3 ; 19:00 F=1.3; 21:00 F=1.1; 23:00 F=1.1 / 10/05/26 01:00 F=0.5 ; 03:00 F=0.5 ; 05:00 F=0.5 ; 19:00 F= 0.5 / 09/05/26 19:00 F= 0.5 ; 23:00 F=0.5 / 08/05/26 07:00 F=0.4 ; 17:00 F=0.2




ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
118	-	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fluoreto em desconformidade a com a Portaria SES 10/1999 e suas alterações
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender os parâmetros estabelecidos pela Portaria SES n. 10/1999.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	14/05/26 7:00 F=0.5; 09:00 F=0.5 / 13/05/26 11:00 F=0.3 / 12/05/26 05:00 F=0.4 ; 07:00 F=0.5 / 11/05/26 07:00 F=0.3 ; 09:00 F= 0.3; 13:00 F= 1.2 ; 15:00 F= 1.2 ; 17:00 F= 1.0 ; 23:00 F= 0.5 / 09/05/26 01:00 F= 0.5 ; 04:00 F=0.4 ; 07:00 F=0.5 ; 09:00 F=0.5; 11:00 F=0.5/ 08/05/26 02:00 F= 1.0; 19:00 F=0.5; 21:00 F=0.5 ; 23:00 F=0.5 / 07/05/26 09:00 F= 0.5 ; 11:00 F=0.4 ; 13:00 F= 0.1 ; 16:00 F=0.5 ; 17:00 F=0.5; 19:00 F=0.5; 21:00 F= 0.3 / 06/05/26 7:00 F= 0.5 ; 11:00 F=0.5; 17:00 F=0.3; 21:00 F=0.5; 23:00 F=1.6; 05/05/26 7:00 F=0.5; 04/05/26 15:00 F=1.2; 17:00 F=1.2 ; 19:00 F= 1.2

REGISTRO 1

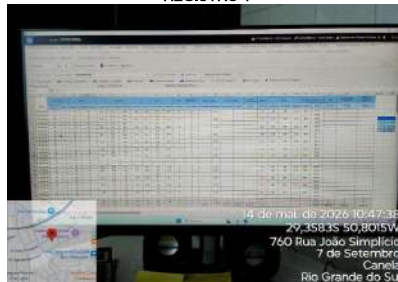

REGISTRO 2

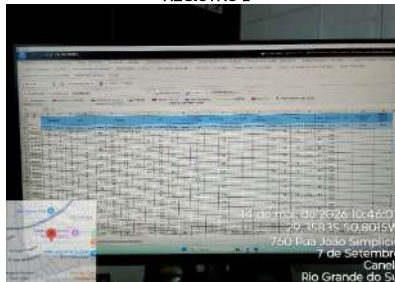

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SAA Canela
119	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
120	A4.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Só foi encaminhado 1 MTR de abril de 2026 referente a ETA II

REGISTRO 1

Canela 1219/2026 > pre fiscalizacao Canela > Anexo I, item 4.15 - Canela			
100% 100% 100% 100% 100% 100%			
Nome	Data de publicação	Tipo	Tamanho
2026-02-04-MTR_SES_Safercinha	11/05/2026 10:05	Documento do AGL	94 KB
2026-02-21-MTR_SES_Safercinha	11/05/2026 10:05	Documento do AGL	94 KB
2026-03-25-MTR_SES_Safercinha	11/05/2026 10:05	Documento do AGL	96 KB
2026-04-17-MTR_FDA II	11/05/2026 10:05	Documento do AGL	617 KB

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
124	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: item 5.5 Laudos de controle de qualidade dos efluentes dos últimos 12 meses assinados por químico responsável, para cada ETE. Sendo encaminhada apenas uma planilha em excel.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

+/- Carica CSV (2020) Carica CSV (2021) Carica CSV (2022) Carica CSV (2023) Carica CSV (2024) Carica CSV (2025) Carica CSV (2026) Carica CSV (2027) Carica CSV (2028) Carica CSV (2029) Carica CSV (2030)				Registra un sito			
Nome Indirizzo Categoria Stato Paese Latitudine Longitudine Altitudine							
Nome	Indirizzo	Categoria	Stato	Paese	Latitudine	Longitudine	Altitudine
2020-01-01 12:00:00	1234567890123						

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Canela
127	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.2 Ações previstas e realizadas quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação Canela
128	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.2 custos previstos e realizados quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. :
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
129	A6.22	CONSTATAÇÃO	Não evidenciada comprovação de treinamento/capacitação de todos os operadores para operação do tratamento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
130	A6.22	CONSTATAÇÃO	Não evidenciada comprovação de treinamento/capacitação de todos os operadores para operação do tratamento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETEs
131	A6.22	CONSTATAÇÃO	Não evidenciada comprovação de treinamento/capacitação de todos os operadores para operação do tratamento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
132	A1.15	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada de caixas de manobra, evidenciada pelo acúmulo de água. Possibilitando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
133	-	CONSTATAÇÃO	Foi identificada divergência entre as informações constantes no Anexo II e as condições verificadas em campo na ETE Reserva da Serra. O Anexo II informa que o sistema de tratamento adotado é do tipo lodos ativados; entretanto, durante a fiscalização, constatou-se a ausência de aerador na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXO II - FICHA TÉCNICA BES

1. EMISSÁRIO		
EM	Receptor	Localização (aviso completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Quilombo	Margem do Arroio Quilombo (-29,376508, -50,043032)

2. TRATAMENTO			
ETE	Vazão de projeto (m³/s)	Vazão média (m³/s)	Localização (aviso completo e coordenadas geodésicas)
Reserva da Serra	7,0	5,0	Estação canalizada - Estação Estação das Trópeas (Vila Oeste) (-29,377268, -50,043007)

Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas/dia
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e STR ou Ordem de Serviço de recolhimento do lodo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
134	-	CONSTATAÇÃO	Conforme excel RCE encaminhado, análises de oxigênio dissolvido do efluente com resultados abaixo do solicitado na licença de operação 2287/2025 OD >=3mg/L
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	02/06/25 0.82, 14/7/25 1.2mg/L, 2/9/25 0.9mg/L, 29/09/25 0.28mg/L, 06/10/25 2.9mg/L, 01/12/25 1.1mg/L e 06/01/26 0.43mg/L

REGISTRO 1

Unidade	Parâmetro	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
ETE	OD	0.82	mg/L	0.82	mg/L	0.82	mg/L	0.82
ETE	OD	1.2	mg/L	1.2	mg/L	1.2	mg/L	1.2
ETE	OD	0.9	mg/L	0.9	mg/L	0.9	mg/L	0.9
ETE	OD	0.28	mg/L	0.28	mg/L	0.28	mg/L	0.28
ETE	OD	2.9	mg/L	2.9	mg/L	2.9	mg/L	2.9
ETE	OD	1.1	mg/L	1.1	mg/L	1.1	mg/L	1.1
ETE	OD	0.43	mg/L	0.43	mg/L	0.43	mg/L	0.43

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
135	-	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta geradores alocados ao nível do solo, sujeitos a inundação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não adotar medidas medidas de proteção contra inundação para os equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
136	-	CONSTATAÇÃO	Não Prever, no Plano de Emergência e Contingência do SAA de Canela, situação de enchente/inundação na área da captação/EBAB
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Tabela 4. Apoio de Contingência e Emergência para SAA

Apoio de Contingência e Emergência

Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade

corisan

Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
137	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (sendendo completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
01	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Trav, 30	1500
02	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Trav, 30	250
03	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 760	1500
04	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 760	250
05	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 760	100
06	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua das Grahas, 33	1500
07	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Rui Barbosa, 620	500
08	Elevado	Reservação	Aço	Rua das Grahas, 33	30
09	Elevado	Reservação	Aço	RS 235 Siqueira/Parque das Rodas	20
10	Elevado	Reservação	Concreto	Av do Parque, Cond. Lago de Pedra	100
11	Elevado	Reservação	Inox	Condomínio Vivendas da Serra	30
12	Apoiado	Reservação	Aço	Rua Júlio Trav, 30	3000
13	Apoiado	Proteção	Aço	Rua Otto de Abril, 379	10
14	Cubica	Reservação	Metálico	Rua Júlio Trav, 30	100
Total					

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
138	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (sendendo completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
01	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Trav, 30	1500
02	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Trav, 30	250
03	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 760	1500
04	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 760	250
05	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplicio, 760	100
06	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua das Grahas, 33	1500
07	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Rui Barbosa, 620	500
08	Elevado	Reservação	Aço	Rua das Grahas, 33	30
09	Elevado	Reservação	Aço	RS 235 Siqueira/Parque das Rodas	20
10	Elevado	Reservação	Concreto	Av do Parque, Cond. Lago de Pedra	100
11	Elevado	Reservação	Inox	Condomínio Vivendas da Serra	30
12	Apoiado	Reservação	Aço	Rua Júlio Trav, 30	3000
13	Apoiado	Proteção	Aço	Rua Otto de Abril, 379	10
14	Cubica	Reservação	Metálico	Rua Júlio Trav, 30	100
Total					

ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
139	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do Reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
140	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do Reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
141	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
142	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
143	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
144	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
145	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
146	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA (R15 e R16)
147	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
148	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagentes com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	I1- val 23/01/25/ Icon val 13/04/26



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
149	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagentes com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Z13 val 21/01/26 / S18 val 07/07/25 / R1 val 17/11/22

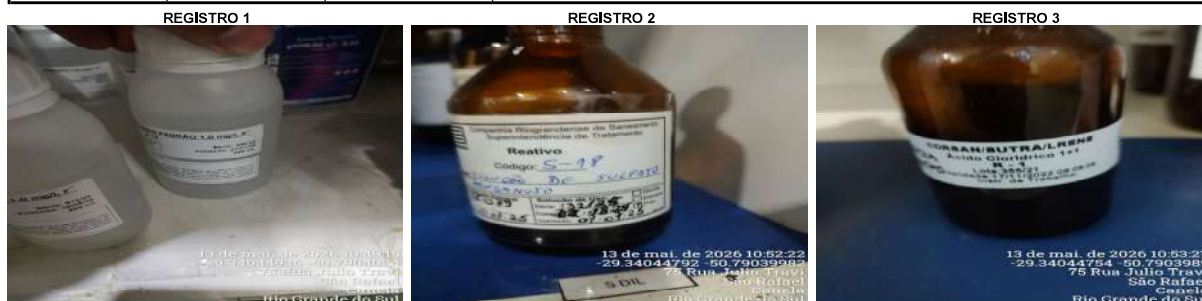


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
150	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagentes com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	T28 val 26/03/26 / tampão pH 4 val 01/10/25



ANEXOS I e II - 1219/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
151	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagentes com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	colilert val 23/01/26 / colilert val 30/03/26/ SCON val 12/01/25

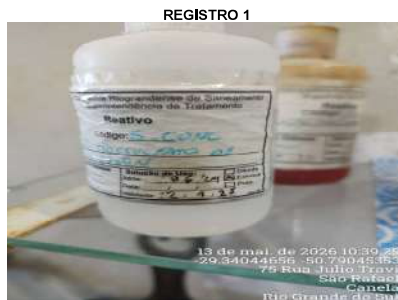

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL em São Francisco de Paula p/abastecer Canela/Gramado - Rio Santa Cruz

HORÁRIO:12:02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X			Fora validade, mas tem SIOUT
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?		X		Presença de algas, manancial em tom verde
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	A1.7	Existe macromedição da captação?		X		Nc 01 1140/2025 com prazo aberto
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			No local
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		ventosa vazando e caixas de manobra - NC 03 e NC 04 processo 1140/2025 ainda em aberto
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Suspensão de carvão no solo e carvão sem cobertura
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	X			
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X		Ainda precisa ser instalada uma estrutura elevada para os geradores
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			X	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			Não encontrado registro de testes

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA COR CNL JDF 01

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
15:45	COR CNL JDF 01	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	
		- Vazamento em tubulação															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
12:02	EBAB01	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
		- EXTINTORES VENCIDOS										
14:05	EBAT 02	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
		- EXTINTOR VENCIDO , ACUMULO DE ÁGUA EM CAIXA MANOBRA NC 13 VIGENTE 1140/25										
13:09	EBAT 03	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
13:12	EBAT 03A		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
14:08	EBAT 04	SIM	NA	SIM		SIM		SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
10:58	EBAT 05	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
		- SEM BOMBA RESERVA										
15:48	EBAT 06	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO
		- câmara sem dispositivo contra quedas nc 24 processo 1140/25 vigente										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
15:56	EBAT 07	SIM	NÃO	NA			NA	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
15:20	EBA (R15 e R16)	NÃO	SIM	NA	NÃO	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA I

HORÁRIO: 13:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?		X		ok Siout no somatório, não ok com LO
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		X		Barrela , Não enviado dmr
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		X		Não encaminhada MTR/CDF/DMR
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			Barrela , Não enviado dmr
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa aberta
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		X		Não apresentada evidência
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?		X		Sal e fluor
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lixo no chão, matéria orgânica blovo (flotação)
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		X		Não apresentada evidência
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?				
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		X		
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		última abril /26			
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?					
	Utiliza cal e carvão ativado?		Carvão só na captação			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		Não apresentada evidência			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		pec			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA II

HORÁRIO:10:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4 ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		bomba de fluor com vazamento, gerador de cloro com vários vazamento, preparador de polímero transbordando,
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		X		CENTRÍFUGA OK - NÃO ENVIADO DMR- SÓ 1 MTR ABRIL/26
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?				Não sei dizer não veio dmr
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?		X		Flotação em excesso, devido a proliferação de algas, arraste de lodo
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		vazamento Câmara de mistura (nc 13- sob demanda 1137/2026), registro na galeria dos filtros (NC63 - 1140/2025) , reservatório hidrogeron transbordando
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		R9 FORA DE OPERAÇÃO PROBLEMA REGISTRO DE LAVAGEM, gerador de cloro sem registro de manutenção preventiva
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		água acumulada no chão na galeria dos filtros,diversas tampas abertas , extintor vencido
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?		X		cal vencido, permanganato
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		X		Cal no banheiro, produtos espalhados, sacarias rasgadas, reservatório sem tampa
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		X		Não foram apresentadas evidências
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?		X		Não está junto dos insumos, só no laboratório
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		material de obra acumulado/espalhado pela eta, sala do sulfato com resíduos pelo chão (nc 14 processo sob demanda 1137/2026)
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?				
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		X		Não foram apresentadas evidências
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			Registro de testes não evidenciado
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		X		
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		mensal			
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?		diária			
	Utiliza cal e carvão ativado?		carvão, pac e zeólita			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?					
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		pec			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
13:59	R 01	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	NÃO	SIM	SIM
		- Material de obra espalhado próximo ao reservatório													
13:35	R 02 novo	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
		- Material de obra espalhado próximo ao reservatório, ventilação sem tela mas em local protegido, olhar no ano que vem a infiltração se melhorou													
14:16	R 02 antigo	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	SIM
13:08	R 03	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	NÃO	SIM
		-ID NC no prazo 31 processo 1140/2025, ventilação sem tela, MAPA mesmo da eta?													
13:02	R 04	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	NÃO	SIM	SIM
		- Material de obra espalhado próximo ao reservatório													
13:20	R 05	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
		- FIAÇÃO DESENCAPADA, , MAPA mesmo da eta?, placa caída													
10:32	R 06	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	SIM	SIM
		- placas inertidas													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1219/2026TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
15:25	R 07	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	SIM	SIM
		- Tampa sem cadeado													
10:32	R 08	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	SIM	SIM	SIM	NÃO
		- vazamento registros, gradeamento caixa de manobra caído, placas invertidas													
15:13	R 09	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
16:23	R 10	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	NÃO			SIM	SIM	SIM	SIM
		- Escada sem corrimão e não possui local para clipar o talabarte não deu pra subir, NC 47 PROCESSO 1140/2025 ABERTA													
15:45	R 11	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
		- placa caída NC REINCIDENTE , sem para raios (liberado spda), sem cerca com NC 49 aberta processo 1140/2025													
14:00	R 12	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	NÃO	SIM	SIM
		- tampa sem cadeado mas é pesada , - caixa de manobra com água acumulada													
15:48	R 13	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	SIM	NÃO
		- Cerca tem nc aberta 53 - processo 1140/2025, VENTILAÇÃO CURVA CAÍDA													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1219/2026TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
13:57	R 14	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	SIM	SIM
		- Placa caída, sem cadeado REINCIDÊNCIA, vazando pela escotilha REINCIDÊNCIA													
15:07	R15	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO
15:20	R16	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO ETA I

HORÁRIO:13:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		não scon e ddil
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?		X		C, spadns, K, L, M SEM DATAS
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		X		Fluor medido fora da faixa e está como aprovado
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		X		Turbidímetro sem calibração
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?		X		no sal e no fluor não
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?		X		
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?				
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		X		Não foi evidenciado
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO ETA II

HORÁRIO:10:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Vários reagentes vencidos
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?		X		Vários reagentes sem id
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		X		vencidas 2025
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?		X		estragada
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		X		vencido
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?		X		sem identificação e espalhados
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		X		Sem identificação
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?		X		sim, não tem doc
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?				
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?				Não foi evidenciado
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1	Poço JDF-01 ago/23	X			
	A7.2	ETA I – Saída vila diva	X			
	A7.3	ETA II (entrada)	X			
	A7.4	ETA II – Bairro Canelinha	X			
	A7.5	ETA II – Saída 80 Canelinha distrito	X			
	A7.6	ETA II – Recalque eba2 jan/23	X			
	A7.7	Divisa com Gramado	X			
		Captção ETA I - Out 25				NC aberta processo 1140/25 NC01
		Captção ETA II- Out 25				NC aberta processo 1140/25 NC01
		Entrada ETA I	X			
		ETA II Saída vila mina	X			
		ETA II saída Jardim das Fontes	X			Salqui
		Contribuição ETA II na ETA I abril/23	X			
		ETA I centro Elevado Velho abril/23				? Não encontrado
		ETA I centro Elevado Novo abril/23				? Não encontrado
		ETA I saída João Pessoa out/23	X			
		ETA I saída Fundo do Campo	X			

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Área da NC	Código	Condição
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
		Existe etapa de remoção de areia?
		Existe tubulação de extravasamento?
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
16:06	EBE01 Vista do vale -SES Reserva da serra	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM
15:25	EBE01 Santa Terezinha - SES Santa terezinha	SIM	NA	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM
		- discrepancia entre Lo e anexo II											
11:20	EBE02 Altos pinheiros- SES Santa terezinha	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM
		- Não está na Lo											
14:41	EBE03 Vila suzana - SES Santa terezinha	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM
		- Não consta Lo											
14:44	EBE04 Chacrão I - SES Santa terezinha	NÃO	NA	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NA	NÃO	SIM	SIM
		- não identificada como ebe nc aberta 1140/25 nc 90											
14:00	EBE05 Chacrão II- SES Santa terezinha	NÃO	NA	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NA	NÃO	SIM	SIM
15:20	EBE01 Vivendas do Arvoredo - SES Vivendas do arvoredo	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
13:39	EBE CN1.2 São Luis	NÃO	NA	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	NÃO	NA	NÃO	SIM	SIM
		- Não informada anexo II, Lixo nas proximidades, passeio quebrado obra elevatória											
14:20	EBE Chacrão I e II	NÃO	NA	SIM	SIM	NA	SIM	SIM	SIM	NA	NÃO	NÃO	SIM
		- EBE extravasando no momento da fiscalização , não informada anexo 2											

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: TSC São Luis

HORÁRIO:13:39

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Nc reincidente 61 proc 1762/20224
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			Operou somente até 19/05/25 efluente bombeado para santa terezinha
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	Não tinha monitoramento
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Veio só de 01/26 até 03/26
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		tampas abertas
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		lixo acumulado,
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?				
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Reserva da serra

HORÁRIO:11:20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Árvore caiu e derrubou muro
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			Abaixo 190m3/dia LO
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		X		A DMR encaminhada não continha movimentação de resíduos, assim não é possível verificar qual empresa prestou o serviço
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		X		Não encontrado - NC aberta 1140/2025 nc108
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		ETE extravasando
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Alguns equipamentos foram furtados ou removidos (aerador)
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação crescendo no bloco
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		Não possui
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Análises sendo realizadas na santa terezinha, não encontrei nada de insumos de tratamento
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?				
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?				
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		PEC			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: TSC Araci Corea

HORÁRIO:14:14

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			Apagada, mas ete em processo de desativação
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Portão com problema- nc aberta 122 processo 1140/2025, Cercamento ausente
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	Não era monitorado
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.9	Há certificado de destinação final?				Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?				Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixas abertas
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?				
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?				
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Santa Terezinha

HORÁRIO:13:53

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?				NC placa aberta processo 1140/25 nc91
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?				NC placa aberta processo 1140/25 nc91
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Segue com falha, nc aberta processo 1140/25 nc 92
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Macromedidor, mas medem outra forma
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			Erosão próximo ao tanque ete antiga. NC aberta processo 1140/25 NC95
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Materiais acumulados
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Medidor de OD e colorímetro sem
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?				Reagente, wastec e hipocal fora validade
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	X			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?				
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?				
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?				
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Vivendas do Arvoredo

HORÁRIO:14:52

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		X		Calda
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		X		Não foram encaminhados todos os DMRs dos últimos 12 meses, somente jan-mar/26
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		X		Não foi possível acessar laboratório para verificar documentação
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Bomba hipoclorito operando a seco
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação crescendo no bloco e nos leitos
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				Não foi possível acessar laboratório
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?				Não foi possível acessar laboratório
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		No local de preparação de insumos, os insumos estavam vencidos
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	X			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?				
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				Não foi possível acessar laboratório
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?				
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?				Não foi possível acessar laboratório
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		PEC			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1219/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO:10:01

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	X			Empresa terceirizada
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		263
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			694 ATÉ 14/05/26
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			Coi
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?	X			Vila suíça 15 barras em 2026
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			Biermed pes/geo/inst VRP - Estão trabalhando Santa Marta perto reservatório instalando ventosa e VRP 1.4 milhões contrato finaliza final mês de maio.
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			PEC
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	X			
	AE1.19	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X		Falta elevar geradores captação
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.			Captação em São Francisco de Paula			
Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			Gramado			
Existe almoxarifado na estrutura operacional?			ETA 1			
Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?			Gramado divisa			
Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?			ETA 2 e captação próprios			
Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?			explorer, oke, lm, biermed, etc			
O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?			Estudo identificar poluições arroio caracol sem informações sobre, solução tratamento etes chacrã (ok), São luis (ok), mina (instalando redes) e do lago (instalando redes)			

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE CANELA 1219/2026

Página 1 de 2

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
15/05/2026	Início: 10:00	Término:	Estação de Tratamento de Água (ETA II) de Canela, situada na Rua Julio Travi, 30 Canela/RS.	Fiscalização AGESAN
	Início:	Término:		
	Início:	Término:		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Canela.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Luana Machado da Luz	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Renata Rosa Santos</i>	<i>AGESAN</i>	<i>2500-7235</i>	<i>renata.rosa@agesan-rs.com.br</i>
4. <i>Rodrigo Pereira de Moraes</i>	<i>AGESAN</i>	<i>519936771168</i>	<i>rodrigo.pereira@agesan-rs.com.br</i>
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Estação de Tratamento de água (ETA)	2	
b) Fiscalização de laboratórios de Análise	2	
c) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	3	
d) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	2	
e) Fiscalização de Captação Superficial	1	
f) Fiscalização de Poços	1	
g) Fiscalização de Reservatórios	14	
h) Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	8	
i) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	7	
j) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	1	
k) Tempo estimado fiscalização (dias)	2	

5. Observações

Observações:

Reunião realizada conforme agenda para o dia 15/05/2026, às 10h00min, no local de destino.

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE CANELA 1219/2026

Página 2 de 2

Observações:

2. 1219/2026 - Não houve queixa ou denúncia de mau funcionamento de
bancos e/ou caixa por devers
2. 1219/2026 - Não houve queixa ou denúncia de mau funcionamento de
bancos e/ou caixa por devers
Por este motivo, não há constatação, não por parte de prestação
de serviço.

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata: _____ Assinatura do relator: _____

Em ____/____/2026

Luana Machado da Luz
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Fiscalização Regular (Água e Esgoto) de Canela – 1219/2026

CONSIDERAÇÕES CORSAN:

Por solicitação da CORSAN, foi incluído o relato do operador da ETA abordado pela fiscal Luana, durante a parte da manhã, no sentido de que a fiscal acessou o equipamento de medição dos parâmetros sem a presença ou autorização dos representantes da CORSAN indicados para acompanhar a fiscalização, coletando os dados das análises diretamente e sem pedido ou autorização da equipe designada para acompanhamento. Além disso, quando abordada pela Gerente de Operações, constatou-se que a fiscal já estava acessando o UNILABS através do computador da CORSAN, também sem a presença ou autorização dos representantes da CORSAN indicados para acompanhar a fiscalização. Pelo Gerente de Operações também foi dito que a fiscal não estaria autorizada a acessar os instrumentos de trabalho sem autorização previa da CORSAN, e que os dados das análises poderiam ser disponibilizados através de solicitação específica à CORSAN, que as forneceria.





Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Captação em São Francisco de Paula p/abastecer Canela/Gramado	Rio Santa Cruz	Captação superficial	-29.3044, -50.7267
COR CNL JDF 01	Captação subterrânea	Captação subterrânea	-29.3301, -50.7826
Possui outorga: SIOUT 2023/022.437-1 (cap. Superficial)		Validade da outorga: Portaria DRHS 04/2024 (04/03/2025) (cap. Superficial)	
Possui outorga: SIOUT 2018/009.001-1 (cap. Subterrânea)		Validade da outorga: Res. CRH 402/2022 (31/12/2026) (cap. Subterrânea)	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 1,0m (cap. Superficial)		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 10,00m (cap. Superficial)	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
I	350	350	Possui 4 decantadores, 2 floculadores, 4 filtros, atende o município de Canela e Gramado (em partes)	-29.35805560, -50.80166670
II	1162	1162	Possui 4 decantadores, 2 floculadores, 18 filtros, atende Canela e Gramado (em partes)	-29.34055560, -50.79055560
Tempo de funcionamento (h/dia): ETA I – 23h19min (média) ETA II – 23h40min (média)				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	29°18'18,68" S 50°43'12,50" O (poço da faca)	Captação superficial de água bruta
02	29°20'26,85" S 50°47'23,84" O	Tem a função de abastecer Gramado a partir da ETA 02, além de complementar o abastecimento de Canela, contribuindo em nível o enterrado da ETA 01 e setores pontuais da cidade. A quantificação da vazão da água exportada de Canela para Gramado é feita junto ao Booster Florybal, na divisa entre Canela e Gramado.
03 + 03A	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O	(03) Abastece em marcha a maior parte de Canela, com um reservatório de compensação R06 - Vila Diva. (03A) Tem a função de abastecer os reservatórios elevados dentro da ETA 01, os reservatórios R04 e R05, responsáveis por fornecer água de processo à estação, além de abastecer

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

		a área central de Canela.
04	29°22'08,30"S 50°47'58,20"O	Tem função de abastecer em torno de 30% da área de Canela, com um reservatório de compensação R07 - Fundo do Campo.
05	29°22'08,02"S 50°48'57,79"O	Tem a função de abastecer a área central do loteamento Quinta da Serra.
06	29°21'48,97"S 50°50'12,95"O	Tem a função de abastecer o reservatório elevado do loteamento Vivendas da Serra.
07	29°22'00,07"S 50°50'05,42"O	Tem a função de abastecer a rua Santalizio.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
01	EB 01	ETA II	245 m.c.a	Bruta	Ferro flex	400	9.130
02	EB 01	ETA I	270 m.c.a	Bruta	Ferro flex	300	10.400
03	EB 01	Adutora 01	245 m.c.a	Bruta	Ferro flex	600	2.970
04	ETA II	Reservatório Serrano - Gramado	50 m.c.a	Tratada	Ferro flex	400	12.700
Total							35.200

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
01	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Travi, 30	1500	07/08/2023
02	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Travi, 30	250	07/08/2023
03	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua João Simplício, 760	1500	07/08/2023
04	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplício, 760	250	07/08/2023
05	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplício, 760	100	07/08/2023
06	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua das Galhas, 33	1500	09/08/2023
07	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Rui Barbosa, 620	500	08/08/2023
08	Elevado	Reservação	Aço	Rua das Galhas, 33	30	09/08/2023
09	Elevado	Reservação	Aço	RS 235 Saiqui/Parque dos Rodeios	20	29/07/2024
10	Elevado	Reservação	Concreto	Av do Parque, Cond. Lage de Pedra	100	29/07/2024
11	Elevado	Reservação	Inox	Condomínio Vivendas da Serra	30	29/07/2024
12	Apoiado	Reservação	Aço vitrificado	Rua Júlio Travi, 30	3000	14/06/2023
13	Apoiado	Proteção		Rua Oito de Abril, 379	10	29/07/2024
14	Outros	Reservação	Metálico	Rua Júlio Travi, 30	100	01/09/2022
Total						

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo (DN mm)	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	32		Dist. Prec.	4.196
02	60		FC	11.432
03	75		FC	3.800
04	100		FC	4.300
05	125		FC	460
06	150		FC	2.800
07	200		FC	3.600
08	150		FoFo	3.800
09	40		PVC	1.344
10	50		PVC	900
11	60		PVC	95.389
12	75		PVC	3.000
13	85		PVC	30.229
14	100		PVC	13.000
15	100		PVC DEFoFo	8.900
16	200		PVC DEFoFo	6.500
Total				193.650

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
01		Poço JDF-01	-29.3301, -50.7826
02	Inserção	ETA I – Saída	-29.35805560, -50.80166670
03	Inserção	ETA II	-29.34055560, -50.79055560
04	Eletromagnético	ETA II – Bairro Canelinha	-29.34055560, -50.79055560
05	Eletromagnético	ETA II – Saída 80	-29.34055560, -50.79055560
06	Eletromagnético	ETA II – Recalque	-29.34055560, -50.79055560
07	Inserção	Divisa com Gramado	

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	Comando mecânico		S - 29° 20'25.7" O - 050° 47'25.4"
02	Comando mecânico		S - 29° 22'01.2" O - 050° 46'58.2"
03	Comando mecânico		S - 29° 23'02,8" O - 050° 48'16.6"
04	Comando mecânico		S - 29° 23'07.4" O - 050° 48'48.6"
05	Comando mecânico		S - 29° 23' 09.4" O - 050° 48' 43.2"
06	Comando mecânico		S - 29° 23' 30.8" O - 050° 48' 48.4"
07	Comando mecânico		S - 29° 23' 49.0" O - 050° 48' 54.9"
08	Comando mecânico		S - 29° 23' 52.7" O - 050° 48' 15.7"
09	Comando piloto		S - 29° 21' 07.9" O - 050° 49' 30.5"

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

10	Comando mecânico paralelo		S - 29° 21' 00.2" O - 050° 49' 50.4"
11	Comando mecânico		S - 29° 21' 17.8" O - 050° 47' 48.7"
12	Comando mecânico		S - 29° 22' 33.3" O - 050° 48' 35.3"
13			S - 29° 21' 33.1" O - 050° 47' 31.5"

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	EBA 01	5 inversores com partida e parada em rampa	29°18'18,68" S 50°43'12,50" O
2	EBA 02	4 inversores com partida e parada em rampa e 1 em malha fechada	29°20'26,85" S 50°47'23,84" O
3	EBA 03	2 inversores em malha fechada e 1 com partida e parada em rampa	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O
4	EBA 04	1 inversor em malha fechada	29°22'08,30"S 50°47'58,20"O
5	EBA 07	1 inversor em malha fechada	29°22'00,07"S 50°50'05,42"O
6	JDF 01	1 inversor em malha fechada	-29.3301, -50.7826

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
1	EBA 01	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°18'18,68" S 50°43'12,50" O
2	EBA 02	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°20'26,85" S 50°47'23,84" O
3	EBA 03	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O
4	EBA 04	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°22'08,30"S 50°47'58,20"O
5	PCP 05	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°21'12.98"S 50°47'57.68"O
6	EBA 06	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°21'48,97"S 50°50'12,95"O
7	EBA 07	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo	29°22'00,07"S 50°50'05,42"O

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

		real	
--	--	------	--

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	14.291
--------------------------	--------

14. N. Total de economias	25800 (ref abril/2026)
---------------------------	------------------------

15. Percentual de hidrometração	100%
---------------------------------	------

16. Perda mensal (%)	IPD SNIS mensal março/26 32,2%
----------------------	--------------------------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	-
--	---

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	113,856
---	---------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,5
---	-----

Rafael da Rosa

RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO	ANTÔNIO ALOISIO BRUXEL CORREA GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES GO2	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES - DIRETORIA NORTE
--	--	---

ELABORAÇÃO: RICARDO S. FERENCI – DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULATÓRIO



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Quilombo	Tubulação de PVC	Margem do Arroio Quilombo (-29.376588, -50.843032)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Reserva da Serra	7,9	5,0	Tratamento Preliminar: constituído de gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento Primário: lodos ativados – valos de oxidação, seguido de decantador. Disposição do Lodo: 2 leitos de secagem com recirculação do percolato.	Estrada canela-Parobé (Estrada das Tropas) Vila Dante (-29.377268, -50.843907)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	EBE Vista do Vale - Rua das Rochas, 148 – Vista do Vale (-29.373958, -50.841700) Loteamento Vista do Vale para ETE Reserva da Serra	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	1.030
	150 mm		PVC	5.860
Total				

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: agesan.rs@gmail.com

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	241
-------------------------	-----

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	18,13%
--	--------

Rafael da Rosa

RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO	ANTÔNIO ALOISIO BRUXEL CORREA GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES GO2	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES - DIRETORIA NORTE
---	---	--

ELABORAÇÃO: **RICARDO S. FERENCI** – DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULATÓRIO

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: agesan.rs@gmail.com

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Chacrão	Tubulação PVC até encontrar a rede pluvial	Gustavo Müller 262 (-29.368471, -50.791590)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Araci Correa	3,6	2,4	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 2 tanques sépticos. Tratamento Secundário: 2 filtros anaeróbios	Esquina das Ruas Francisco Bertolucci, Gustavo Müller 262 (-29.367842, -50.792397)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	900
	150 mm		PVC	1.910
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: agesan.rs@gmail.com

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

8. N. Total de ligações	180
9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	18,13%

Rafael da Rosa

RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO	ANTÔNIO ALOISIO BRUXEL CORREA GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES GO2	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES - DIRETORIA NORTE
---	---	--

ELABORAÇÃO: **RICARDO S. FERENCI** – DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULATÓRIO



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Santa Terezinha	Tubulação de concreto	Margem do Arroio Santa Terezinha (-29.351622, -50.818850)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Santa Terezinha	172,8	72	O tratamento preliminar é composto por gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento primário composto por 1 reator anaeróbio de leito fluidizado –RALF. A disposição do lodo é realizada em 2 leitos de secagem.	Travessa Facelpa, 220 (-29.351279, -50.818624)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	EBE Santa Terezinha - Avenida Dom Luiz Guanella, 800 (-29.361392, -50.832164) Loteamento Vivendas da Serra e proximidades para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
02	EBE Altos Pinheiros - Rua dos Gladiolos, 125 Condomínio Alto dos Pinheiros (-29.367333, -50.822086) Condomínio Altos Pinheiros para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), casa de bombas com válvulas de retenção que evitam o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
03	EBE Vila Suzana - Rua José Galdino da Rosa, 288 – Vila Suzana (-29.353969, -50.820033) Vila Suzana para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
04	EBE CHACRÃO I (-29.368427, -50.788645)	-
05	EBE CHACRÃO II (-29.367213, -50.787412)	-

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: agesan.rs@gmail.com



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

4. REDES COLETORAS, REDE TRONCO E EMISSÁRIO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	15.475
	150 mm		PVC	26.451
Total				

5. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

6. N. Total de ligações	3.095
--------------------------------	--------------

Rafael da Rosa

RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO	ANTÔNIO ALOISIO BRUXEL CORREA GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES GO2	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES - DIRETORIA NORTE
---	---	--

ELABORAÇÃO: **RICARDO S. FERENCI** – DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULATÓRIO



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Canelinha	Tubulação de PVC até a margem do arroio Canelinha.	Margem do arroio Canelinha (-29,346564, -50,810403)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
São Luis	14	2,0	Tratamento Preliminar: gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento secundário: 2 filtros anaeróbios.	Ernilo Valdolino Jackes (-29,346236, -50,810142)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	2.569
	150 mm		PVC	3.100
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: agesan.rs@gmail.com

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

8. N. Total de ligações	160
9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	18,13%

Rafael da Rosa

RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO	ANTÔNIO ALOISIO BRUXEL CORREA GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES GO2	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES - DIRETORIA NORTE
---	---	--

ELABORAÇÃO: **RICARDO S. FERENCI** – DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULATÓRIO



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Pulador	Tubulação de PVC até a margem do Arroio Pulador	(-29.35011300, -50.83873400)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Vivendas do Arvoredo	24,08		Rede coletora, Desarenador, medidor de vazão, tanques de aeração, decantadores, tanques de equalização de efluente tratado para desinfecção, e reaeração e leitos de secagem	(-29.35073540, -50.83864020)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	(-29.35636500, -50.85156600)	Bombeamento de esgoto bruto

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações

--

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município

--

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	
--	--

Rafael da Rosa

RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO	ANTÔNIO ALOISIO BRUXEL CORREA GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES GO2	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES - DIRETORIA NORTE
---	---	--

ELABORAÇÃO: **RICARDO S. FERENCI** – DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULATÓRIO