

REGULAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1454/2026 - RTF

Fiscalização Regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Não-Me-Toque/RS, regulado pela AGESAN-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 19 de maio de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Não-Me-Toque/RS. Para verificar o serviço prestado pela Companhia de Saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 03/2021	Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização realizada junto à Corsan no município de Não-Me-Toque ocorreu na modalidade direta, do tipo regular. A atividade foi planejada para um dia, com reunião de abertura no turno da tarde, marcando o início dos trabalhos. Na ocasião, a equipe da Agesan-RS apresentou à prestadora as

atribuições de seus membros e o cronograma previsto para a execução das atividades, conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura.

Com todos os participantes cientes do planejamento e do cronograma estabelecido, a fiscalização foi executada conforme previsto. As atividades foram encerradas após a verificação em campo e a coleta das informações propostas, contemplando tanto a fiscalização regular do exercício de 2026 quanto a fiscalização de acompanhamento referente ao processo instaurado em 2025.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

2.1.1.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA E TRATAMENTO

A água destinada ao abastecimento público no município de Não-Me-Toque/RS é captada em mananciais subterrâneos e, posteriormente, conduzida para tratamento simplificado, antes de ser direcionada aos reservatórios de armazenamento e distribuição.

Atualmente, o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Não-Me-Toque/RS é composto por 08 (oito) poços artesianos, dos quais 07 (sete) encontram-se em operação e 01 (uma) unidade — Poço 11A — permanece como reserva de emergência. Adicionalmente, constam em registro 02 (dois) poços desativados — Poço NMT 13 e Poço NMT 14 —, sem apresentação de comprovação de tamponamento pelo órgão competente.

As unidades mencionadas foram vistoriadas pela equipe da Agesan-RS durante a fiscalização e estão relacionadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
NMT - 04	28°27'26.93"S 52°49'25.16"O	Ativo
NMT - 05	28°27'30.46"S 52°49'33.60"O	Ativo
NMT - 06	28°27'21.21"S 52°49'47.19"O	Ativo
NMT - 07	28°27'20.85"S 52°49'57.29"O	Ativo
NMT - 08	28°27'28.55"S 52°50'20.92"O	Ativo
NMT - 09	28°27'31.94"S 52°50'41.82"O	Ativo
NMT - 11	28°28'10.15"S 52°48'34.09"O	Ativo
NMT - 11a	28°28'10.15"S 52°48'34.09"O	Reserva
NMT - 13	28°27'36.79"S 52°48'55.62"O	Poço Desativado
NMT - 14	28°27'27.65"S 52°48'57.82"O	Poço Desativado

As análises de qualidade da água, como cloro, flúor, turbidez são realizados no laboratório da Corsan em Não-Me-Toque/RS localizado na Av. Alto Jacuí, s/n, nas coordenadas geográficas: 28°27'26.93"S e 52°49'25.16"O.

O SAA do município de Não-Me-Toque/RS, utiliza tratamento simplificado de água, realizado na própria fonte subterrânea. Existem dois sistemas de poços em Não-Me-Toque; o Sistema 1 abarca os poços 04, 05, 06, 07, 08 e 09, sendo a água coletada em cada um destes poços do Sistema 1 para análise é encaminhada para o poço NMT-04 onde encontra-se o laboratório supramencionado, o

reservatório R-01 e as elevatórias de distribuição de água tratada. No local, são realizadas as adições de hipoclorito de sódio como agente desinfetante, o qual é produzido no local por meio da eletrólise de cloreto de sódio em equipamento gerador, e de fluossilicato de sódio para fluoretação da água tratada distribuída.

O outro sistema de poços, Sistema 2, é composto apenas pelo poço NMT-11, onde o tratamento é realizado localmente por meio cloração via hipoclorito de sódio e fluoretação por meio de adição de fluossilicato de sódio.

Nas adjacências do poço NMT-11 está localizado o poço NMT -11A, integrante do Sistema 2, que não está em operação, mas compõe o SAA do município. A unidade possui macromedidor instalado. Foi encaminhado o comprovante de cadastro de uso de água na unidade, no entanto, não foram enviadas as análises físico-químicas de água bruta e tratada da unidade. A figura 01 identifica o Poço NMT 11A.

Figura 01: Poço NMT-11A identificado em Não-Me-Toque.



2.1.1.2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Não-Me-Toque/RS possui 01 (uma) unidade dedicada ao bombeamento de água, composta por 02 (dois) grupos de bombas destinados ao recalque de água para os Setores 01 e 02 do município, conforme apresentado na Tabela 2. A Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) está localizada junto ao Poço NMT-04, ao reservatório R-01 e ao laboratório operacional.

Durante a fiscalização *in loco* foi identificada outra unidade de bombeamento de água, que não consta na ficha técnica do SSA enviada pela prestadora, composta por mais dois grupos de bombas, sendo estas localizadas junto aos reservatórios R-07 e R-08.

Tabela 2 - Informações da Estação de Bombeamento do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
EBAT 01 e 02	- 28.4574, - 52.8236 (Av. Alto Jacuí)	Grupo de Motores Bombas para abastecimento do Setor 1 e Setor 2.

2.1.2.RESERVATÓRIOS

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Não-Me-Toque/RS possui 09 (nove) reservatórios, todos em operação e vistoriados durante a fiscalização. As informações referentes às unidades verificadas estão apresentadas na Tabela 3.

Verificou-se que os certificados de limpeza dos reservatórios R-01, R-02, R-03 e R-04 apresentam data superior a um ano, assim como não foi encaminhada comprovação de limpeza referente ao reservatório R-09, situações que se encontram em desconformidade com o disposto no Decreto Estadual n. 23.430/1974. Ademais, durante a fiscalização foi constatado que os reservatórios R-07 e R-08 encontram-se sem identificação, enquanto o reservatório R-09 apresenta identificação divergente daquela informada na ficha técnica encaminhada à agência reguladora evidenciado na Figura 02.

Tabela 3 - Informações dos reservatórios do SAA.

Reservatório	Tipo/Volume (m³)	Localização
R – 01	Apoiado / 200	R. Nelson Silveira 71 (-28.27264, -52.49251)
R – 02	Elevado / 250	R. Pedro Fleck, 41 (-28.27369, -52.48554)
R – 03	Elevado / 250	R. Bento Gonçalves, 515 (-28.27120, -52.491227)
R – 04	Elevado / 50	Av. Stara. SN (-28.28135, -52.48511)
R – 05	Elevado / 70	Lot. Jardim Europa I (-28.47435, -52.82423)
R – 06	Elevado / 100	Lot. Jardim Europa I (-28.47435, -52.82423)
R – 07	Elevado / 10	Lot. Jardim América (-28.47855, -52.81175)
R – 08	Elevado / 70	Lot. Jardim América (-28.47855, -52.81175)
R – 09	Elevado / 100	Lot. Stara II (-28.46904, -52.7943)

Figura 02: Reservatório R-09



2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Não-Me-Toque/RS não apresenta Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) implantado, com rede coletora de esgoto sanitário e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

No entanto, existe no município a prestação de serviço de limpeza sob demanda de fossa séptica por imóvel. Neste procedimento, o usuário solicita à prestadora de serviço a realização de limpeza do sistema individual por meio de caminhão limpa fossa. As etapas de prestação deste serviço consistem no recebimento de solicitações de diferentes usuários para realizar os atendimentos e efetivar a limpeza e enviar o esgoto bruto à unidade de tratamento de esgoto.

A unidade, localizada na Estrada São José do Centro, s/n, em Não-Me-Toque, opera sob a égide da Licença de Operação Municipal n. 479/2025, cujo prazo de validade estende-se de 27 de maio de 2025 até 28 de maio de 2029. A unidade é classificada como sistema de tratamento de resíduos de esgotamento sanitário e com vazão licenciada de $8,64 \text{ m}^3.\text{dia}^{-1}$. O sistema é composto pelas seguintes etapas: unidade de gradeamento, tanque de homogeneização, misturador submersível, dois leitos de secagem, biodigestor anaeróbio e ponto de lançamento do efluente no afluente do Arroio do Posto (Figura 03).

Figura 03: Identificação da área para tratamento de resíduos de esgotamento sanitário de Não-Me-Toque.*a) entrada etapa preliminar**b) entrada dos leitos de secagem**c) digestor anaeróbicos*

A respeito da destinação do lodo formado a Corsan informou à Agesan-RS que por se tratar de unidade em fase inicial de operação, ainda não há volume significativo de lodo acumulado que demande sua remoção. O sistema encontra-se em monitoramento operacional contínuo, sendo acompanhado o desempenho da filtração e os parâmetros de qualidade do efluente tratado. Também foi informado pela prestadora que a ETE se encontra em fase inicial de atendimento às condicionantes da Licença de Operação, emitida em maio de 2025. Considerando que a licença estabelece a obrigatoriedade de apresentação de relatório anual, o primeiro Relatório de Operação Ambiental (ROA) está em elaboração e será concluído até o final de maio de 2026.

2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Não-Me-Toque/RS, localizada na rua Pedro Augustin, n. 188, possui atendimento presencial. Foi realizada fiscalização na Unidade Comercial estando disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor.

O SAA de Não-Me-Toque possui 5.474 ligações e 8.170 economias ativas com 100% de hidrometração, conforme Anexo II. Este, não possui informações de quantitativo de imóveis atendidos pelo serviço de limpeza sob demanda de fossa séptica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 44 NCs referentes ao SAA e SSE do município de Não-Me-Toque/RS.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de

abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 07 (sete) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 01 de junho de 2025.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 25/06/2026 13:26:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 **BARBARA BICHET DA ROCHA**
Data: 25/06/2026 11:43:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Barbara Bichet
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199348V.
VV

Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE: 199348V-VV
Dados: 2026.06.01 13:26:02-0300

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1454/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Não-Me-Toque/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 19 de maio de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Diego Janisch Alvares

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Barbara Bichet

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Barbara Bichet

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 01 de junho de 2026.



Documento assinado digitalmente

BARBARA BICHET DA ROCHA

Data: 25/06/2026 11:40:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Barbara Bichet

Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS

MANKE: 1993EAV-VV

Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Dados: 25/06/2026 11:09:26

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT 04A
1	A2.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação na área dos poços está caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT 04A
2	A2.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT 08
3	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento constante em tubulação de expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poços NMT 11 e Poços NMT 11A
4	A2.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da área dos poços está caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Unidade não possui identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poços NMT 11 e Poços NMT 11A
5	A2.10	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta no local dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poços NMT 11 e Poços NMT 11A
6	A2.11	CONSTATAÇÃO	A laje sanitária está com rachaduras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

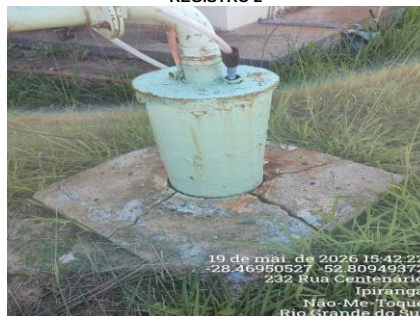

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT 12
7	A2.26	CONSTATAÇÃO	Estrutura desativada não está tamponada de acordo com a legislação vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tamponamento de acordo com legislação vigente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Latitude: -28,4842° Longitude: -52,8110° AV. STARA, RURAL, Não-Me-Toque.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Escritório Corsan
8	A2.26	CONSTATAÇÃO	Estrutura desativada não está tamponada de acordo com a legislação vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tamponamento de acordo com legislação vigente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Latitude: -28,4600° Longitude: -52,8156° : Rua Pedro Augustin, 188, Centro, Não-Me-Toque.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT 14
9	-	CONSTATAÇÃO	Estrutura desativada não está tamponada de acordo com a legislação vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tamponamento de acordo com legislação vigente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Latitude: -28,4576° Longitude: -52,8161° Rua Julio Graeff, L366 Q292, Centro, Não-Me-Toque.

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poços NMT 11 e Poços NMT 11A
10	A2.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 02
11	A5.6	CONSTATAÇÃO	A abertura de ventilação do reservatório está sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 03
12	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 04
13	A5.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente, cadeado do portão ausente e fácil acesso de pessoas não-autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 04
14	A5.6	CONSTATAÇÃO	O suspiro do reservatório possui abertura com ausência de tela ou outro dispositivo que limite entrada de poeira e agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 04
15	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 05 e R 06
16	A5.18	CONSTATAÇÃO	Local das unidades não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA DE TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
17	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 06
18	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação do reservatório R 06.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Localizado junto ao Reservatório R 05

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 07 e R 08
19	A5.18	CONSTATAÇÃO	Local das unidades não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 07
20	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação do reservatório R 07.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Localizado junto ao Reservatório R 08. Coordenadas: 28,47849 S 52,81170W

REGISTRO 1

R - 03	Elevado	Reservação	Concreto	-28.27120, -52.49127	250	10/02/2025
R - 04	Elevado	Reservação	Metalico	Av. Stara. SN -28.28135, -52.48511	50	10/02/2025
R - 05	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim Europa I -28.47435, -52.82423	70	05/08/2025
R - 06	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim Europa I -28.47435, -52.82423	100	
R - 07	Apoiado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim América -28.47855, -52.81175	10	05/08/2025
R - 08	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim América -28.47855, -52.81175	70	05/08/2025

Agasan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Morros de Vento - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 08
21	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação do reservatório R 08.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Localizado junto ao Reservatório R 07. Coordenadas: 28,47855 S 52,81175W

REGISTRO 1

R - 03	Elevado	Reservação	Concreto	-28.27120, -52.49127	250	10/02/2025
R - 04	Elevado	Reservação	Metalico	Av. Stara. SN -28.28135, -52.48511	50	10/02/2025
R - 05	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim Europa I -28.47435, -52.82423	70	05/08/2025
R - 06	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim Europa I -28.47435, -52.82423	100	
R - 07	Apoiado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim América -28.47855, -52.81175	10	05/08/2025
R - 08	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim América -28.47855, -52.81175	70	05/08/2025

Agasan - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Morros de Vento - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001



ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 09
22	A5.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório está com identificação incorreta. Foi apresentado no anexo II como Reservatório R 09 e a na placa de identificação consta Reservatório R 07
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: 28,46904 S 52,79431W

REGISTRO 1

AGESAN-RS
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

R - 09	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Stara II -28.46904, -52.79431	100	
Total					1.100	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	1.048,1 m
50 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	77.592 m
50 mm	Dist.	Consumidor final	PEAD	64,1 m
60 mm	Dist.	Consumidor final	cr	4.924,9 m

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 09
23	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 09
24	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA não informada
25	-	CONSTATAÇÃO	A unidade de bombeamento, localizada junto aos reservatórios R 07 e R 08, não foi apresentada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Localização: Loteamento Jardim América -2847855, -52,81175

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA não informada
26	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA não informada
27	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Localizada junto aos Reservatórios R 08 e R07. Coordenadas: 28,47849 S 52,81170W

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
28	A6.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração diária ou etiqueta de calibração dos equipamentos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

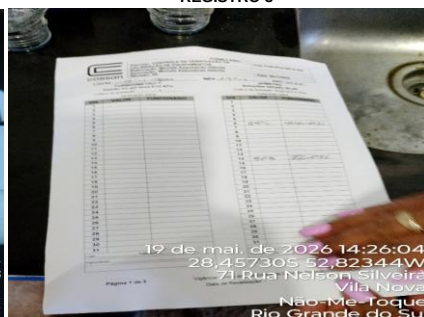


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
29	A6.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação nos armários do laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação dos locais de armazenamento no laboratório químico.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
30	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagente químico utilizado está com prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Clorreto de Potássio (C-34) - Validade: 14/02/2026; Solução Padrão F ⁻ (Z-13): 16/04/2026; Colilert: Validade: 02/01/2026

REGISTRO 1

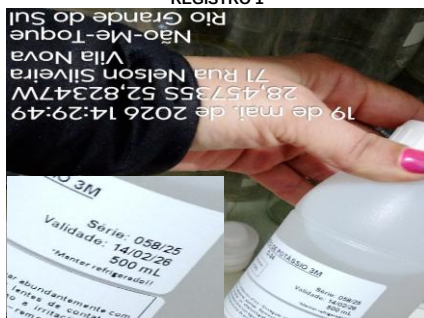

REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
31	A6.21	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados da análise de pH da água tratada constante no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 .
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
32	A6.13	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o programa de amostragem indicando os parâmetros analisados, número de amostras coletadas por parâmetro e frequência de análise, item 4.4.5 do Anexo I.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 01
33	A5.11	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação quanto ao atendimento do item 4.8 do Anexo I - Ficha técnica do SAA e SES e documentação da pré-fiscalização, verificou-se que não foi encaminhado à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 02
34	A5.11	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação quanto ao atendimento do item 4.8 do Anexo I - Ficha técnica do SAA e SES e documentação da pré-fiscalização, verificou-se que não foi encaminhado à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 03
35	A5.11	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação quanto ao atendimento do item 4.8 do Anexo I - Ficha técnica do SAA e SES e documentação da pré-fiscalização, verificou-se que não foi encaminhado à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 04
36	A5.11	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação quanto ao atendimento do item 4.8 do Anexo I - Ficha técnica do SAA e SES e documentação da pré-fiscalização, verificou-se que não foi encaminhado à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 06
37	A5.11	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação quanto ao atendimento do item 4.8 do Anexo I - Ficha técnica do SAA e SES e documentação da pré-fiscalização, verificou-se que não foi encaminhado à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 09
38	A5.11	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação quanto ao atendimento do item 4.8 do Anexo I - Ficha técnica do SAA e SES e documentação da pré-fiscalização, verificou-se que não foi encaminhado à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	COMERCIAL
39	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados dados quanto o tempo de operação dos hidrômetros ativos antes, durante ou em momento posterior a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	COMERCIAL
40	AE12.2	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, constatou-se que o índice de perdas mensais excede o valor da meta estabelecida no TAAC para 2022.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Perda mensal indicada de 35,30 %. Valor estabelecido no TAAC de 25 %.

REGISTRO 1

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas na Distribuição da Água");

Ano	Índice de Perdas na Distribuição -IPD (%)
Ago/2022	25%
Dez/2028	25%
Dez/2033	25%

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	COMERCIAL
41	A5.11	CONSTATAÇÃO	Evidenciado que a tarifa aplicada corresponde a Resolução Normativa emitida por outra agência reguladora.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
42	E2.14	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1454/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
43	E2.4	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui cercamento completo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
44	E2.14	CONSTATAÇÃO	Reservatório de produto químico sem bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	Poço NMT 04A	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	n/a	n/a
		Tonel de hipclorito sem bacia de contenção															
	Poço NMT 05	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a	n/a	n/a
		Portão danificado															
	Poço NMT 06	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a	n/a	n/a
		Cercamento danificado															
	Poço NMT 07	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	n/a	n/a	n/a
	Poço NMT 08	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	Não	sim	n/a	n/a	n/a	n/a
		Portão danificado															
	Poço NMT 09	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a	n/a
		Resíduos sólidos acumulados no pátio															
	Poço NMT 11	não	sim	n/a	n/a	n/a	n/a	não	n/a	n/a	sim	não	n/a	n/a	sim	n/a	n/a
		Resíduos sólidos acumulados na área de captação, material sólido na tina de produto químico, ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz. - Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consvr. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	Poço NMT 11a	não	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a	n/a	sim	sim
		Identificação, cercamento, drenos abertos, identificação de macromedidor															
	Poço NMT 13	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	não	não
		Unidade fora de operação. Não encaminhar outorga de tamponamento															
	Poço NMT 14	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	não	não

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 01 e 02 (junto ao poço NMT 04)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta										
	EBAT nova	Não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	n/a

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 01 (junto ao poço NMT-04)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a	sim	sim	n/a	não
		Tampa de inspeção com ausência de dispositivo de travamento													
	R 02 (na US)	sim	sim	sim	não	n/a	sim	sim	sim	n/a	n/a	sim	sim	sim	não
	R 03	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	n/a	sim	sim	não	não
	R 04	sim	não	sim	sim	não	sim	sim	sim	n/a	n/a	sim	sim	não	não
	R 05	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	não	não	não
		guarda corpo solto													
	R - 06	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não
		Reservatório sem a placa de identificação													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 07	não	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a	sim	sim	não	não
		Reservatório sem identificação													
	R 08	não	sim	sim	sim	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não
		Reservatório sem identificação													
	R 09	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	sim	sim	não	não
		Reservatório com identificação diferente do anexo II													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Ausência de evidência
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		x		Ausência de evidência
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	x			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	x			
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	x			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?		x		Sem identificação
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	Não utiliza gases
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	x			
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		x		
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	Sistema de poços

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		X		Não foi apresentado
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?			X	Todas redes novas
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAB - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			Na fatura cobrada está outra tarifa.
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	X			
	AE1.19	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.		Não			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.		Não			
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?		Sim			
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?		Não			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		n/a			
	Existe empresa terceirizada que atua no município para a prestação dos serviços? Qual?		SIM			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?		Obras da nova ETE não iniciadas			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1454/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			Indica processo vencido
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2 LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	x			
	E2.30	As FiSPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE NÃO ME TOQUE PROCESSO 1454/2026

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1142/2025

11. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
19/05/26	Início: 13:30 Término: 18:00		Fiscalização AGESAN

12. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Não Me Toque.

13. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Barbara Bichet da Rocha	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Suziane Gattell	AGESAN	55 99232-7801	suziane.gattell@agesan-rs.com.br
4. Gueli Perotti	AGESAN	54 996670087	gueli.perotti@agesan-rs.com.br
5. Karina Piana	AGESAN	54 99232-7801	karina.piana@agesan-rs.com.br
6. Martin von Triehauf	Prefeitura	33523277	martin.vontrihaufrs.gov.br
7.			
8.			

14. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Poços	09	09
b) Fiscalização de laboratórios de análises	01	01
c) Fiscalização de Transbordo de Resíduos sólidos	01	01
d) Fiscalização de elevatórias de água tratada	02	02
e) Fiscalização de reservatório de água	05	05
f) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	01	01
g) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	01	01
h) Fiscalização Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	02	02
i) Fiscalização Transbordo de lodo	01	01
j) Fiscalização Caminhão limpa fossa	01	01
h) Tempo estimado fiscalização (dias)	0,5	0,5

15. Observações

Observações:

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE NÃO ME TOQUE PROCESSO 1454/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1142/2025

Observações:

16. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

17. Automóvel utilizado: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

18. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

19. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 19/05/2026


Barbara Bichet
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Não me toque

1142 2025 - Não-Me-Toque



Poço NMT-04A



Poço NMT-05



Poço NMT -06



Poço NMT - 07



Poço NMT - 08



poço NMT-09



Poço NMT - 11



Poço NMT-13



Poço NMT - 14



EBAT - 01



EBAT - 02



R-01



R-02



R-03



R-04



R-05



Transbordo



ETE Índia Lindóia (Santo
Angelo)



ETE Miranda



Atendimento Comercial

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA – NÃO ME TOQUE**1. CAPTAÇÃO**

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1 NMT 04A	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
2 NMT 05	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.458571, -52.825979 Avenida Belém
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
3 NMT 06	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.4558, -52.8297 Rua Amazonas
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
4 NMT 07	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.4557, -52.8325 Rua Maranhão
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)

5 NMT 08	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.4579, -52.8391 Rua Pastor Theofil Dietsch
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
6 NMT 09	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.4588, -52.8449 Rua Pastor Theofil Dietsch
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
7 NMT 11	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.4694, -52.8094 Rua Centenário
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
8 NMT 11A	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.4694, -52.8094 Rua Centenário
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica

2. TRATAMENTO

POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1 NMT 04A	50,0 m³/h	36,00 m³/h	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí

Tempo de funcionamento (h/dia): 22,8				
2 NMT 05	20 m³/h	12,25m³/h	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28.458571, -52.825979 Avenida Belém
Tempo de funcionamento (h/dia):20,56				
3 NMT 06	40,0m³	26,23m³/h	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28.4558, -52.8297 Rua Amazonas
Tempo de funcionamento (h/dia): 22,33				
4 NMT 07	60m³/h	41,82m³/h	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28.4557, -52.8325 Rua Maranhão
Tempo de funcionamento (h/dia): 20,36				
5 NMT 08	60m³/h	43,71m³/h	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28.4579, -52.8391 Rua Pastor Theofil Dietsch
Tempo de funcionamento (h/dia): 21,93				
6 NMT 09	60m³/h	39,85m³/h	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28.4588, -52.8449 Rua Pastor Theofil Dietsch
Tempo de funcionamento (h/dia): 21,36				
7 NMT 11	20m³/h	19,98m³/h	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28.4694, -52.8094 Rua Centenário
Tempo de funcionamento (h/dia): 20,93				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT01	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí	Estação de bombeamento
EBAT02	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí	Estação de bombeamento
Poço NMT 04A	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí	Poço de captação subterrâneo
Poço NMT 05	-28.458571, -52.825979 Avenida Belém	Poço de captação subterrâneo
Poço NMT 06	-28.4558, -52.8297 Rua Amazonas	Poço de captação subterrâneo
Poço NMT 07	-28.4557, -52.8325 Rua Maranhão	Poço de captação subterrâneo
Poço NMT 08	-28.4579, -52.8391	Poço de captação subterrâneo

	Rua Pastor Theofil Dietsch	
Poço NMT 09	-28.4588, -52.8449 Rua Pastor Theofil Dietsch	Poço de captação subterrâneo
Poço NMT 11	-28.4694, -52.8094 Rua Centenário	Poço de captação subterrâneo
Poço NMT 11A	-28.4694, -52.8094 Rua Centenário	Poço de captação subterrâneo

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Poço NMT-11	Rua Emilio Kisman		Tratada	PVC	75	350
2	Poço NMT-09	Rua Amazonas		Tratada	FC	150	1730
3	Poço NMT-07	Rua Amazonas		Tratada	FC	150	400
4	Poço NMT-04A	Rua Amazonas		Tratada	FC	200	670
5	Poço NMT-05	Rua Dr. Otto Sthal		Tratada	FC	200	150
6	Poço NMT-08	Rua Pastor Theophil		Tratada	FC	150	35
7	Res R-01	Rua Augusto Scherer		Tratada	FC	150	105
8	Poço NMT-06	Rua Augusto Scherer		Tratada	PVC	100	1115
Total							4555

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R - 01	Apoiado	Reservação	Concreto	R. Nelson Silveira, 71 -28.27264, -52.49251	200	10/02/2025
R - 02	Elevado	Reservação	Concreto	R. Pedro Fleck, 41 -28.27369, -52.48554	250	10/02/2025
R - 03	Elevado	Reservação	Concreto	R. Bento Gonçalves, 515 -28.27120, -52.49127	250	10/02/2025
R - 04	Elevado	Reservação	Metálico	Av. Stara. SN -28.28135, -52.48511	50	10/02/2025
R - 05	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim Europa I -28.47435, -52.82423	70	05/08/2025
R - 06	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim Europa I -28.47435, -52.82423	100	
R - 07	Apoiado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim América -28.47855, -52.81175	10	05/08/2025
R - 08	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Jardim América -28.47855, -52.81175	70	05/08/2025

R - 09	Elevado	Reservação	Aço inox	Lot. Stara II -28.46904, -52.79431	100	
Total					1.100	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	1.048,1 m
50 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	77.592 m
50 mm	Dist.	Consumidor final	PEAD	64,1 m
50 mm	Dist.	Consumidor final	FC	4.234,2 m
50 mm	Dist.	Consumidor final	FF	123,5 m
60 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	27,1 m
75 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	13.414,7 m
75 mm	Dist.	Consumidor final	FC	1.408,5 m
100 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	7.308,4 m
100 mm	Dist.	Consumidor final	PEAD	75 m
100 mm	Dist.	Consumidor final	FC	3.655,7 m
125 mm	Dist.	Consumidor final	FC	362,1 m
150 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	26,2 m
150 mm	Dist.	Consumidor final	FC	998,3 m
150 mm	Dist.	Consumidor final	FF	3.507,4 m
150 mm	Dist.	Consumidor final	DEFOFO	346 m
200 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	357,6 m
200 mm	Dist.	Consumidor final	FC	1.322,3 m
200 mm	Dist.	Consumidor final	FF	968,3 m
Total				116.839,5 m

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
NMT - 06	Ultrassônico Carretel	DN 100	-28.4558, -52.8297 Rua Amazonas
NMT - 07	Ultrassônico Carretel	DN 100	-28.4557, -52.8325 Rua Maranhão
NMT - 11	Ultrassônico Carretel	DN 50	-28.4694, -52.8094 Rua Centenário
NMT - 04A	Ultrassônico Carretel	DN 80	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí
NMT - 05	Ultrassônico Carretel	DN 80	-28.458571, -52.825979 Avenida Belém
NMT - 08	Ultrassônico Carretel	DN 100	-28.4579, -52.8391 Rua Pastor Theofil Dietsch
NMT - 09	Ultrassônico Carretel	DN 100	-28.4588, -52.8449 Rua Pastor Theofil Dietsch

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
n/a			

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	EBA 01	VLT Aqua Drive	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí
02	EBA 02	VLT Aqua Drive	-28.4574, -52.8236 Avenida Alto Jacuí
03	NMT 07	VLT Aqua Drive	-28.4557, -52.8325 Rua Maranhão
04	NMT 08	VLT Aqua Drive	-28.4579, -52.8391 Rua Pastor Theofil Dietsch
05	NMT 09	VLT Aqua Drive	-28.4588, -52.8449 Rua Pastor Theofil Dietsch
06	NMT 11A	VLT Aqua Drive	-28.4694, -52.8094 Rua Centenário

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
FFF644	Andromeda	Logger	Rua Princesa Isabel 632

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
n/a			

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
N/A				

13. N. Total de ligações	5.474
---------------------------------	-------

14. N. Total de economias	8.170
----------------------------------	-------

15. Percentual de hidrometração	100,00
--	--------

16. Perda mensal (%)	35,30%
-----------------------------	--------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	156 (procedentes/improcedentes)
---	---------------------------------



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	
--	--

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	
--	--

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001 e-

mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES – NÃO ME TOQUE

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1			

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	0,10l/s	8,64m³	Gradeamento, tanque de homogeneização, misturador submersível, dois leitos de secagem, biodigestor anaeróbio	São José Do Centro - S/N - Interior
Tempo de funcionamento (h/dia): a definir				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
N/A	N/A	N/A

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
N/A					
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
N/A				
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
N/A			

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
N/A				



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

8. N. Total de ligações	N/A
9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	N/A
10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	N/A

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001 e-

mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)