

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1879/2026 – RTF

**Fiscalização no Sistema de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário de Nova
Santa Rita/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 01 de julho de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Corsan no município de Nova Santa Rita, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados/conveniados à AGESAN-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 001/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 003/2021	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2020	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Nova Santa Rita foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia e meio, havendo reunião na parte da manhã marcando o início das atividades, na qual a equipe da AGESAN-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-

se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2026 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2025.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Em Nova Santa Rita, o abastecimento de água (SAA) é realizado por meio de uma captação superficial no Rio dos Sinos, complementada por duas captações subterrâneas.

2.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água é realizada por três bombas em manancial superficial, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n. 951, às margens do Rio dos Sinos, com coordenadas 29°87'94,66"S e 51°24'98,39"W. Este sistema de captação, registrado sob o Comprovante de Cadastro n. 2022/004.702-2, destinando-se ao abastecimento público no município de Nova Santa Rita. Atualmente, segundo o item 1.5 da LO nº14/2024 referente ao sistema de abastecimento de água de Nova Santa Rita/RS, enviada juntamente com os arquivos de pré fiscalização, o serviço atende a uma população de 22.996 habitantes, com uma capacidade máxima de projeto prevista para 27.068 habitantes.

A outorga de direito de uso da água estabelece uma vazão mensal concedida de $0,12 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$, o que corresponde a um volume médio mensal de 315.360 m^3 . A vazão máxima diária permitida é de $10.368 \text{ m}^3.\text{dia}^{-1}$, totalizando um volume anual de $3.784.320 \text{ m}^3$. A vazão média diária também está definida em $10.368 \text{ m}^3.\text{dia}^{-1}$.

2.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Devido ao recente crescimento populacional no município, o sistema de abastecimento de água precisou ser complementado. Para isso, o poço NSR-01 foi instalado na mesma área dos reservatórios 7A e 7B. O tratamento é feito por meio do sistema "gota", onde a água é tratada por meio de pastilhas de cloro e flúor (Figura 1 e Figura 2). Uma pequena quantidade dessas pastilhas fica armazenada no local, e o estoque principal é guardado na Estação de Tratamento de Água (ETA).

Figura 1 - Poço NSR-01 junto ao R-7.



Figura 2 – Identificação do Poço NSR-01.



Além do poço NSR-01, o poço NSR-02 foi perfurado junto ao R-3, com planos de iniciar a operação, mas ainda sem uma data definida. Esse poço não está identificado e fica localizado junto à área do reservatório, porém consta no Anexo II enviado pela CORSAN nos arquivos de pré-fiscalização (ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA – NOVA SANTA RITA 2026) como LACRADO. Atualmente, ele conta apenas com a estrutura física do poço, faltando a parte elétrica e o sistema químico de tratamento. Desta forma, este encontra-se inoperante (Figura 3 e Figura 4).

Figura 3 – Poço NSR-02 junto ao R-3.



Figura 4 – Poço NSR-02 junto ao R-3.



Nos arquivos de pré-fiscalização foi disponibilizado o SISAGUA semestral para o SAA de Nova Santa Rita, com dados de análise para o sistema NSR-01 apenas. Não foram enviados dados de SISAGUA mensal.

2.1.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONVENCIONAL (ETA)

2.1.3.1 ETA CONVENCIONAL

A ETA de Nova Santa Rita, situada na Avenida Getúlio Vargas, n. 908 (coordenadas: -29.8795656666, -51.2498375633), possui uma capacidade produtiva mensal de 129.600 m³. Ela opera com um sistema de tratamento convencional que inclui coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção de pH, com uma vazão média de captação de 70 L.s⁻¹. A ETA também conta com duas lagoas para desaguamento de lodo. A licença de operação foi emitida em outubro de 2024 e é válida até 04/10/2028 (Figura 5).


A ETA possui um laboratório próprio que realiza análises básicas para monitorar a qualidade da água e fazer testes de jarros. Os parâmetros analisados internamente incluem, mas não se limitam a: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, indicadores microbiológicos, alumínio, ferro e manganês. Para análises mais específicas, as amostras são enviadas a outro laboratório. O controle de qualidade da rede de distribuição também é feito pelo laboratório da ETA.

Os resultados das análises são registrados em um *software* corporativo (Figura 6) que armazena os dados dos parâmetros e observações relevantes, especialmente quando os resultados não atendem aos padrões legais. O sistema destaca automaticamente (em vermelho) os resultados insatisfatórios. Falhas observadas e suas respectivas medidas corretivas também são registradas, permitindo consultar o histórico.

Figura 5 – Placa Identificação LO ETA Convencional.



Figura 6 – Software com resultados analíticos

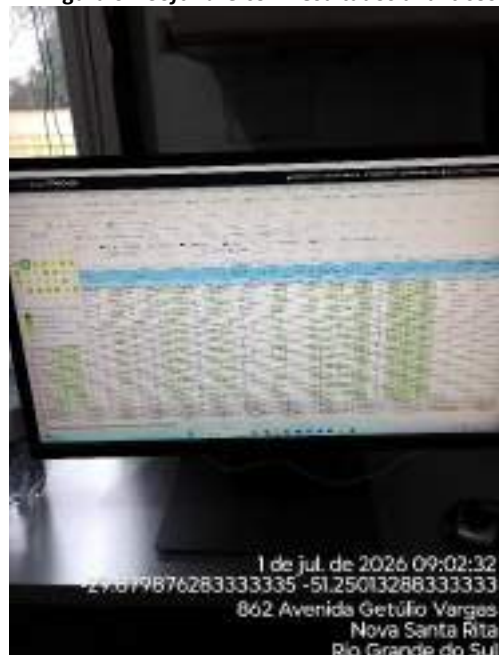

2.1.3.2 ETA COMPACTA

Anexo a ETA convencional foi instalado um sistema de ETA compacta (Figura 7), com inauguração em 26 de novembro de 2025 (Figura 8), para complementação de vazão em períodos de maior consumo na cidade. Segundo relatos da responsável que acompanhava a fiscalização regular, a ETA operou no verão, entre os meses de dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Para alimentação dessa ETA foi feita derivação do sistema convencional de entrada de água bruta e saída de água tratada, portanto essa ETA compacta se alimenta do mesmo sistema de bombeamento água bruta da ETA convencional e tem sua água tratada misturada na saída do tratamento à água tratada da ETA convencional. Sendo assim, a água tratada gerada quando os dois sistemas estão em operação é misturada antes da entrada no reservatório. Não foi enviada documentação pertinente a esse sistema compacto nos documentos de pré-fiscalização e no Anexo II, item 2 (Figura 9), está descrito apenas o sistema convencional como tratamento no SAA (ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA – NOVA SANTA RITA 2026).

Figura 7 – ETA Compacta Nova Santa Rita.



Figura 8 – Placa de Inauguração ETA Compacta.



Figura 9 – Anexo II Item 2

AGESAN-RS
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II – FICHA TÉCNICA SAA – NOVA SANTA RITA 2026

1. CAPTAÇÃO

CAP	Matrizial	Descrição (superfície, subterrânea)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)
1	Rio dos Sinos	Superfície	Av. Getúlio Vargas, 808, Bento City 29°52' 04,08" S 51°24'58,78" W
2	NBR 01	Subterrânea	Rua Getúlio, 218 – Loteamento 228004
3	NBR 02	Subterrânea – LADRÃO	Rua "A", 910, Bento City, Nova Santa Rita
Cota de cotação: (+) 5m (-) 10m			Validade do contrato: 04/2026
Volumen que a estação utiliza (Mensal) na captação: 15.000			Informar qual a estação utiliza (Mensal) na captação

2. TRATAMENTO

ETA	Volume de projeto (m³)	Volume real (m³)	Descrição (n. decantadores, filtros, município atendido)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)
1	180m³	200m³	A ETA possui 02 decantadores, 01 filtro e 01 estação de bombeamento	Av. Getúlio Vargas, 808, Bento City 29°52' 04,08" S 51°24'58,78" W

Tempo de tratamento: 24h

Obs: Anexo 1. Anexo 2. Anexo 3. Anexo 4. Anexo 5. Anexo 6. Anexo 7. Anexo 8. Anexo 9. Anexo 10. Anexo 11. Anexo 12. Anexo 13. Anexo 14. Anexo 15. Anexo 16. Anexo 17. Anexo 18. Anexo 19. Anexo 20. Anexo 21. Anexo 22. Anexo 23. Anexo 24. Anexo 25. Anexo 26. Anexo 27. Anexo 28. Anexo 29. Anexo 30. Anexo 31. Anexo 32. Anexo 33. Anexo 34. Anexo 35. Anexo 36. Anexo 37. Anexo 38. Anexo 39. Anexo 40. Anexo 41. Anexo 42. Anexo 43. Anexo 44. Anexo 45. Anexo 46. Anexo 47. Anexo 48. Anexo 49. Anexo 50. Anexo 51. Anexo 52. Anexo 53. Anexo 54. Anexo 55. Anexo 56. Anexo 57. Anexo 58. Anexo 59. Anexo 60. Anexo 61. Anexo 62. Anexo 63. Anexo 64. Anexo 65. Anexo 66. Anexo 67. Anexo 68. Anexo 69. Anexo 70. Anexo 71. Anexo 72. Anexo 73. Anexo 74. Anexo 75. Anexo 76. Anexo 77. Anexo 78. Anexo 79. Anexo 80. Anexo 81. Anexo 82. Anexo 83. Anexo 84. Anexo 85. Anexo 86. Anexo 87. Anexo 88. Anexo 89. Anexo 90. Anexo 91. Anexo 92. Anexo 93. Anexo 94. Anexo 95. Anexo 96. Anexo 97. Anexo 98. Anexo 99. Anexo 100.

2.1.4 ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui 3 elevatórias, as quais foram fiscalizadas. Estas são destinadas ao transporte de água bruta e tratada, as quais estão descritas no Quadro 2, com base nas informações presentes no Anexo II (ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA – NOVA SANTA RITA 2026).

Quadro 2: Informações das estações de elevatórias de água tratada

Identificação	Localização
EBAB 01	Av. Getúlio Vargas, n. 951 -29.880178, -51.248690
EBAT 02	Av. Getúlio Vargas, n. 908 -29.879566, -51.250037
EBAT 03	Rua "A", n. 910 -29.876488, -51.266746

2.1.5 RESERVATÓRIOS

O município possui uma capacidade total de reservação de 1.810 m³, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA, distribuída em 12 reservatórios em operação. As características principais desses reservatórios estão apresentadas no Quadro 3. Em comparação com o ano anterior, no ANEXO II de 2026 constam dois novos reservatórios: R-11A e R11-B.

Além desses, foram identificados 3 reservatórios não constantes no Anexo II. Além disso, 2 deles citados no relatório RTF 1650/2025, de Nova Santa Rita como ainda não entregues à CORSAN. Desses reservatórios, um deles apresenta placa com Código de Ativos da CORSAN (COR-A-09067) e placa identificando-o como PL-COR-RES9905 (Estação de reservação (ERES) 9905 – R. Fortaleza). A identificação e localização desses reservatórios são representadas no Quadro 4. A nomenclatura utilizada para os reservatórios leva em conta o nome do bairro onde se encontram ou rua próxima que facilite sua identificação. As Figuras 10, Figura 11 e Figura 12 trazem imagem dos reservatórios georreferenciadas. A Figura 13 traz imagem da placa de identificação do R. Fortaleza.

Quadro 3: Reservatórios fiscalizados

Reservatórios	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R1	Semi enterrado	Alvenaria	Av. Getúlio Vargas, n. 908, Berto Círio -29.8799275157, -51.2496281618	500
R3	Apoiado	Alvenaria	Rua "A", n. 910, Berto Círio -29.876488, -51.266746	500
R4	Elevado	Alvenaria	Av. Santa Rita, n. 1064, Centro -29.8570694900, -51.2741916236	100
R5	Elevado	Aço Inox	Rua Loraci da Silva Shultz, n. 51, Morretes -29.9242343299, -51.2845077419	100
R6	Elevado	Aço Inox	Rua "E", s/n, Alto da Boa Vista -29.8753778122, -51.2724063065	70
R7A	Elevado	Aço Inox	Rua Gerânio, n. 29, Loteamento Jardins -29.8644255519, -51.2761464176	70
R7B	Elevado	Aço Inox	Rua Gerânio, n. 29, Loteamento Jardins -29.8644255519, -51.2761464176	70
R8	Elevado	Aço Inox	Rua A, Lot. Paineiras -29.8769396923, -51.2852132089	100
R9	Elevado	Aço Inox	Estrada da Pedreira (Floresta dos Plátanos) -29.8434541098, -51.2546177812	100
R10	Elevado	Aço Inox	Estrada da Pedreira - Caju (Porto das Pedras) -29.8457080858, -51.2552330062	70
R 11 A	Elevado	Aço Inox	Rua C Loteamento Novo Horizonte -29.8731431937, -51.2722064915	100
R 11 B	Elevado	Aço Inox	Rua C Loteamento Novo Horizonte -29.8731431937, -51.2722064915	100
Volume Total				1.880

Quadro 4: Reservatórios Não Constantes no Anexo II

Reservatórios	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R – Jardins	Elevado	Aço Inox	Bairro: Residencial Jardins -29.861231513, -51.2773558807	Não Informado
R – Caju	Elevado	Aço Inox	Próximo à Rua Caju 1495 -29.8317939861, -51.2584071173	Não Informado
R – Fortaleza (Placa CORSAN)	Elevado	Aço Inox	Bairro: Vida Nova Santa Rita -29.8647835697, -51.2890836809	Não Informado

Figura 10 – R – Jardins



Figura 11 – R – Caju.



Figura 12 – R – Fortaleza



Figura 13 – Placa de Ativos R – Fortaleza



2.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O sistema de esgotamento sanitário de Nova Santa Rita conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), descrita e indicada no ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES – NOVA SANTA RITA 2026 enviado à AGESAN para pré-fiscalização. Esse sistema, nomeado ETE – Lumi, é identificado pela placa PL-COR-ETE9413 (Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)9413 – R. Paulo Fernando Bohrer Brandão) e pela placa de Ativos COR-A-09061.

Entretanto, durante a fiscalização encontrou-se uma outra ETE de sistema similar ao ETE – Lumi, sem identificação externa por placas da CORSAN, porém com placa de identificação de ativos. Esse segundo sistema é identificado pela placa PL-COR-ETE9964 (Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 9964 – Califórnia).

Além desses dois sistemas, existe no município uma ETE constituída por um tanque séptico coletivo, o qual também foi vistoriado. Este fica localizado na Rua 11 de Abril esquina com Rua do Ipê, no Loteamento Popular. Esse terceiro sistema não conta com qualquer identificação, não é citado no ANEXO II e a CORSAN informa não ser responsável pela estrutura.

Para o SES de Nova Santa Rita não foi enviado Relatório Operacional Analítico ou resultado de análises e monitoramento.

Foi evidenciado por amostragem que a CORSAN não realiza cobrança de tarifa para tratamento de esgoto nas regiões abrangidas pelas ETES encontradas na cidade de Nova Santa Rita.

2.2.1 ETE LUMI

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Lumi está localizada na Rua Paulo Fernando Boher Brandão, nº 419. A fiscalização permitiu concluir que a unidade está em boas condições, com cercamento adequado e tampas devidamente fechadas (Figura 14). A estação está identificada a frente pela placa de descrição da Licença de Operação (LO), emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Santa Rita (Figura 15).

A ETE Lumi é formada por um sistema de Tanque Séptico seguido de Filtro Anaeróbio, com vazão de projeto igual à $14,4 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$, com tempo de funcionamento de 24:00 h por dia. O corpo receptor dos efluentes líquidos tratados é o Arroio Califórnia, no ponto com as coordenadas geográficas: Latitude -29.865268 e Longitude -51.284149 (Figura 16). Essa estação foi descrita no relatório RTF 1650/2025 e desde então já está evidenciado que está com recebimento de esgoto ativo, porém sem cobrança de tarifa. A fiscalização ocorrida em 01 de julho de 2026 também evidencia que não há cobrança de tratamento de esgoto nas faturas amostradas para a cidade de Nova Santa Rita.

Figura 14 – ETE Lumi.



Figura 15 – Placa ETE Lumi.



Figura 16 – Corpo Receptor ETE Lumi.



2.2.2 ETE CALIFORNIA

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Califórnia está localizada na Rua Corticeira. A fiscalização permitiu concluir que a unidade está em boas condições, com cercamento adequado e tampas devidamente fechadas (Figura 17). O sistema parece ser similar ao TSC Lumi. A estação não está identificada a frente, porém está identificada por placa na parte interna como PL-COR-ETE9964 no sistema da CORSAN (Figura 18). Essa estação está localizada no ponto com as coordenadas geográficas: Latitude -29.86536 e Longitude -51.28383 (Figura 19). Esse sistema não foi identificado no ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES – NOVA SANTA RITA 2026 enviado à AGESAN para pré-fiscalização e não constam informações de projeto, vazão, funcionamento e monitoramento da estação nos arquivos enviados.

Figura 17 – ETE California.



Figura 18 – Placa Identificação ETE California.



Figura 19 – Localização ETE California.



2.2.3 ETE LOTEAMENTO POPULAR - TSC

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Nova Santa Rita conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) formado por um tanque séptico coletivo, o qual também foi vistoriado. A ETE está localizada Rua 11 de Abril esquina com Rua do Ipê, no Loteamento Popular (Figura 20). Verificou-se durante a fiscalização que o local necessita de manutenção, uma vez que os tanques estão sem as tampas (Figura 21, Figura 22 e Figura 23), a unidade não possui cercamento, há esgoto extravasando no terreno, além de apresentar odor forte e desagradável. Ressalta-se que a CORSAN não informou a unidade no Anexo II, além de informar em fiscalização que não é a responsável pela estrutura. Também foi evidenciado que a CORSAN não realiza cobrança de tarifa em relação à unidade.

O local apresenta risco aos populares no entorno, devido à falta de cercamento mínimo e identificação da área. Tampas abertas, esgoto bruto à céu aberto. Existe uma praça próxima ao local. Existem evidências de cavalos circulando dentro da área das fossas, devido às fezes dispostas no local. A presença de animais de grande porte dentro da área do terreno é também um risco às estruturas da ETE.

Figura 20 – Localização TSC Loteamento Popular.

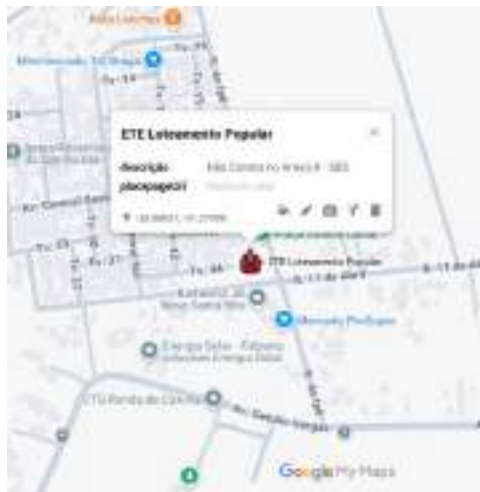


Figura 22 – TSC Loteamento Popular (2).



Figura 21 – TSC Loteamento Popular (1).



Figura 23 – TSC Loteamento Popular (3).



2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan no município de Nova Santa Rita fica localizada Avenida Santa Rita, n. 1.064. As instalações apresentam um espaço de atendimento limpo organizado e com acessibilidade (Figura 24 e Figura 25), onde estavam dispostos ao público o código de defesa do consumidor, o RSAE Agesan-RS, a carta de serviços e a tabela de tarifas (Figura 26 e Figura 27). O SAA do município de Nova Santa Rita, atualmente, possui 7.334 ligações e 6.523 economias, com 100% de hidrometração. A perda mensal informada pela CORSAN é de 36,2% da água produzida, conforme informado pelo ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA – NOVA SANTA RITA 2026.

Figura 24 – Comercial Nova Santa Rita



Figura 25 – Atendimento Nova Santa Rita



Figura 26 – Carta de Serviços



Figura 27 – Tabela de Tarifas



O atendimento prestado pela Corsan é realizado por profissionais devidamente uniformizados e identificados com camiseta, colete e crachá. A substituição de hidrômetros segue um cronograma predefinido, com listas de equipamentos com idade para troca e há no município hidrômetros instalados desde 2013, segundo informações enviadas em planilha eletrônica pela unidade à AGESAN-RS. Foi evidenciado pela fiscalização hidrômetros que haviam sido substituídos há pouco tempo, devidamente identificados e rotulados para serem encaminhados ao descarte (Figura 28). Por outro lado, a substituição de redes é efetuada conforme a demanda ou por decisão gerencial, sem a existência de um cronograma pré-definido para essa atividade. Também não há evidência de execução de procura ativa por vazamentos nas redes. A unidade também dispõe de um almoxarifado que armazena peças de reposição, permitindo a realização de trocas imediatas quando necessário (Figura 29).

Figura 28 – Hidrômetros para Descarte.



Figura 29 – Almoxarifado.



Durante a inspeção na unidade, foram realizadas verificações relativas à cobrança de serviços em endereços específicos. Em relação ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), a prestadora informou não ter verificado o número de ligações e não informou a porcentagem de população que conta com o serviço no município.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 105 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do município de Nova Santa Rita.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 13 (treze) folhas digitadas e assinada eletronicamente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 23 de julho de 2026.

Participantes da Fiscalização:

Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:



Gabriel Luiz Vencato
Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1993487-77

Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1993487-77
Dados: 2026.07.23 12:08:08-0300

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1879/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Nova Santa Rita/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 31/06/2027 e 01/07/2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Gabriel Luiz Vencato

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Diego Janisch Alvares

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Gabriel Luiz Vencato

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 23 de Julho de 2026.



Gabriel Luiz Vencato
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 119936AV-VV

Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE: 119936AV-VV
Dados: 11/08/2026 15:31:57-0800

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - EBAB 01
1	A1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - EBAB 01
2	A1.11	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação/conexão/registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizado Filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
3	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço - NSR 02
4	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NSR - 02
5	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço - NSR 02
6	A2.26	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - 03
7	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água nas gaxetas acima do recomendado, há fluxo constante de água ao invés de gotejamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizado Filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Compacta
8	A4.1	CONSTATAÇÃO	Estação não possui licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	LO nº14/2023 não inclui o sistema de tratamento compacto anexado ao sistema em 25/11/2025.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Convencional + ETA Compacta
9	A4.5	CONSTATAÇÃO	ETA operando com vazão superior à capacidade indicada em projeto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA operando com vazão superior à capacidade indicada em projeto
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Vazão indicada LO=70L/s (LO nº14/2023) - Vazão registrada em Janeiro/2026 - 87 L/s.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Compacta
10	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 01 ETA
11	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 03 - Junto à EBAT 03
12	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 04 - Junto ao Comercial
13	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 04 - Junto ao Comercial
14	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 04 - Junto ao Comercial
15	A5.15	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas, com fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 04 - Junto ao Comercial
16	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	A haste do para-raio estava caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 04 - Junto ao Comercial
17	A5.14	CONSTATAÇÃO	Escada de acesso ao reservatório apresenta pontos danificados/oxidados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 04 - Junto ao Comercial
18	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 05
19	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 05
20	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 05
21	A4.17	CONSTATAÇÃO	Gramma alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 06
22	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 06
23	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 07 A
24	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 07 A
25	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 07 B
26	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 08
27	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 08
28	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
29	-	CONSTATAÇÃO	Parâmetro Cloro Livre em desconformidade a com a Portaria GM/MS nº 888/2021 determina que é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre (ou 2 mg/L de cloro combinado) em toda a extensão da rede de distribuição e nos pontos de consumo. Saída Tratamento Poço NSR-01
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender os parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço NSR-01 - 03/11/2025 09:00 Cl = 0,07 09/11/2025 10:00 Cl = 0,02 27/11/2025 09:00 Cl = 0,02 06/01/2026 11:00 Cl = 0,02 24/01/2026 15:00 Cl = 0,03

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 08
30	A5.14	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de proteção contra quedas ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A caixa de manobras das válvulas do reservatório está aberta e sem proteção contra quedas ao redor.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R08
31	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 09
32	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 09
33	A5.12	CONSTATAÇÃO	Cabo do para-raios rompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 09
34	A5.14	CONSTATAÇÃO	Escada de acesso ao reservatório apresenta pontos danificados/oxidados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Escada quebrada no final do ultimo patamar.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 10
35	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 10
36	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 11 A
37	A5.14	CONSTATAÇÃO	Escada de acesso ao reservatório apresenta pontos danificados/oxidados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Escada quebrada no final em patamar intermediário.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 11 A
38	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 11 A
39	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 11 B
40	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R 11 B
41	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foi enviado à fiscalização laudo CERTIFICADO DE MONITORAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, porém esse documento não se compara ao Laudo de Limpeza pedido no ANEXO I - item 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Caju
42	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Caju
43	A5.12	CONSTATAÇÃO	Cabo do para-raios rompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Caju
44	A5.17	CONSTATAÇÃO	Gramma alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Caju
45	A5.17	CONSTATAÇÃO	Reservatório sujo com fezes de aves.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
-	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório sujo com fezes de aves no topo e na estrutura.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Caju
46	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Caju
47	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
48	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
49	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação/conexão/registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizado filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
50	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
51	A5.16	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de proteção contra quedas ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A caixa de manobras das válvulas do reservatório está aberta e sem proteção contra quedas ao redor.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
52	A5.12 / A5.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui sinal de obstáculo.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
53	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
54	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Residencial Jardins
55	A5.1	CONSTATAÇÃO	Identificação ausente ou ilegível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Residencial Jardins
56	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
57	-	CONSTATAÇÃO	Parâmetro Cloro Livre em desconformidade a com a Portaria GM/MS nº 888/2021 determina que é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre (ou 2 mg/L de cloro combinado) em toda a extensão da rede de distribuição e nos pontos de consumo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender os parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	22/08/2025 16:30 PCQ60 R F nº 75 Cl = 0,16 29/08/2025 17:40 PCQ26 R Ametista nº 249 Cl = 0,09 29/08/2025 17:50 PCQ64 R G nº181 Cl = 0,09 29/08/2025 18:00 PCQ82 R Maria Rita nº 466 Cl = 0,12 29/08/2025 18:20 PCQ45 R das Hortencias nº218 Cl = 0,03.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Residencial Jardins
58	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Residencial Jardins
59	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da ETA
60	A6.22	CONSTATAÇÃO	Não evidenciada comprovação de treinamento/capacitação de todos os operadores para controle de qualidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi enviado junto à documentação de pré-fiscalização e não foi colhido evidência durante a fiscalização.

ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Caju
61	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Fortaleza
62	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R Residencial Jardins
63	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Lumi
64	E2.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de medidor da vazão de entrada da ETE. Conforme item 1.2 da LO nº 02/2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não há info de vazão na LO, mas informa que a ETE Possui Calha Parschall. O Anexo I item 5.2.4 informa que a ETE não possui medidor de vazão, porém há info de vazão de projeto no Anexo II - SES.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

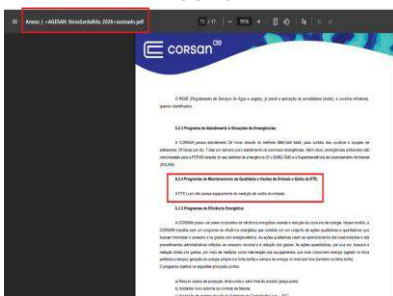

REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Lumi
65	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Califórnia
66	E2.1	CONSTATAÇÃO	Estação não possui licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Califórnia
67	E2.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Califórnia
68	E2.3	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
69	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses para conforme portaria GM/MS nº 888/2021
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não há resultados registrados no SISAGUA Semestral 1º 2025 para os seguintes parâmetros na água tratada (Gosto e Odor), na rede de distribuição (Amônia, houve quantificação na tratada; Sólidos Dissolvidos Totais, houve quantificação na tratada), Produtos Secundários de Desinfecção (não foram enviados dados para o 1º Bimestre) No 2º semestre 2025 não há resultados para Odor e Gosto, DBO5 e OD (água Bruta da ETA e Poço NSR-01) pH (NSR-01), Nitrogênio Amoniacal Total (NSR-01).

ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Califórnia
70	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Califórnia
71	E2.17	CONSTATAÇÃO	Não há plano de contingência e emergência para essa unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade não prevista no PEC do município.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
72	E2.1	CONSTATAÇÃO	Estação não possui licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
73	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
74	E2.3	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
75	E2.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento ou cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
76	E2.17	CONSTATAÇÃO	Não há plano de contingência e emergência para essa unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade não prevista no PEC do município.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
77	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses: Não encaminhadas as análises de agrotóxicos da portaria estadual 320 de 2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Semestre 1 e Semestre 2 de 2025 para ETA de Nova Santa Rita e Poço NSR 01.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
78	E2.6	CONSTATAÇÃO	Odores perceptíveis próximo a ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis próximo a ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Identificado pela fiscalização odores fortes na área da ETE. Não há registros de controle de odores.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
79	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada documentação comprovando destinação final adequada para o lodo retirado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
80	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas as DMRs TRIMESTRAIS de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
81	E2.12	CONSTATAÇÃO	Durante a fiscalização, havia indícios da ocorrência de extravasamento de esgoto
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
82	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
83	E2.14	CONSTATAÇÃO	As estruturas estão danificadas, e algumas tampas não fecham completamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Tampas das fossas quebradas.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Loteamento Popular TSC
84	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
85	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Parque de hidrômetros com 133 unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Parque de hidrômetros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Lista de Hidrômetros enviada para pré-fiscalização. Exitem hidrômetros com mais de 7 anos.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
86	AE1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado planejamento para substituição de hidrômetros com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O Plano de Perdas para o ano de 2026 não traz informações de metas ou dados quantitativos para substituição de hidrômetros no ano de 2026.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
87	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O Plano de Perdas para o ano de 2026 não traz informações de metas ou dados quantitativos para substituição de redes no ano de 2026.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
88	AE1.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano de pesquisa de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O Plano de Perdas para o ano de 2026 não traz informações de metas ou dados quantitativos para pesquisa de vazamentos no ano de 2026. Também não foi apresentado ordem de serviço (OS) que comprovaria execução de pesquisa de vazamento nos últimos 12 meses.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
89	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre o índice de perdas informado no anexo II e o índice de perdas calculado a partir do volume produzido e faturado de água tratada nos últimos 24 meses enviado pelo prestador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No Anexo 2 foi informado 36,2% de perda mensal média. Considerando os dados enviados no item 2.1 a perda chega a 54% nos últimos 24 meses.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
90	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, Item 2.2 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi encaminhado informações de volumes para a ETE Califórnia descrita no RTF.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
91	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, item 2.2 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi encaminhado informações de volumes para a ETE Loteamento Popular descrita no RTF.

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
92	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, 3.1.2. os dados atualizados até o ano findo, dos sistemas existentes, em obras, ou projetados para os próximos 24 meses, incluindo alterações dos mananciais superficiais e subterrâneos, captações, condutos adutores e sub-adutores, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, sistemas elétricos, sistemas de automação, ligações prediais, vias de acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado obras projetadas para os próximos 24 meses. Observado ao longo da cidade loteamentos novos e reservatórios novos, que não foram informados.

REGISTRO 1

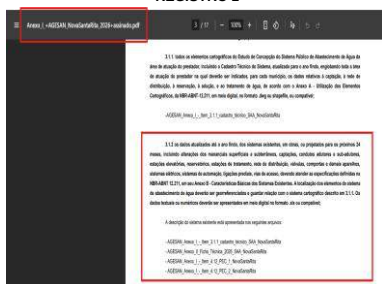


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
93	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, item 3.2.1. todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema de Esgoto Sanitário, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, integrados com os elementos cartográficos descritos em 3.1.1, atualizado para o ano findo, englobando toda a área de atuação do prestador
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi enviado nos arquivos de pré-fiscalização cadastro técnico do SES para o sistema ETE Califórnia.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

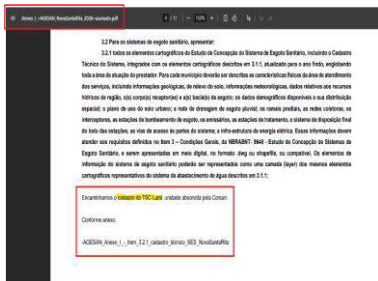


ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
94	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, item 3.2.1. todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema de Esgoto Sanitário, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, integrados com os elementos cartográficos descritos em 3.1.1, atualizado para o ano findo, englobando toda a área de atuação do prestador
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi enviado nos arquivos de pré-fiscalização cadastro técnico do SES para o sistema ETE Loteamento Popular.

REGISTRO 1




REGISTRO 2

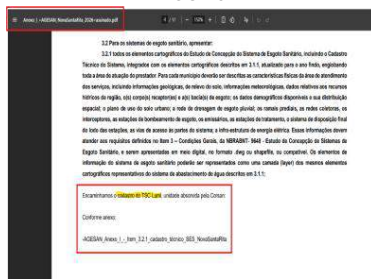

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
95	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 referente ao SES - Devem ser apresentados dados atualizados dos sistemas de abastecimento (existentes, em execução e previstos para 24 meses), incluindo seus componentes, bem como as obras realizadas e planejadas por município, com localização e descrição vinculadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico; em gestão associada ou regionalizada, deve-se ainda relacionar os investimentos ao Plano de Longo Prazo, indicando beneficiários e compatibilidade com os instrumentos de planejamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado obras projetadas para os próximos 24 meses. Observado ao longo da cidade loteamentos novos que devem passar a pertencer ao SES do município, que não foram informados.

REGISTRO 1

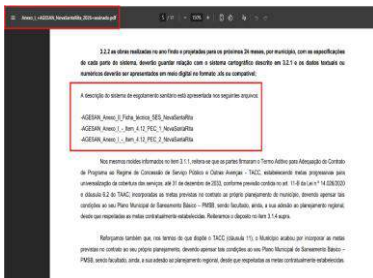

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
96	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.2 e 5.1.1 apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função não foi enviado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Justificativa incoerente ao pedido do item.

REGISTRO 1




REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
97	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.4.7. Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e 4.4.8. Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	ETE Lumi - O Anexo I fala que a LO ainda não foi emitida, sendo que foi enviada LO nos arquivos de pré fiscalização. A frequência de amostragem descrita no Anexo I está em desacordo com o exigido pela LO. Não foram enviados planos de amostragem e/ou resultados analíticos para o sistema.

REGISTRO 1

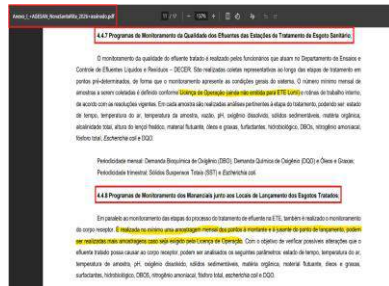

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação - ETE California.
98	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.4.7. Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e 4.4.8. Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram enviadas informações sobre os Planos de amostragem e monitoramento do sistema ETE California.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação - ETE Loteamento Popular.
99	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.4.7. Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e 4.4.8. Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram enviadas informações sobre os Planos de amostragem e monitoramento do sistema ETE Loteamento Popular.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
100	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SISÁGUA mensal de água tratada do período dos últimos 12 meses não encaminhado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
101	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteira e completamente as solicitações, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, referente ao Item 4.10 Laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado SISAGUA mensal rede de distribuição dos últimos 12 meses.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
102	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 1

102 - Em caso dos serviços do item 4.13 serem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.

ANEXOS I e II - 1879/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação SES
103	-	CONSTATAÇÃO	Documentação encaminhada de forma incompleta à AGESAN-RS, em desacordo com o solicitado no Ofício de Aviso de Fiscalização: Item 5.1.2 e 5.1.3 descrição das etapas de implantação do sistema, a variação de vazão medida versus a vazão planejada e indicadores de eficiência do sistema de tratamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram enviadas infos para o SES, composto pelas ETEs Lumi, Lotemaneto Popular e ETE Califórnia. Para ETE Lumi foi descrito no ANEXO I que se faz monitoramento mensal, porém não foi enviado nenhum laudo de análise. A LO fala em monitoramento trimestral.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
104	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.1 Ações previstas e realizadas quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
105	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 6.1.2 custos previstos e realizados quanto ao item 6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município:

Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

HORÁRIO: __10:20__

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		X		nc aberta processo 1650/25 nc 11
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		nc aberta processo 1650/25 nc 09
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X			
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?		X		nc aberta processo 1650/2025 nc 08
	A1.7	Existe macromedição da captação?		X		Previsto instalação de macromedidor para Outubro de 2025.
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?		X		
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Bomba não está pronta para operação.
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento na tubulação da bomba reserva.
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		nc aberta processo 1650/2025 nc 07
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?			X	Não foi Enviado SISAGUA MENSAL
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			Gerador apoiado em estrutura provisória.
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			X	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC **Município:** Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
11:40	Poço NSR 01	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sim	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	N/A	SIM
15:00	Poço NSR 02	NÃO	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO	NÃO
		LACRADO. Buraco no cercamento, NC em aberto no 1650/2025 (NC 16)															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz. - Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo:

1879/2026 TNC

Município:

Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT / EBAB

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
15:20	EBAT 03 - R3	OK	Não	N/A	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A	N/A
		Buraco no cercamento e Indícios de vandalismo. NC em aberto no 1650/2025 (NC 16).										
	EBAB-01 Bruta Captação	Sim	Sim	Não	Não	Não ¹	Sim	Sim	Não ²	Não	Sim	Sim
		1 - Apontamento realizado na NC 02 (1879/2026) 2 - NC em aberto no 1650/2025 (NC 07).										
	EBAT 02 Água Tratada	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
		EBAT Junto à ETA.										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA Convencional + ETA Compacta

HORÁRIO: __09:00__

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		ETA Compacta não está inclusa na LO (LO nº14/2023)
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?		X		Com a operação da ETA Compacta se ultrapassa a capacidade prevista pela LO (Qmax= 70 L/s) (LO nº14/2023)
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?	X			Foram enviados registros de MTR de destinação final do lodo.
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	Não utilizam sistema Cloro Gás.
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			

A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		X		Não evidenciado.
A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		X		Não evidenciado
A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		Não evidenciado registros de testes.
A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		X		
Qual a frequência de limpeza dos decantadores?					
Qual a frequência de limpeza dos filtros?		Diário			
Utiliza cal e carvão ativado?		Sim			
Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		Não evidenciado registro de treinamento.			
Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		PEC - Julho/2024 Ver 00			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
09:50	R 01 ETA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI													
15:00	R 03	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO
		Buraco no cercamento, NC em aberto no 1650/2025 (NC 16). 1 - Acesso remotamente pelo COI													
13:40	R 04 US	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM 1	SIM	NÃO 3	NÃO 2	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
		Elevado, concreto, junto ao Comercial. 1 - Acesso remotamento pelo COI. 2 - Para-raio caído na estrutura. 3 - Escada com corrosão grave em alguns degraus.													
14:45	R 05	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO 2	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamento pelo COI. 2 - Grama alta no terreno.													
15:40	R 06	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamento pelo COI.													
11:30	R 07 A	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
		1 - Acesso remotamento pelo COI.													
11:30	R 07 B	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
		1 - Acesso remotamento pelo COI.													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
15:20	R 08	NÃO 4	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	NÃO 2,3	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI. 2 - Guarda-corpo da escada projetada para fora do patamar, ultrapassando o limite do guarda-corpo do patamar. 3 - Caixa de manobra da sída do reservatório está aberta e sem guarda-corpo. 4 - Placa apagada, impossibilitando identificação.													
13:30	R 09	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	NÃO 2	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI. 2 - Escada quebrada no ultimo patamar.													
13:50	R 10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI.													
16:10	R 11 A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	NÃO 2	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI. 2 - Escada quebrada em patamar intermediário.													
16:10	R 11 B	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI.													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
14:10	R - Cajú	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM 1	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO 2,3	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI. 2 - Reservatório sujo de fezes de aves. 3 - Grama alta no terreno.													
15:30	R - Fortaleza	NÃO	SIM	NÃO 2	NÃO 4	SIM	SIM 1	SIM	NÃO 3	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI. 2 - Realizado Filmagem do Vazamento. 3 - Caixa de Manobras sem Proteção.													
14:30	R - Residencial Jardins	NÃO	SIM	SIM	NÃO 2	SIM	SIM 1	SIM	NÃO 3	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		1 - Acesso remotamente pelo COI. 2 - Tampa de Inspeção Aberta e sem condições de fechamento. 3 - Guarda-Corpo da escada do reservatório quebrado.													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: __09:00__

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	X			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			N/A	ETA Utiliza gerador de Hidrogeron
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		Não foi enviado SISAGUA MENSAL. Apenas SISAGUA SEMESTRAL
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		X		Não foi enviado SISAGUA MENSAL. Apenas SISAGUA SEMESTRAL
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		X		Não foi enviado registro de treinamento juntamente com os anexos de pré fiscalização.
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		X		Todos os registros estão disponíveis no sistema Unilab, disponíveis digitalmente.
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1					
	A7.2					
	A7.3					
	A7.4					
	A7.5					
	A7.6					

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Área da NC	Código	Condição
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
		Existe etapa de remoção de areia?
		Existe tubulação de extravasamento?
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Lumi

HORÁRIO: __ 11:00 ____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		X		Não há info de vazão na LO, mas informa que a ETE Possui Calha Parschall. O Anexo I item 5.2.4 informa que a ETE não possui medidor de vazão, porém há info de vazão de projeto no Anexo II - SES.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		X		Não há registros, não é citado na LO. Não houve percepção de odor durante a fiscalização.
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	LO não fala em cortina vegetal.
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	Não há retirada de lodo no sistema.
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	Não há retirada de lodo no sistema.
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	Não há retirada de lodo no sistema.
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	Não há operação na ETE.
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			Unidade prevista no plano de contingência e emergência do município.
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPO dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		Plano de Emergencia e Contingencia AGESAN_Anexo_I_-_Item_4.12_PEC_1_NovaSantaRita.pdf			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Califórnia

HORÁRIO: __11:17__

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		X		Não informado LO para o sistema.
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		X		Não foi informada no Anexo II SES. Não há nenhum registro sobre essa ETE informado nos arquivos de pré-fiscalização. Não há registro de monitoramento de vazão.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		X		Não há registros, não é citado na LO. Não houve percepção de odor durante a fiscalização.
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	ETE Sem LO.
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	Não há retirada de lodo no sistema.
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	Não há retirada de lodo no sistema.
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	Não há retirada de lodo no sistema.
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	Não há operação na ETE.
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X		Unidade não prevista no plano de contingencia do município.
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPO dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		Unidade não prevista no plano de emergência e contingência do município.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Loteamento Popular

HORÁRIO: _10:50_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	Não informado LO para o sistema.
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		X		Sistema não informado no Anexo II, Não enviado dados para pré-fiscalização. Não enviado LO. Não se sabe informações de vazão.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		X		Identificado pela fiscalização odores fortes na área da ETE. Não há registros de controle de odores.
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	Não há LO.
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não há registro de destinação final de lodo.
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		Não há registro de destinação final de lodo.
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	Não há registro de destinação final de lodo.
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	Não há operação na ETE.
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		Tampas abertas, sinal de extravasamento das fossas.
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Não há equipamentos mecânicos ou elétricos no local.
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampas das fossas quebradas.
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Tampas das fossas quebradas. Grama não cortada. Sem cercamento. Fezes de animais espalhadas pelo local.
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X		Unidade não prevista no plano de emergência e contingência do município.
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPO dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		Unidade não prevista no plano de emergência e contingência do município.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1879/2026 TNC

Município: Nova Santa Rita

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: __13:15__

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X		NC Aberta em função do ANEXO I
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		Lista de Hidrômetros enviada para pré-fiscalização. Existem hidrômetros com mais de 7 anos.
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		X		O Plano de Perdas para o ano de 2026 não traz informações de metas ou dados quantitativos para substituição de hidrômetros no ano de 2026. Tão pouco se compromete, apenas cita que contém metas.
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			Realizado pelo COI, junto ao R-03.
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		O Plano de Perdas para o ano de 2026 não traz informações de metas ou dados quantitativos para substituição de redes no ano de 2026.
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		O Plano de Perdas para o ano de 2026 não traz informações de metas ou dados quantitativos para pesquisa de vazamentos no ano de 2026. Também não foi apresentado ordem de serviço (OS) que comprovaria execução de pesquisa de vazamento nos últimos 12 meses.
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	X			
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	X			

AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.		Não.			
Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.		Não.			
Existe almoxarifado na estrutura operacional?		Sim, atende Nova Santa Rita.			
Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?		Sim, entrada e saída da ETA.			
Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		ETA e EBAB 01 (1º Recalque)			
Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		Sim. Explorer (atendimento) e OKE (Operacional)			
O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?		Sim. Anexo VI - Obrigações Adicionais do contrato 104 Corsan. Disponível no site da AGESAN. Link (https://agesan-rs.com.br/wp-content/uploads/Termo-Aditivo-Nova-Santa-Rita_Completo.pdf)			

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA SANTA RITA PROCESSO 1879/2024

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1650/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião:	Horário				Local	Coordenador da reunião
01/07/2024	Início:	09:00	Término:	11:00	Av. Getúlio Vargas, nº 908, Nova Santa Rita - RS	Fiscalização AGESAN
	Início:	09:00	Término:	11:00		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Nova Santa Rita.

3. Participantes

	Nome	Instituição	Telefone	E-mail
1.	Gabriel Luiz Vencato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Descrição	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Reservatórios	12	12
b) Fiscalização na ETA	01	01
c) Fiscalização na Área Comercial (Escritório/Loja)	01	01
d) Fiscalização na Captação Superficial	01	01
e) Fiscalização na Captação Subterrânea - Poço	02	02
f) Fiscalização na ETE	02	02
g) Fiscalização de Elevatória de Água Bruta	01	01
h) Fiscalização de Elevatória de Água Tratada	02	02
i) Fiscalização do Laboratório de Análise	01	01
j) Tempo Estimado de Fiscalização (dias)	1,5	1,5

5. Observações

Observações:

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA SANTA RITA PROCESSO
1879/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1650/2025

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

Data: _____

Horário inicial: _____

Horário final: _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata


Data da ata: _____ ; Assinatura do relator: _____

Em _____/_____/2026

Galnriel Luiz Vercato
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Mapa regular Nova Santa Rita 2026

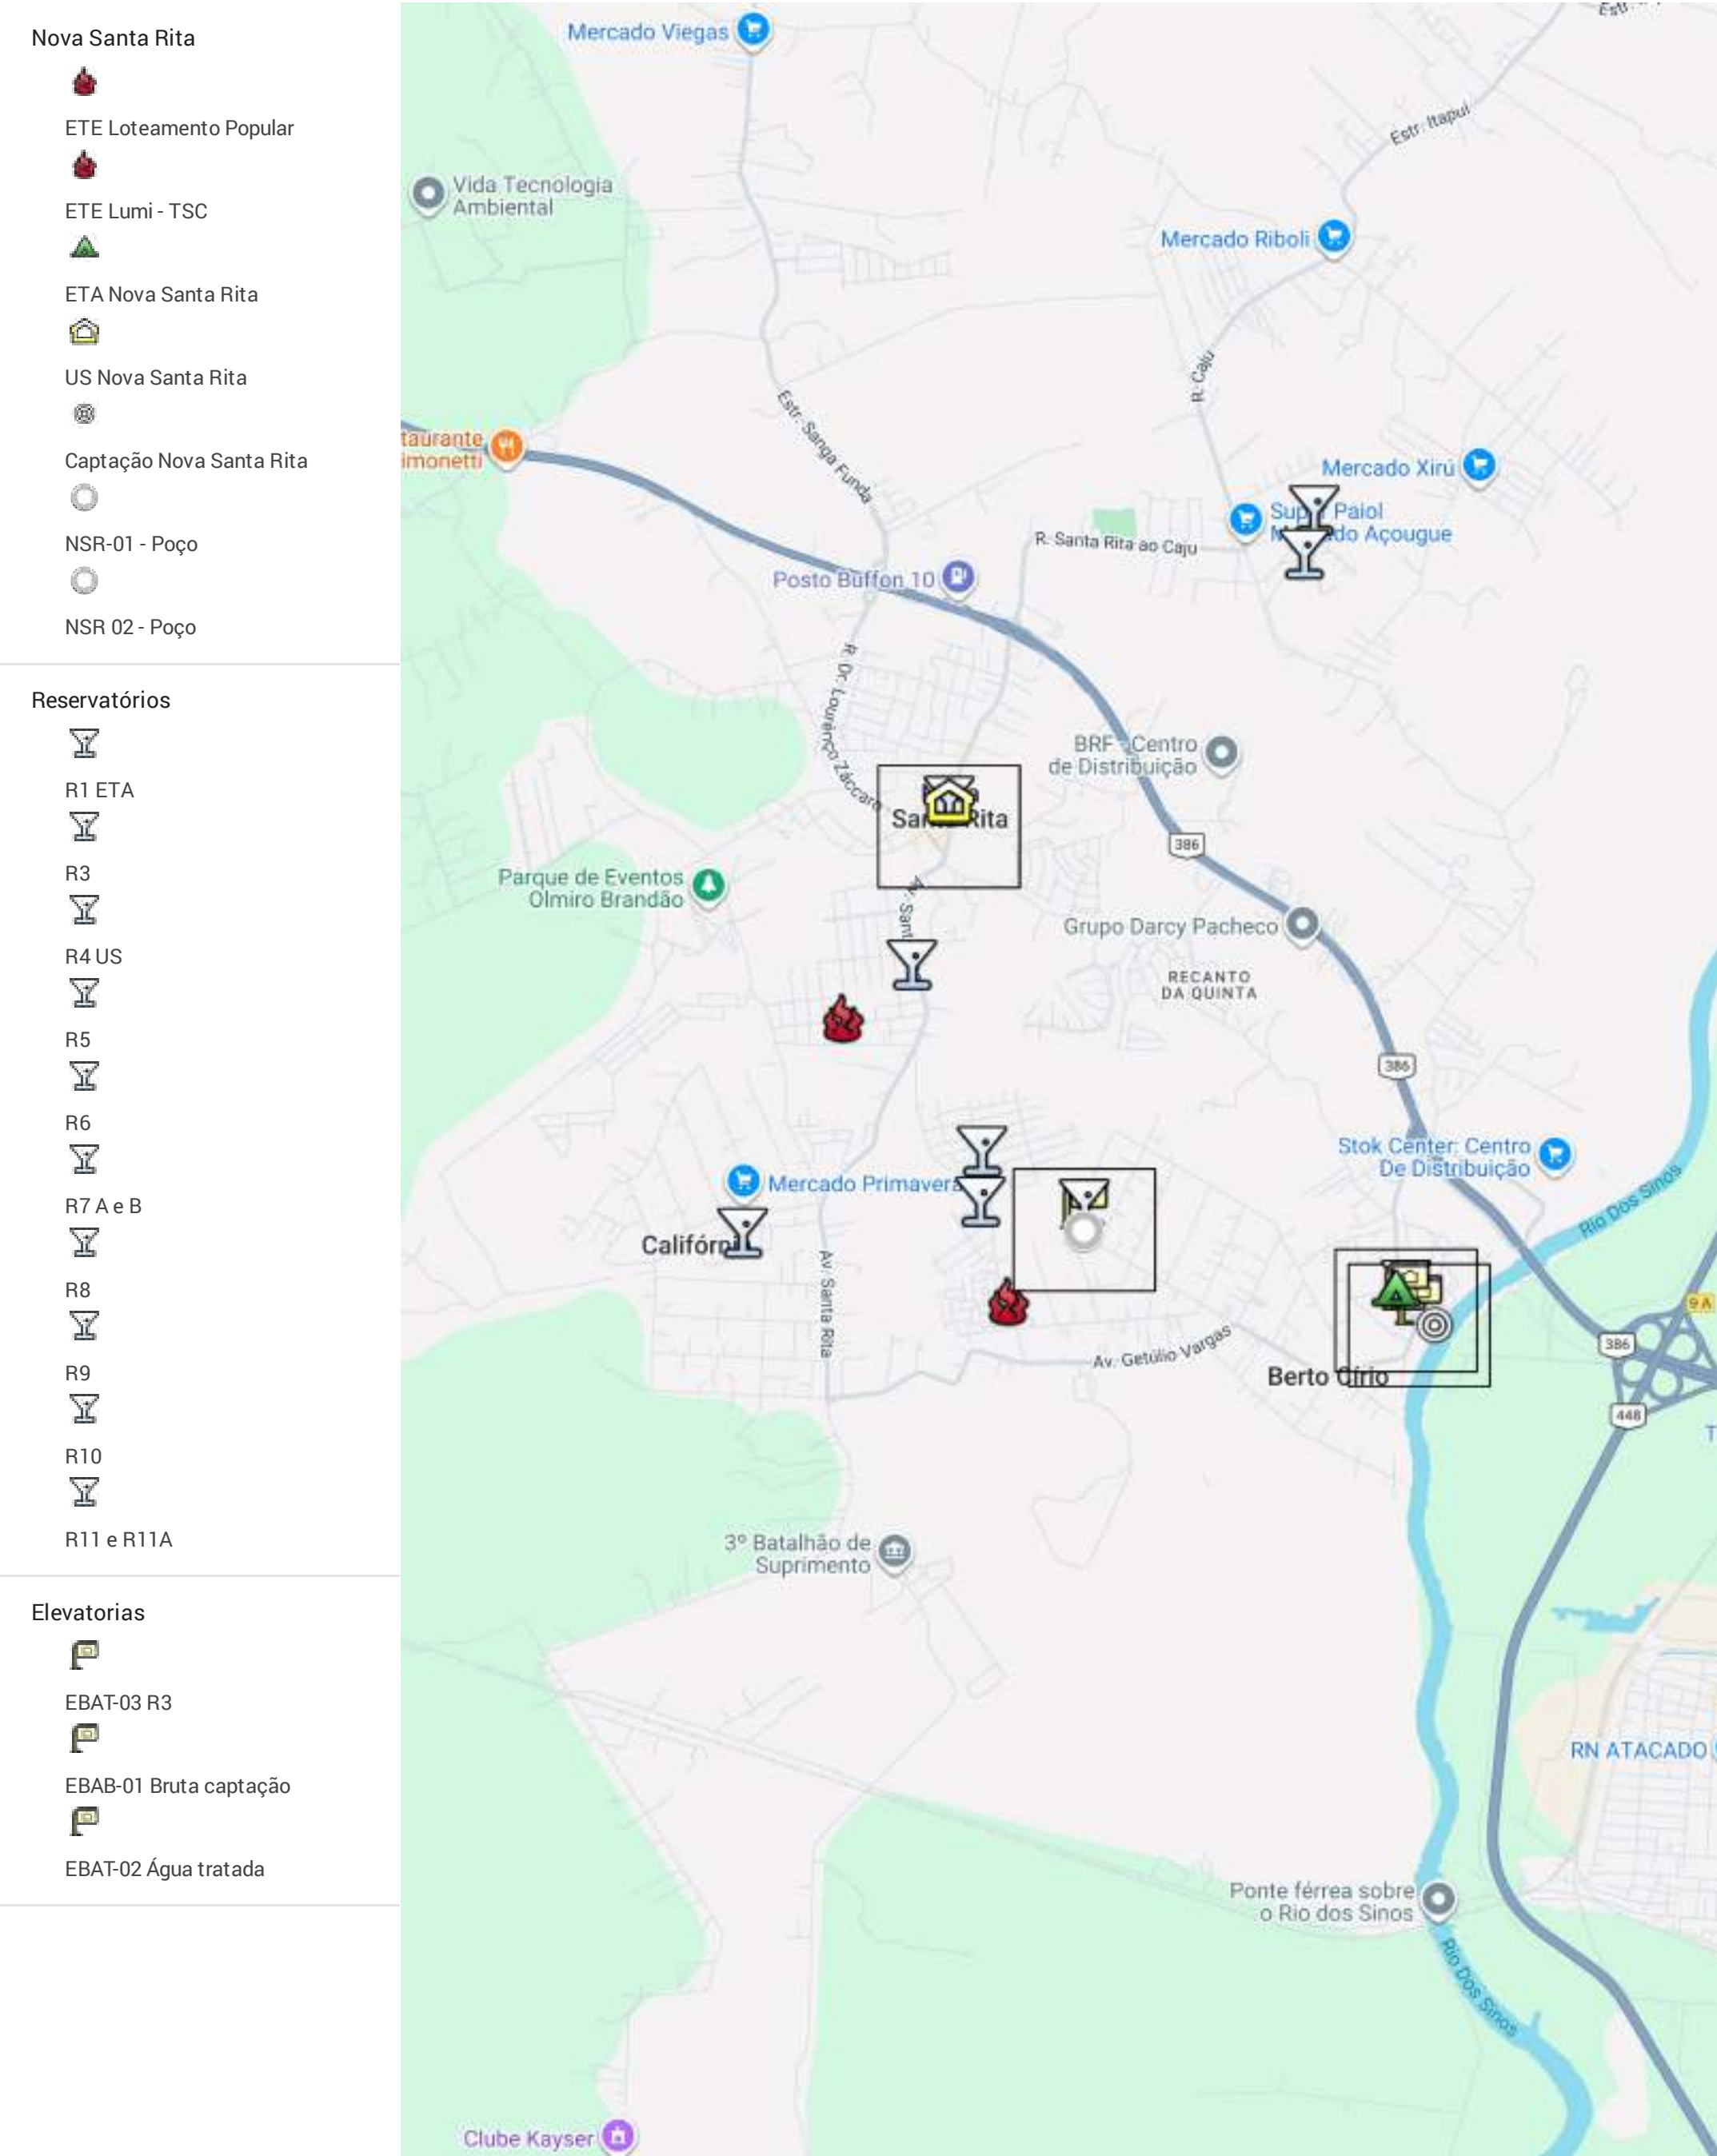

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA – NOVA SANTA RITA 2026

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Rio dos Sinos	Superficial	Av Getúlio Vargas, 951, Berto Círio 29°87',94',66" - 51°24'98,39"
2	NSR 01	Subterrâneo	Rua Geranio, 29 – Loteamento Jardins
3	NSR 02	Subterrâneo - LACRADO	Rua "A", 910, Berto Círio, Nova Santa Rita
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 04/10/2028
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 15,5m			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	180m³	288m³	A ETA possui 02 decantadores, 4 filtros e atende somente Nova Santa Rita	Av. Getúlio Vargas, 908, Berto Círio 29°87',94',66" 51°24'98,39"
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Licença de operação nº 14/2024, emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB-01	Av Getúlio Vargas, 951, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:- 29°87',94',66" – LON: -51°24'98,39	Estação de bombeamento de água bruta 1
EBA-02	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:- 29°87',94',66" – LON: -51°24'98,39	Estação de bombeamento de água Tratada 2
EBA-03	Rua "A", 910, Berto Círio, Nova Santa Rita	Estação de bombeamento de água Tratada 3

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
200	ETA	BR 386		Tratada	DEFOFO	200 mm	1410m
250	ETA	Reservatório Rua A		Tratada	DEFOFO	250 mm	2168
250	1º recalque	ETA		Bruta	DEFOFO	250mm	200m
Total							3.778

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R 01	Semi enterrado	Reservação	Alvenaria	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita	500	
R 03	Apoiado	Reservação	Alvenaria	Rua "A", 910, Berto Círio,	500	
R 04	Elevado	Reservação	Alvenaria	Av. Santa Rita, 1064, Centro	100	
R 05	Elevado	Reservação	Aço inox	Rua Loraci da Silva Shultz, 51, Morretes	100	

R 06	Elevador	Reservação	Aço inox	Rua "E" Alto da Boa Vista, s/n,	70	
R7 A e B	Elevado	Reservação	Aço inox	Rua Geranio, 29 – Loteamento Jardins	70	
R 08	Elevado	Reservação	Aço inox	Rua "A" – Loteamento Paineiras	100	
R 09	Elevado	Reservação	Aço inox	Estrada da Pedreira (Floresta dos Plátanos)	100	
R 10	Elevado	Reservação	Aço inox	Estrada da Pedreira, Bairro Caju (Porto das Pedras)	70	
R 11	Elevado	Reservação	Aço inox	Rua C Loteamento Novo Horizonte	100	
R 11A	Elevado	Reservação	Aço inox	Rua C Loteamento Novo Horizonte	100	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	50	Nova Santa Rita	PVC	66210
02	75	Nova Santa Rita	PVC	7794
03	100	Nova Santa Rita	PVC	4189
04	150	Nova Santa Rita	PVC	16099
Total				94.292

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição/DN	Localização
01	Ultrassônico	Calha Parshall	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio 29°87',94',66" 51°24'98,39"
02	Clamp-on	Saída ETA Caju	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, 29°87',94',66" 51°24'98,39"
03	Clamp-on	Saída ETA Centro	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, 29°87',94',66" 51°24'98,39"
04		Poço NSR 01	Rua Geranio, 29 – Loteamento Jardins

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição/DN	Localização
01		Válvula	Trevo na Getúlio Vargas e Rua Timbaúva
02		Válvula	Rua Ipê, frente ao Loteamento Cambará
03		Válvula	Rua A, Frente ao reservatório
04		Válvula	Estrada da Pedreira
05		Válvula	Walter Dutra com Estrada da Pedreira

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
011	Berto Círio	Saída do 3º recalque	Rua "A", 910, Berto Círio, Nova Santa Rita

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
R 03	Berto Círio	Saída do 3º recalque	Rua "A", 910, Berto Círio, Nova Santa Rita

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
	-		

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
			Rodovia	BR 386
			Arroio	Travessia Getúlio Vargas

13. N. Total de ligações	7334
14. N. Total de economias	6523
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	36,2%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	108
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	24
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,8

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO HERENCIO FERREIRA
Data: 22/06/2026 18:55:51-0800
Verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

Tiago Herencio Ferreira
Coordenador de Operações
Microrregião Montengro

**Stênio Adriano
Alves Cangussú**

Assinado de forma digital por
Stênio Adriano Alves Cangussú
Dados: 2026.06.22 18:39:36
-03'00'

Stênio Adriano Alves Cangussú
Gerente Executivo – GO 2
Diretoria Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES – NOVA SANTA RITA 2026

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	TSC	TSC	Rua Paulo Fernando Boher Brandão, 357 -29.86720, -51.27986

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Lumi	14,40		Tanque séptico e do filtro anaeróbio	Rua Paulo Fernando Boher Brandão -29.86720, -51.27986
Tempo de funcionamento (h/dia): 24:00h				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
	Não há	-

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
					Não há
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	Separador		PVC	
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
			Não há

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
				Não há

8. N. Total de ligações	20
9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	Menos de 1%

Documento assinado digitalmente
 TIAGO HERENCIO FERREIRA
 Data: 22/06/2026 18:55:51-0800
 Verifique em <https://validar.i16.gov.br/>

Tiago Herencio Ferreira
 Coordenador de Operações
 Microrregião Montenegro

Stênio Adriano
 Alves
 Cangussú
 Assinado de forma digital por Stênio Adriano Alves Cangussú
 Dados: 2026.06.22 18:42:12 -03'00'
 Stênio Adriano Alves Cangussú
 Gerente Executivo – GO 2
 Diretoria Sul