

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1882/2026 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Pelotas/RS,
regulado pela Agesan-RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Dos dias 06 a 10 de julho de 2026, realizou-se fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Pelotas/RS. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021	Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução CSR Agesan-RS n. 05/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Resolução CSR Agesan-RS 009/2026	Dispõe sobre ao reajuste anual dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos dos demais serviços a serem praticados pelo SANEP no Município de Pelotas regulado pela AGESAN-RS.
Resolução CSR Agesan-RS 31/2025	Dispõe sobre a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário no Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP do Município de Pelotas.
Resolução CSR Agesan-RS 027/2024	Disciplina o serviço de limpeza programada de sistemas individuais de tratamento de esgotamento sanitário prestado pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (SANEP) no município de Pelotas foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para cinco dias, havendo reunião no turno da tarde do segundo dia, marcando a continuação das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para o SANEP, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta

de dados propostos para a fiscalização regular de 2026 e verificações referentes ao processo aberto em 2025.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Pelotas, foi planejada com base nas informações encaminhadas pelo SANEP, com o auxílio dos dados coletados na fiscalização de 2024 e de 2025. A fiscalização no SAA abrangeu as áreas urbanas e rural, enquanto no SES a fiscalização deteve-se à área urbana, visto que na zona rural não há rede pública de esgotamento sanitário. A operação e gestão do SAA é realizada pelo SANEP.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Pelotas é abastecido mediante captação de água bruta proveniente de manancial superficial na zona urbana e rural. O SAA de Pelotas também possui um poço para captação de água subterrânea para o abastecimento específico de localidade da zona rural do município.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

As localizações dos pontos de captação superficial de água estão presentes no quadro 2.

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação de água bruta.

Unidade	Localização
Captação ETA Moreira	31°70'09.87" S 52°51'54.22" O
Captação ETA Santa Bárbara	31°72'68.11" S 52°36'63.93" O
Captação ETA Sinnott	31°62'16.85" S 52°36'36.67" O
Captação ETA São Gonçalo	31°80'70.73" S 52°40'13.89" O
Captação ETA Quilombo	31°52'15.99" S 52°48'47.63" O

As captações de água bruta são realizadas em represas, barragens e arroio localizados no município de Pelotas. Após a captação, esta é direcionada para as ETA componentes do SAA para tratamento e distribuição da água tratada para o abastecimento público.

A fiscalização das unidades de captação de água bruta foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação da captação, cercamento, monitoramento pluviométrico, monitoramento da qualidade da água bruta, existência de outorga de uso de recurso hídrico, macromedidor, dentre outras verificações.

Destaca-se que não foram encaminhadas as outorgas de direito de uso dos recursos hídricos com validade vigente e não foram constatadas evidências de informação de nível dos reservatórios nos termos da Lei Federal n. 15012/2024.

Verificou-se que a captação utilizada em 2024 para a instalação de ETA móvel no SAA de Pelotas, localizada nas seguintes coordenadas geográficas: 31°44'30.78"S 52°13'45.88"O, não está sendo mais utilizada, estando suas estruturas desativadas. A figura 01 identifica a unidade.

Figura 01: Identificação da estrutura de captação desativada.



3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Pelotas possui um poço de captação de água subterrânea para abastecimento público. A captação subterrânea ocorre na zona rural de Pelotas, sendo o SANEP responsável pela operação do poço. Este localiza-se na Estrada do Repolho Roxo (31°28'24.41"S e 52°14'22.96"O). Destaca-se que não foi encaminhada a outorga de uso de recurso hídrico referente a esta captação, bem como laudos de análise físico-química da água distribuída pela unidade de captação subterrânea. A água bruta captada deste poço é tratada localmente na unidade, mediante adição de hipoclorito de sódio para desinfecção. A unidade encontra-se ativa. A bomba do poço opera por *timer*. A figura 02 identifica a unidade.

Figura 02: Poço Corrientes em Pelotas/RS.




3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

O sistema de tratamento da água superficial de Pelotas é realizado por meio de 05 ETAs. No quadro 3 constam as coordenadas de cada uma das ETA que constituem o SAA. As ETA ativas que compõem o SAA são do tipo convencional com processos de mistura, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Todas as ETAs do município possuem laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de jarros. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, ferro, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para o laboratório central, localizado na ETA Santa Bárbara.

Na ETA Santa Bárbara, são realizadas análises microbiológicas da água bruta, identificação de cianobactérias, dentre outras análises. Cumpre destacar que no momento da fiscalização, constatou-se a presença de cianobactérias presentes no manancial de captação superficial que abastece a ETA Santa Bárbara. Desde o início do mês de junho até a data da fiscalização, tem sido realizado contagem de cianobactérias de forma diária no laboratório central da ETA Santa Bárbara, com gênero predominante de *Microcystis sp.* na maioria dos dias, conforme evidência da figura 03.

Figura 03: Contagem de cianobactérias no laboratório central da ETA Santa Bárbara.

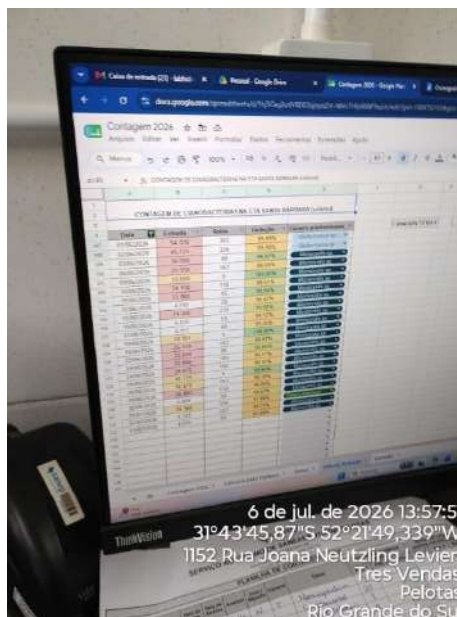

Conforme informado no momento da fiscalização, tal situação de floração de cianobactérias neste manancial tem ocorrido desde o mês de novembro de 2025, sendo como medida de controle adotada a dosagem de carvão ativado no tratamento na dosagem de 75 ppm.

Além disso, as análises de controle de qualidade da rede de distribuição também são de responsabilidade do laboratório central. Os resultados analíticos e de controle de vazão e operacional são registrados em planilha compartilhada no drive, de forma que todos tenham acesso à mesma.

Quadro 3 - Dados das Estações de Tratamento de Água de Pelotas.

Unidade	Localização (coordenadas geográficas)
ETA Moreira	31°70'20.91" S 52°51'58.20" O
ETA Santa Bárbara	31°72'85.02" S 52°36'47.07" O
ETA Sinnott	31°65'01.35" S 52°36'05.22" O
ETA São Gonçalo	31°79'82.35" S 52°40'66.77" O
ETA Quilombo	31°52'16.62" S 52°48'34.48" O

A fiscalização nas ETA componentes do SAA de Pelotas foi focada nos seguintes pontos: condições de chegada da água bruta, existência de vazamentos, eficiência dos filtros, limpeza regular dos decantadores e filtros, estocagem de produtos químicos, condições de segurança operacional, dentre outras verificações.

3.1.3. ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA de Pelotas é composto pelas unidades conforme quadro 04. Grande parte das elevatórias existentes no SAA tem a finalidade de transferir a água de um reservatório semienterrado para o elevado, sendo que todo o sistema (reservatório semienterrado, EBAT e reservatório elevado) ficam no local.

Quadro 04 – Localização das estações elevatórias de água de Pelotas.

Unidade	Localização (coordenadas geográficas)
EBAT 1 2 3 4 - ETA Sinnott	31°39'5.24"S 52°21'35.06"O
EBAT - ETA Moreira	31°42'6.76"S 52°30'55.83"O
EBAT 1 2 - Santa Bárbara	31°43'43.53"S 52°21'52.54"O
EBAT - R-03	31°46'46.70"S 52°20'50.36"O
EBAT – R-04	31°45'9.63"S 52°20'7.40"O
EBAT - ETA São Gonçalo	31°47'54.54"S 52°24'25.07"O
EBAT - R-05	31°45'8.23"S 52°22'40.46"O
EBAT - R-07	31°44'47.71"S 52°23'38.29"O
EBAT - R-08	31°44'47.77"S 52°19'2.35"O
EBAT - R-11 (Balneário dos prazeres)	31°44'7.97"S 52°13'2.00"O
EBAT - R-12	31°45'39.91"S 52°16'23.33"O
EBAT - R-13 (Colônia Z3)	31°41'35.04"S 52° 9'38.97"O
EBAT R Domingues De Almeida	31°44'52.98"S 52°18'3.41"O
EBAT - R-15 (Laranjal)	31°45'10.74"S 52°14'31.03"O
EBAT Sítio Floresta	31°41'43.75"S 52°21'59.26"O
EBAT Jardim das Tradições (antigo)	31°44'8.58"S 52°19'20.63"O
EBAT Jardim das Tradições (novo)	31°44'10.37"S 52°19'19.79"O
EBAT ETA Quilombo	31°31'17.50"S 52°29'0.95"O
EBAT R Liberdade	31°43'35,21"S 52°18'38,433"O
EBAT R Lindoia	31°42'31,657"S 52°20'52,62"O
EBAT R Germânia	31°40'42,87"S 52°19'26,105"O
EBAT R Parque do Obelisco	31°44'7,829"S 52°18'30,109"O
EBAT R Colina do Sol	31°44'51,437"S 52°20'37,78"O
EBAT R Guabiroba	31°44'55,884"S 52°22'16,24"O

Na fiscalização realizada em 2026, a equipe da Agesan-RS constatou a existência de unidades que não foram informadas anteriormente por meio do Anexo II. São as EBAT: Jardim das tradições (novo), Liberdade, Lindoia, Germânia e Parque do Obelisco.

A fiscalização das EBAT foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação da unidade, cercamento da unidade, bomba reserva para acionamento imediato, macromedidor instalado, drenagem da estrutura, existência de vazamentos de água, condições de operação e segurança, dentre outras verificações, etc.

3.1.4.RESERVATÓRIOS

No quadro 05 estão identificados os reservatórios componentes do SAA e os reservatórios que estão demarcados com um asterisco (*) abastecem a zona rural do município de Pelotas. Todos os reservatórios foram verificados pela equipe da Agesan-RS. Um dos pontos a constar é que, de modo geral, cada unidade de reserva possui um reservatório semienterrado, um elevado e uma estação de bombeamento.

Quadro 05 - Reservatórios do SAA de Pelotas.

Unidade	Localização (coordenadas geográficas)	Observação
R ETA Santa Bárbara	31°43'43.53"S 52°21'52.54"O	Ativo
R ETA Moreira	31°42'6.76"S 52°30'55.83"O	Ativo
R ETA São Gonçalo	31°47'49.84"S 52°24'25.31"O	Ativo
R ETA Quilombo	31°31'17.50"S 52°29'0.95"O	Ativo
R ETA Sinnott	31°39'5.24"S 52°21'35.06"O	Ativo
R1 (Praça)	31°45'58.70"S 52°20'44.33"O	Fora de operação
R3	31°46'46.58"S 52°20'50.70"O	Ativo
R4	31°45'9.63"S 52°20'7.40"O	Ativo
R5	31°45'8.23"S 52°22'40.46"O	Ativo
R7	31°44'48.10"S 52°23'38.30"O	Ativo
R Domingues de Almeida	31°44'52.98"S 52°18'3.41"O	Ativo
R Jardim das Tradições (antigo)	31°44'8.58"S 52°19'20.63"O	Ativo
R Jardim das Tradições (novo)	31°44'10.37"S 52°19'19.79"O	Ativo
R 10	31°43'5.02"S 52°20'57.40"O	Fora de Operação
R Sítio Floresta	31°41'43.75"S 52°21'59.26"O	Ativo
R 12	31°45'40.11"S 52°16'23.63"O	Ativo
R 15	31°45'11.08"S 52°14'31.45"O	Ativo
R 11	31°44'7.97"S 52°14'31.45"O	Ativo
R 13 (Z3)	31°41'34.62"S 52° 9'39.45"O	Ativo
R Germânia	31°40'42,87"S 52°19'26,105"O	Ativo
R Lindoia	31°42'31,657"S 52°20'52,62"O	Ativo
R Liberdade	31°43'35,21"S 52°18'38,433"O	Ativo
R Parque do Obelisco	31°44'7,829"S 52°18'30,109"O	Ativo
R Guabiroba	31°44'55,884"S 52°22'16,24"O	Ativo
R Colina do Sol	31°44'51,437"S 52°20'37,78"O	Ativo
R Adão Braga Ferreira	31°40'57.94"S 52°19'31.50"O	Ativo
R 01 – Posto Branco*	31°36'51.28"S 52°17'29.27"O	Removido
R 02 – Posto Branco*	31°37'20.82"S 52°18'32.46"O	Ativo
R Corrientes (conjunto com 3 unidades)*	31°27'41.72"S 52°13'6.66"O	Ativo
R Corrientes (elevado)*	31°28'26.05"S 52°15'16.24"O	Ativo
RM 1*	31°39'2.30"S 52°23'39.04"O	Ativo
RM 2*	31°38'27.50"S 52°24'52.95"O	Ativo
RM 3*	31°37'50.19"S 52°26'11.72"O	Ativo

Destaca-se que as unidades Parque do Obelisco, Adão Braga Ferreira, Liberdade e Germânia foram constatadas a partir da presente fiscalização em 2026. A figura 04 identifica a unidade e a Figura 05 identifica as novas unidades fiscalizadas. Cumpre destacar que o reservatório Jardim das Tradições ainda se encontra em obras de conclusão da estrutura (Figura 5).

Figura 04: Novas unidades de reservação fiscalizadas em Pelotas/RS. a) Reservatório Liberdade; b) Reservatório Germânia; c) Reservatório Adão Braga e d) Reservatório Parque do Obelisco.

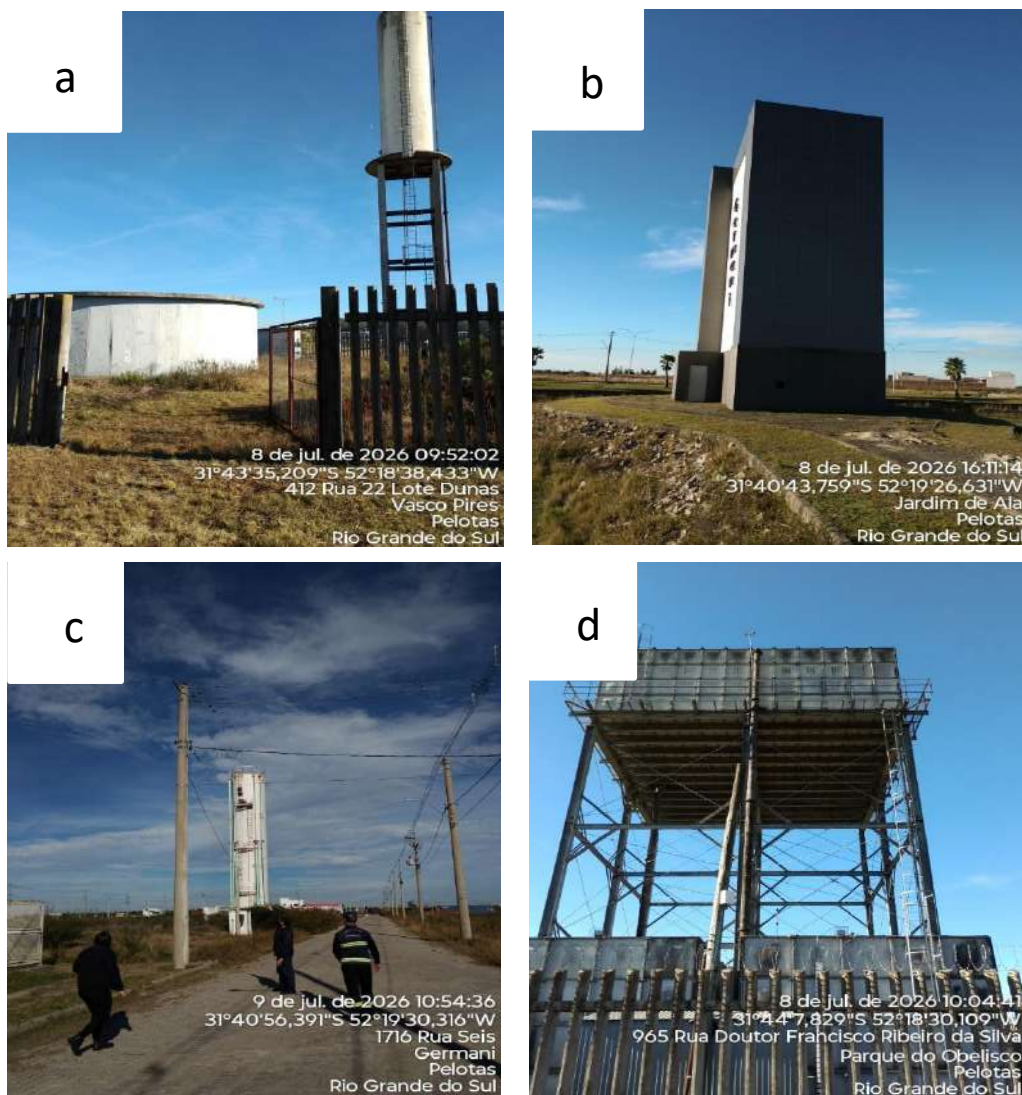


Figura 05: Identificação do reservatório Jardim das Tradições em obras.



Destaca-se que para a presente fiscalização, não foram encaminhadas evidências de limpeza de reservatório de água tratada referentes aos últimos 12 meses para nenhuma das unidades fiscalizadas.

A fiscalização nos reservatórios de água tratada componentes do SAA de Pelotas/RS foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação, cercamento, vazamentos, condições de segurança e acessibilidade aos patamares superiores dos reservatórios elevados, condições estruturais e de segurança da unidade, tampa de inspeção fechada e com dispositivo de travamento, dentre outras verificações.

3.2. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da SANEP em Pelotas está situada na Rua Felix da Cunha, n. 653. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estava disponível as tarifas em vigor, a carta de serviços, o contato da Ouvidoria da AGESAN-RS o código de defesa do consumidor, mas não estava o RSAE/AGESAN-RS. O número da ouvidoria da AGESAN-RS se encontra disponível para os usuários nas contas de água.

Conforme informado no Anexo II encaminhado previamente pela prestadora, o número total de ligações referente ao SAA é de 115.566 ligações e o total de economias é de 162.275, com 71,22% de percentual de hidrometração. Conforme verificado no momento da fiscalização, 4557 hidrômetros foram substituídos nos últimos 12 meses em Pelotas.

A equipe de fiscalização também verificou a situação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada por meio de caminhão pipa em localidades em que não há rede de distribuição de água

tratada. O caminhão pipa é abastecido com água tratada produzida na ETA Sinnott. Conforme informado à equipe de fiscalização da AGESAN-RS, a cobrança pelo caminhão pipa dá-se pelo volume total de água transportado mais o frete, sob a forma de rateio entre os usuários solicitantes.

Na ETA são realizadas também as análises físico-químicas da água tratada após abastecida no veículo para transporte. A equipe de fiscalização da AGESAN-RS acompanhou o processo de abastecimento do caminhão pipa para posterior distribuição, bem como verificação de documentos pertinentes ao caminhão pipa. O veículo possui Alvará Sanitário com validade vigente e documentos de registros do veículo na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A figura 06 identifica o veículo.

Conforme informado no momento da fiscalização, o custo fixo é R\$35,00 independentemente do volume que a família irá solicitar. Considera-se o quantitativo necessário para seu abastecimento para planejamento das rotas, até 5m³. Atualmente, cerca de 3000 pessoas são beneficiadas pelo programa de abastecimento de água tratada na zona rural de Pelotas. Os veículos utilizados são terceirizados e o quantitativo disponível para ser utilizado é de quatro caminhões de 15 m³ e um de 20 m³. O abastecimento ocorre de forma quinzenal, sendo 5 m³ por família por semana.

Figura 06: Fiscalização no caminhão pipa enquanto este abastecia o reservatório da zona rural Posto Branco.



Conforme documento encaminhado pelo SANEP em pré-fiscalização, o SAA de Pelotas possui 57 pontos de medição de pressão monitorados, sob controle da prestadora de serviço. Estes, ficam espalhados em diversas estruturas componentes do SAA, tais como ETA, reservatórios, adutoras, dentre outras estruturas. A figura 07 identifica os pontos informados.

Figura 07: Pontos de medição de pressão monitorados pelo Sanep

Pontos de Medição de Pressões Monitorados				
Ponto	Sistema	Descrição	Localização	
			Coord. Lat.	Coord. Long.
01	ETA Moreira	Adutora de água tratada - DN 300 - destino: zona rural e Bairro Fragata (Reservatório R5/RST)	31°42'6.41"S	52°30'56.53"O
02	ETA Moreira	Adutora de água tratada - DN 450 - destino: zona rural e Bairro Fragata (Reservatório R5/RST)	31°42'6.41"S	52°30'56.53"O
03	ETA Sinnet	Adutora de água tratada - DN 500 - destino: Barrios Centro, Areal, Recanto de Portugal, Laranjal, Balneário das Prazeres e Colônia Z3 (Reservatório R4T, R4/RST)	31°39'2.82"S	52°21'35.78"O
04	ETA Sinnet	Adutora de água tratada - DN 300 - destino: Barrios Sítio Floresta, Três Vendas e Av. Fernando Osório	31°39'2.82"S	52°21'35.78"O
05	ETA Sinnet	Adutora de água tratada - DN 150 - destino: distrito do Monte Benito (Reservatório MEB1, MEB2 e MEB3)	31°39'2.82"S	52°21'35.78"O
06	ETA Sinnet	Adutora de água tratada - DN 200 - destino: Vila Pêscoço e adjacências	31°39'2.82"S	52°21'35.78"O
07	ETA Sinnet	Adutora de água tratada - DN 300 - destino: Sanga Funda, Avenida Roldão S. Lopes (Reservatório R8/RST)	31°39'2.82"S	52°21'35.78"O
08	ETA Sinnet	Adutora de água tratada - DN 200 - destino: Vila Pêscoço	31°39'2.82"S	52°21'35.78"O
09	ETA Santa Bárbara	Adutora de água tratada - DN 500 - destino: Bairro Centro (Reservatório R3T)	31°43'43.42"S	52°21'54.77"O
10	ETA Santa Bárbara	Adutora de água tratada - DN 400 - destino: Bairro Fragata (Gotharz) (Reservatório R7/R7T e R5/RST)	31°43'43.42"S	52°21'54.77"O
11	ETA Santa Bárbara	Adutora de água tratada - DN 400 - destino: Bairro Três Vendas (Reservatório R10T)	31°43'43.42"S	52°21'54.77"O
12	ETA Santa Bárbara	Adutora de água tratada - DN 300 - destino: Distrito Industrial, BR 392 e Cohab Fragata	31°43'43.42"S	52°21'54.77"O
13	ETA São Gonçalo	Adutora de água tratada - DN 700 - destino: Bairro Centro e Areal (Reservatório R1T, R4T e R14/R14T (futuro))	31°47'49.52"S	52°24'26.39"O
14	Reservatório R1T	Reservatório no Centro Histórico - (Medição de pressões não habilitada)	31°45'58.21"S	52°20'44.81"O
15	Reservatório R3T	Manômetro 01 - Rua Andrade Neves Reservatório abastecimento zona do Porto e adjacências	31°46'46.35"S	52°20'58.68"O
16	Reservatório R3T	Manômetro 02 - Rua João Manoel Reservatório abastecimento zona do Porto e adjacências	31°46'46.35"S	52°20'58.68"O
17	Reservatório R3T	Manômetro 03 - Medida a altura da lâmina d'água	31°46'46.35"S	52°20'58.68"O
18	Reservatório R4T	Manômetro 01 - Andrade Neves (da saída da distribuição na zona central)	31°45'9.83"S	52°20'7.94"O
19	Reservatório R4T	Manômetro 02 - ETA Sinnet (pressão de chegada da adutora DN 500 da ETA Sinnet)	31°45'9.83"S	52°20'7.94"O
20	Reservatório R4T	Manômetro 03 - Gonçalves Chaves (pressão na saída da rede de distribuição da rua Gonçalves Chaves)	31°45'9.83"S	52°20'7.94"O
21	Reservatório R4T	Manômetro 04 - Areal (pressão na saída da rede de distribuição para parte do bairro Areal)	31°45'9.83"S	52°20'7.94"O
22	Reservatório R4T	Manômetro 05 - Medida a altura da lâmina d'água	31°45'9.83"S	52°20'7.94"O
23	Reservatório R5/RST	Manômetro 01 - Aurora (medida saída da rede de distribuição para o localidade de mesmo nome)	31°45'8.41"S	52°22'48.37"O
24	Reservatório R5/RST	Manômetro 02 - Duque (medida saída da rede de distribuição para a Av. Duque de Caxias)	31°45'8.41"S	52°22'48.37"O
25	Reservatório R5/RST	Manômetro 03 - R5 - R7 (medida pressão na interface das zonas R5 e R7)	31°45'8.41"S	52°22'48.37"O
26	Reservatório R5/RST	Manômetro 04 - Medida a altura da lâmina d'água	31°45'8.41"S	52°22'48.37"O
27	Reservatório R7/R7T	Reservatório da vila Gotharz (medição não habilitada)	31°44'48.05"S	52°23'58.40"O

Pontos de Medição de Pressões Monitorados				
Ponto	Sistema	Descrição	Localização	
			Coord. Lat.	Coord. Long.
28	Reservatório R8/RST	Manômetro 01 - Areal (medida pressão na saída da rede de distribuição para o bairro Areal)	31°44'48.08"S	52°19'1.70"O
29	Reservatório R8/RST	Manômetro 02 - Dunas (medida pressão na saída da rede de distribuição para o bairro Dunas)	31°44'48.08"S	52°19'1.70"O
30	Reservatório R8/RST	Manômetro 03 - R8 - R15 (medida pressão na saída da adutora para o Reservatório R15/R15T)	31°44'48.08"S	52°19'1.70"O
31	Reservatório R8/RST	Manômetro 04 - Medida a altura da lâmina d'água	31°44'48.08"S	52°19'1.70"O
32	Reservatório R10T	Reservatório do Bairro Três Vendas (medição não habilitada)	31°43'5.16"S	52°20'57.09"O
33	Reservatório R11/R11T	Manômetro 01 - Medida pressão na saída da rede de distribuição de balneário dos Prazeres.	31°44'7.58"S	52°13'1.95"O
34	Reservatório R11/R11T	Manômetro 02 - Medida pressão na saída da adutora para a colônia Z3	31°44'7.58"S	52°13'1.95"O
35	Reservatório R11/R11T	Manômetro 03 - Medida a altura da lâmina d'água	31°44'7.58"S	52°13'1.95"O
36	Reservatório R12/R12T	Reservatório do Recanto de Portugal (medição não habilitada)	31°45'39.73"S	52°16'23.59"O
37	Reservatório R13/R13T	Reservatório da Colônia Z3 (medição não habilitada)	31°41'34.27"S	52°9'38.86"O
38	Reservatório R14/R14T	Futuro reservatório localizado no loteamento Jardim das Tradições	31°44'10.42"S	52°19'15.70"O
39	Reservatório R15/R15T	Manômetro 01 - Laranjal (medida pressão na saída da rede de distribuição para a zona baixa do Laranjal)	31°45'10.66"S	52°14'31.68"O
40	Reservatório R15/R15T	Manômetro 02 - Mariana (medida pressão na saída da rede de distribuição para a zona alta do Laranjal - Av. Adolfo Fetter e adjacências)	31°45'10.66"S	52°14'31.68"O
41	Reservatório R15/R15T	Manômetro 03 - Bairro Duro (medida pressão na saída da adutora para o R11 - Balneário dos Prazeres)	31°45'10.66"S	52°14'31.68"O
42	Reservatório R15/R15T	Manômetro 04 - Medida a altura da lâmina d'água	31°45'10.66"S	52°14'31.68"O
43	Reservatório Guabiroba	Manômetro 01 - Medida pressão na saída da rede de distribuição de Núcleo Habitacional Cohab Guabiroba e Av. Theodoro Müller.	31°44'56.08"S	52°22'16.83"O
44	Reservatório Lindóia	Manômetro 01 - Medida pressão na saída da rede de distribuição de Núcleo Habitacional Cohab Lindóia.	31°42'32.39"S	52°20'51.95"O
45	Reservatório Colina do Sol	Não monitorado	31°44'52.65"S	52°20'46.03"O
46	Reservatório Jardim das Tradições	Não monitorado	31°44'8.47"S	52°19'26.51"O
47	Reservatório MB-1	Não monitorado		
48	Reservatório MB-2/2T	Não monitorado		
49	Reservatório MB-3	Não monitorado		
50	Reservatório Moradas II (Lago 1)	Manômetro 01 - Medida pressão na saída da rede de distribuição para os condomínios Moradas Pelotas II, Moradas Club II e Condomínios na Avenida Manoel Antonio Peres	31°44'8.00"S	52°18'25.47"O
51	Reservatório do Estado (Lago 2)	Não monitorado	31°41'42.98"S	52°21'55.72"O
52	Reservatório Quima do Lago	Não monitorado	31°44'14.30"S	52°21'16.75"O
53	Reservatório Germani	Não monitorado	31°40'42.75"S	52°19'25.96"O
54	Reservatório Mozart	Não monitorado	31°40'57.67"S	52°19'31.51"O
55	Reservatório Liberdade	Não monitorado	31°43'34.96"S	52°18'36.22"O
56	Reservatório Residencial Domingos de Almeida	Não monitorado	31°44'52.91"S	52°18'3.52"O
57	Reservatório Quartier	Não monitorado	31°43'57.06"S	52°21'11.29"O

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 173 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Pelotas.

Com relação a zona rural do município, segue anexo a esse RTF um documento com Recomendações de Melhoria (RM). Nesse constam 20 RMs referentes somente ao Sistema de Abastecimento de Água da zona rural de Pelotas.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 14 (quatorze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 24 de agosto de 2026

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **RENAN ROSS DE MATTOS**
Data: 24/08/2026 13:13:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Ross
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 24/08/2026 11:10:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE BAIFUS
MANKE:01993487
077
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.08.24 10:56:13
-03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1882/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP

ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, n. 653- Pelotas/RS

TELEFONE E EMAIL: 53 984214841; sanep@pelotas.rs.gov.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água tratada no município de Pelotas/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado dos dias 06 a 10 de julho de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Renan Ross

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização P

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 24 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 24/08/2026 11:54:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE BAIFUS Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE:019934870 MANKE:01993487077
77 Dados: 2026.08.24
11:53:05 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO FLORESTA
1	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação no reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 174 do TNC 991/2024

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 APOIADO 1
2	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação no reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 207 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Jardim das tradições
3	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 03 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - São Gonçalo
4	A1.16	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados de monitoramento das análises físico-químicas e microbiológicas referente às cianobactérias nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL CANAL SÃO GONÇALO
5	A1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 206 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT ETA Santa Bárbara - Usina II Etapa
6	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT ETA Santa Bárbara - Usina II Etapa
7	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 APOIADO 2
8	A1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação no reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 208 do TNC 1137/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Pelotas
9	A1.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Plano de Segurança da Barragem de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 09 do TNC n. 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT ETA Sinot
10	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT ETA Santa Bárbara Usina III Etapa
11	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ELEVADO ETA São Gonçalo
12	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 204 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO ETA São Gonçalo
13	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 203 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT ETA Santa Bárbara
14	-	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica aparente da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 14 do TNC n. 1882/2026

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Santa Bárbara (Barragem)
15	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem. Transferida da NC - 15 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Pelotas
16	A1.16	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas referentes ao monitoramento de cianobactérias de água bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 16 do TNC n. 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA rede de distribuição
17	9.20	CONSTATAÇÃO	Análises fora do especificado na legislação vigente em amostras da rede de distribuição do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de qualidade estabelecidos por lei.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Cor com valores acima do limite (15uH). Luciano Galete, n. 600 (37uH em 20/02/2024), Avenida Pery Ribas, n. 523 (23 uH em 20/02/2024) e Rua Dr. Arnaldo da Silva Ferreira, n. 352 (225 uH em 19/06/2024). Transferida da NC-17 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1

PONT O DE COTE TA	ENDEREÇO	INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM			ANÁLISES						
		DATA	HORA	RESPONSÁVEL	Classe residual (ppm SI/L)	Cor (uH)	Turbidez (NTU)	pH	Fóforo (ppm F ³⁺ /L)	Amônio (ppm NH ⁴⁺ /L)	Manganês (ppm Mn ²⁺ /L)
1	Avenida 25 de Julho, 2207	20/02/2024	14:30	Carla	1,74	1	0,1	5,89	0,01	0,03	
4	Avenida Leopoldo Rod. 2287	20/02/2024	15:20	Carla	1,90	1	0,36	5,50	1,02	0,03	
5	Avenida Fernando Dutra, 4942	20/02/2024	16:40	Carla	1,67	9	0,03	5,16	0,30	0,04	
6	Rua Simão Cirneque, 370	20/02/2024	16:50	Carla	1,15	9	0,03	5,56	0,01	0,04	
7	Avenida General Ruy Lourenço, 228	20/02/2024	16:20	Carla	0,14	9	0,09	5,64	0,79	0,09	
8	Avenida Sardenha Costa, 2468	20/02/2024	16:30	Carla	2,2	2	0,39	5,70	1,01	0	
9	Avenida Viscondessa da Graça, 338	20/02/2024	17:30	Carla	0,5	9	1,85	5,65	0,80	0,03	
10	Luciano Galete, 600	20/02/2024	17:00	Carla	1	37	4,51	6,57	0,24	0,25	0,02
11	Avenida Pery Ribas, 523	20/02/2024	15:55	Carla	1,22	23	2,97	5,67	0,89	0,36	1,21
12	Avenida Dornes Silveira Guimarães, 1071	20/02/2024	16:25	Carla	1,41	5	0,68	5,63	1,05	0	
13	Rua Juarez Müller, 354	20/02/2024	16:34	Carla	1,25	5	0,71	5,85	1,81	0,03	
14	Avenida Eng. Silveiro Sinesio Lopez, 5049	20/02/2024	15:43	Carla	0,94	3	0,2	5,29	0,02	0	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA rede de distribuição
18	9.20	CONSTATAÇÃO	Análises fora do especificado na legislação vigente em amostras da rede de distribuição do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de qualidade estabelecidos por lei.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Cloro com valores zerados. (Avenida Viscondessa da Graça, n. 107 em 15/07/2024). Transferida da NC -18 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1

17	Rua Dr. Carlos Krieger do Amaral, 430	15.07.24	11:15	Não coletada	0,60	8	0,30	6,30	0,03	0,03	
20	Avenida Arthur da Souza Costa, 29	15.07.24	11:15	Não coletada	0,60	7	0,25	6,19	0,03	0,03	
21	Rua Alexandre Travençolo, 140	15.07.24	10:55	Não coletada	0,60	7	0,25	6,27	0,03	0,03	
22	Rua Andréia Neves, 369	15.07.24	10:55	Não coletada	0,60	11	0,31	6,25	0,03	0,03	
23	Rua Uruguaí, 1999	15.07.24	10:50	Não coletada	0,60	8	0,34	6,25	0,03	0,03	
24	Rua Pádua Xavier de Castro, 910	15.07.24	11:20	Não coletada	0,60	8	0,44	6,27	0,03	0,03	
25	Rua Pádua Xavier de Castro, 905	15.07.24	11:20	Não coletada	0,60	8	0,35	6,14	0,03	0,03	
26	Rua Andréia Neves, 3006	15.07.24	09:11	Não coletada	0,60	9	0,13	6,20	0,03	0,03	
27	Rua Andréia Neves, 3630	15.07.24	09:05	Não coletada	0,60	18	1,92	6,20	0,03	0,03	
28	Rua Mal. Desidório de Figueiredo, 1129	15.07.24	09:05	Não coletada	0,60	15	1,80	6,26	0,03	0,03	
29	Rua Desidório de Figueiredo, 425	15.07.24	09:05	Não coletada	0,60	10	1,30	6,23	0,03	0,03	
30	Avenida Viscondessa da Graça, 107	15.07.24	09:20	Não coletada	0,60	10	0,73	6,27	0,03	0,03	
42	Rua Sérgio Chelidze, 272	15.07.24	10:25	Não coletada	0,60	10	0,73	6,27	0,03	0,03	
43	Avenida Bento Gonçalves, 4589	15.07.24	09:32	Não coletada	0,60	10	0,50	6,32	0,03	0,03	
44	Rua Manoel Joaquim, 1139	15.07.24	09:17	Não coletada	0,60	8	0,50	6,16	0,03	0,03	
45	Rua Gomes Carneiro, 1	15.07.24	11:02	Não coletada	0,60	9	0,13	6,20	0,03	0,03	
69	Prça 20 de Setembro, 450	15.07.24	10:53	Não coletada	0,60	10	0,60	6,13	0,03	0,03	
70	Prça 20 de Setembro, 508	15.07.24	09:51	Não coletada	0,60	10	0,30	6,20	0,03	0,03	
71	Rua Pádua Xavier de Castro, 1754	15.07.24	09:13	Não coletada	0,60	9	0,25	6,25	0,03	0,03	
72	Avenida Bento Gonçalves, 4590	15.07.24	09:13	Não coletada	0,60	9	0,25	6,25	0,03	0,03	
8	Rua Manoel Dornes, 920	15.07.24	09:15	Não coletada	0,60	7	0,04	6,16	0,03	0,03	

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA rede de distribuição
19	9.20	CONSTATAÇÃO	Análises fora do especificado na legislação vigente em amostras da rede de distribuição do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de qualidade estabelecidos por lei.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Turbidez com valores acima do limite (5 NTU). Rua Dr. Arnaldo da Silva Ferreira, n. 352 (21,3 NTU em 19/06/2024). Transferida da NC-19 do TNC 1137/2025

PONT CÓD CÓD CÓD CÓD CÓD	ENDEREÇO	INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM				ANÁLISES					
		DATA	HORA	RESPONSÁVEL	Class. residual (ppm Cl ⁻ / l)	Cor (uH)	Turbidez (NTU)	pH	Fósforo (ppm F ⁻ / l)	Alumínio (ppm Al ³⁺ / l)	Manganês (ppm Mn ²⁺ / l)
2	Rua Ary Pinheiro, 402	20/02/2024	09:00	Fernanda	0,7	0	0,03	6,89	0,01	0,00	0,00
3	Avenida Guarani, 1929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Avenida Dom Pedro I, 340	20/02/2024	09:44	Guilherme	0,04	0	1,02	6,26	0,00	0,00	0,00
32	Rua Aristides Góes, 207	20/02/2024	09:01	Guilherme	0,00	0	1,17	6,97	0,00	0,00	0,00
33	Rua Dr. Arnaldo da Silva Ferreira, 352	20/02/2024	10:10	Guilherme	2,08	0,05	21,3	6,36	0,17	0,07	0,07
34	Rua João Pinheiro, 2000, 1900 D	20/02/2024	09:06	Guilherme	0,00	0	1,04	6,95	0,00	0,00	0,00
35	Rua Rubens de Moraes, 440	20/02/2024	09:05	Guilherme	0,00	0	1,02	6,29	0,00	0,00	0,00
36	Rua Francisco Vitor, 460	20/02/2024	09:07	Guilherme	0,29	0	1,07	6,00	0,00	0,00	0,00
37	Rua Manoel Gomes Riera, 490	20/02/2024	10:04	Fernanda	0,03	0	1,06	6,16	0,00	0,00	0,00
38	Rua Paulo Simões Lopes, 217	20/02/2024	09:05	Fernanda	0,00	0	1,09	6,02	0,00	0,00	0,00
39	Avenida Dom Pedro I, 490	20/02/2024	09:48	Guilherme	0,00	0	1,0	6,00	0,00	0,00	0,00
39	Rua Manoel Simões de Carvalho, 1	20/02/2024	09:01	Guilherme	0,00	0	1,01	6,00	0,00	0,00	0,00
57	Parque do Vinte e Quatro de Maio, 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Parque do Vinte e Quatro de Maio, 1000	20/02/2024	09:42	Fernanda	0,29	0	0,03	6,00	0,00	0,00	0,00
59	Rua Alberto Rocha, 800	20/02/2024	09:11	Fernanda	0,22	0	1,03	6,89	0	0,00	0,00
77	Avenida Pery Ribas, 523	20/02/2024	09:11	Fernanda	0,04	0	0,03	6,97	0,00	0,00	0,00
86	Rua da Santa Helena, 2000, 1900 D	20/02/2024	09:07	Fernanda	0,22	0	0,03	6	0,00	0,00	0,00
94	Rua Francisco de Paula, 2000, 1900 D	20/02/2024	09:01	Fernanda	0,05	0,04	0,03	6,01	0,00	0,00	0,00

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA rede de distribuição
20	9.20	CONSTATAÇÃO	Análises fora do especificado na legislação vigente em amostras da rede de distribuição do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de qualidade estabelecidos por lei.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Alumínio com valores acima do limite (0,2mg/L). Luciano Galetto, n. 600 (0,25 mg/L em 20/02/2024), Avenida Pery Ribas, n. 523 (0,16 mg/L em 20/02/2024) Transferida da NC-20 do TNC 1137/2025

PONT CÓD CÓD CÓD CÓD	ENDEREÇO	INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM				ANÁLISES					
		DATA	HORA	RESPONSÁVEL	Class. residual (ppm Cl ⁻ / l)	Cor (uH)	Turbidez (NTU)	pH	Fósforo (ppm F ⁻ / l)	Alumínio (ppm Al ³⁺ / l)	Manganês (ppm Mn ²⁺ / l)
1	Avenida 25 de Julho, 2500	20/02/2024	10:10	Camila	1,04	1	0,1	6,89	0,01	0,03	0,03
4	Avenida Leopoldo Brod, 2287	20/02/2024	10:20	Camila	1,00	1	0,06	6,80	1,02	0,03	0,03
5	Avenida Fernando Costa, 4942	20/02/2024	10:40	Camila	1,07	0	0,03	6,16	0,02	0,04	0,04
6	Rua Ernesto César Ribeiro, 370	20/02/2024	10:30	Camila	1,11	0	0,03	6,66	0,01	0,04	0,04
7	Avenida General Ribeiro Lima, 229	20/02/2024	10:20	Camila	0,14	0	0,00	6,64	0,29	0,00	0,00
8	Avenida Delcídio Costa, 2485	20/02/2024	09:10	Camila	2,2	2	0,33	6,10	1,01	0	0
9	Avenida Visconde de Palmares, 310	20/02/2024	09:10	Camila	0,0	0	1,05	6,66	0,00	0,03	0,03
10	Luciano Galetto, 600	20/02/2024	11:00	Camila	1	37	4,51	6,57	0,24	0,25	0,32
11	Avenida Pery Ribas, 523	20/02/2024	10:05	Camila	1,22	23	2,01	6,97	0,01	0,16	1,21
12	Avenida Ulysses Severina Guimarães, 1071	20/02/2024	10:20	Camila	1,41	5	0,60	6,63	1,00	0	0
13	Rua Juvenal Pádua, 354	20/02/2024	10:34	Camila	1,39	5	0,71	6,65	1,03	0,03	0,03
14	Avenida Eng. Heleno Simões Lopes, 5040	20/02/2024	10:43	Camila	0,04	3	0,3	6,59	0,02	0	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA rede de distribuição
21	9.20	CONSTATAÇÃO	Análises fora do especificado na legislação vigente em amostras da rede de distribuição do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de qualidade estabelecidos por lei.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Maganês fora da faixa estipulada (0,1mg/L). Luciano Galetto, n. 600 (0,12 mg/L em 20/02/2024), Avenida Pery Ribas, n. 523 (1,21 mg/L em 20/02/2024). Transferida da NC-21 do TNC 1137/2025

PONT CÓD CÓD CÓD CÓD	ENDEREÇO	INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM				ANÁLISES					
		DATA	HORA	RESPONSÁVEL	Class. residual (ppm Cl ⁻ / l)	Cor (uH)	Turbidez (NTU)	pH	Fósforo (ppm F ⁻ / l)	Alumínio (ppm Al ³⁺ / l)	Manganês (ppm Mn ²⁺ / l)
1	Avenida 25 de Julho, 2500	20/02/2024	10:10	Camila	1,04	1	0,1	6,89	0,01	0,03	0,03
4	Avenida Leopoldo Brod, 2287	20/02/2024	10:20	Camila	1,00	1	0,06	6,80	1,02	0,03	0,03
5	Avenida Fernando Costa, 4942	20/02/2024	10:40	Camila	1,07	0	0,03	6,16	0,02	0,04	0,04
6	Rua Ernesto César Ribeiro, 370	20/02/2024	10:30	Camila	1,11	0	0,03	6,66	0,01	0,04	0,04
7	Avenida General Ribeiro Lima, 229	20/02/2024	10:20	Camila	0,14	0	0,00	6,64	0,29	0,00	0,00
8	Avenida Delcídio Costa, 2485	20/02/2024	09:10	Camila	2,2	2	0,33	6,10	1,01	0	0
9	Avenida Visconde de Palmares, 310	20/02/2024	09:10	Camila	0,0	0	1,05	6,66	0,00	0,03	0,03
10	Luciano Galetto, 600	20/02/2024	11:00	Camila	1	37	4,51	6,57	0,24	0,25	0,32
11	Avenida Pery Ribas, 523	20/02/2024	10:05	Camila	1,22	23	2,01	6,97	0,01	0,16	1,21
12	Avenida Ulysses Severina Guimarães, 1071	20/02/2024	10:20	Camila	1,41	5	0,60	6,63	1,00	0	0
13	Rua Juvenal Pádua, 354	20/02/2024	10:34	Camila	1,39	5	0,71	6,65	1,03	0,03	0,03
14	Avenida Eng. Heleno Simões Lopes, 5040	20/02/2024	10:43	Camila	0,04	3	0,3	6,59	0,02	0	0

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 ELEVADO
22	A1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação no reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 209 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Santa Bárbara
23	-	CONSTATAÇÃO	Macromedidores instalados não estavam ligados no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 23 do TNC n. 1137/2025. Macromedidor para industrial

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 APOIADO 1
24	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório apresenta incrustações de limo na parede interna. Transferida da NC - 210 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 APOIADO 2
25	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 213 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA SÃO GONÇALO
26	A4.19	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura inadequada em pontos do bloco hidráulico, ocasionando acúmulo de água e propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 193 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA SÃO GONÇALO
27	A4.13	CONSTATAÇÃO	Foram observados alguns vazamentos nas tubulações da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 192 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Santa Bárbara
28	A4.12	CONSTATAÇÃO	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em corpo hídrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em corpo hídrico sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 28 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Santa Bárbara
29	A4.17	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-29 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 APOIADO 2
30	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 217 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT (R 8)
31	A5.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na área de bombeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 216 do TNC n. 1137/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 ELEVADO
32	A5.12	CONSTATAÇÃO	Cabo de aterramento do para-raios cortado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 218 do TNC 1137/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT no R4
33	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Santa Bárbara
34	A4.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 34 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Santa Bárbara
35	A4.20	CONSTATAÇÃO	Tanques de produtos químicos sem contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 35 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT no R5
36	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 5 ELEVADO
37	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 219 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
38	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 38 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Quilombo
39	A1.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Plano de Segurança da Barragem de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 39 do TNC n. 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO FLORESTA
40	A5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência do cabo de aterramento do para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 187 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
41	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-41 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 5 (elevado)
42	A5.14	CONSTATAÇÃO	As escadas de acesso ao topo do reservatório estão em mau estado de conservação, estando em estágio avançado de deterioração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 42 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 ELEVADO
43	A5.14	CONSTATAÇÃO	Parte superior da escada de acesso ao topo do reservatório oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi possível subir no reservatório. Transferida da NC - 220 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO FLORESTA
44	A5.5	CONSTATAÇÃO	A estação elevatória de água tratada localizada na unidade está com a lâmpada de iluminação interna queimada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 185 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 5 (elevado)
45	-	CONSTATAÇÃO	A estrutura do reservatório apresenta indícios de deterioração do concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 45 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1

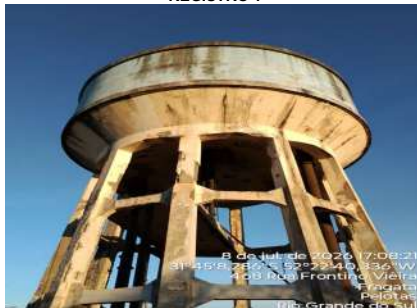

REGISTRO 2



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT R 8
46	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 221 do TNC 991/2024

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R sem identificação
47	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 47 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial - Santa Bárbara
48	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de um plano de segurança da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida para a NC - 48 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1




ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial - Santa Bárbara
49	A1.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de outorga de direito de uso dos recursos hídricos com indicação do risco da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 49 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
50	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 50 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
51	A5.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 51 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

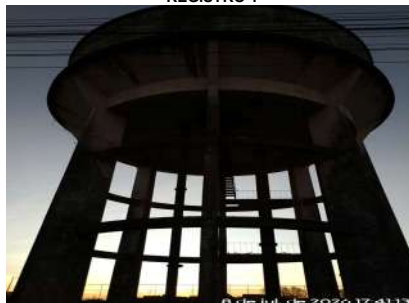

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
52	A5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-52 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO FLORESTA
53	A5.12	CONSTATAÇÃO	A luz de sinalização de obstáculo elevado no topo do reservatório está caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 183 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R sem identificação
54	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza do reservatório de água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 54 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT R 8
55	A5.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobra propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 226 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 7 ENTERRADO
56	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra após teste de estanqueidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-56 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 7 ENTERRADO
57	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 57 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 3 (elevado)
58	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 58 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-7 (elevado)
59	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 59 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 7 (ENTERRADO)
60	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 60 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 7 (enterrado)
61	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tampa de inspeção do reservatório está aberta, propiciando risco de contaminação por agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 61 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT no Res. Da Z3
62	A3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água no interior da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 7 ELEVADO
63	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-63 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT RESERVATÓRIOS DOMINGUES DE ALMEIRA
64	A3.9	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação na EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 227 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT no Res. Germânia
65	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 3
66	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Placa existente não informa a nomenclatura do reservatório e está oxidada. Transferida da NC - 66 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 3
67	A5.5	CONSTATAÇÃO	A abertura não possui tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 67 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 3
68	A5.6	CONSTATAÇÃO	As aberturas e tubulações de ventilação não estão protegidas com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 68 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	UNIDADE DOMINGUES DE ALMEIRA (EBAT e RESERVATÓRIOS)
69	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não foi informada à AGESAN.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 228 do TNC 991/2024

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 3
70	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 70 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT no Res. Liberdade
71	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Quilombo
72	A1.16	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas referentes ao monitoramento de cianobactérias de água bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 72 do TNC n. 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Santa Bárbara
73	A1.16	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas referentes ao monitoramento de cianobactérias de água bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 73 do TNC n. 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Santa Bárbara
74	A1.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 74 do TNC . 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Moreira
75	A1.16	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas referentes ao monitoramento de cianobactérias de água bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 75 do TNC n. 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO FLORESTA
76	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 179 do TNC 1137/2025. Elaborado filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 3
77	A5.16	CONSTATAÇÃO	Produto químico utilizado na dosagem extra de cloro sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 77 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT no Res. Liberdade
78	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




REGISTRO 2



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 5 ELEVADO
79	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 79 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1

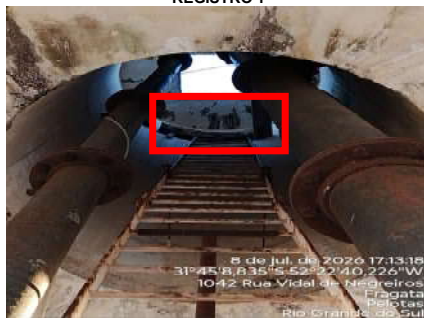

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 5 ELEVADO
80	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 248 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO ETA MÓVEL
81	A1.2	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 81 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 1
82	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 82 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT no Res. Parque do Obelisco
83	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
84	A4.12	CONSTATAÇÃO	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em corpo hídrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em corpo hídrico sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 84 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
85	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento nos filtros rápidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 85 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

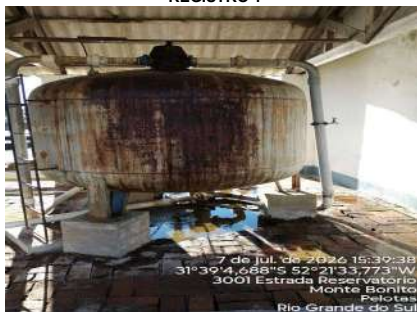

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
86	A4.15	CONSTATAÇÃO	Cilindros de cloro expostos a luz solar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não cumpre o item 11.5.4.1 da LO 1952/2024 e o especificados em ficha de segurança. Transferida da NC - 86 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
87	A4.15	CONSTATAÇÃO	Área não possui sistema de alerta de vazamento de gás.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não cumpre o item 11.5.2 da LO 1952/2024 e o especificados em ficha de segurança. Transferida da NC - 87 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1 APOIADO SÍTIO FLORESTA
88	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 178 do TNC 1137/2025. Elaborado filmagem.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
89	A4.15	CONSTATAÇÃO	Cilindros de cloro não estão fixados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não cumpre o item 11.5.4.2 da LO 1952/2024 e o especificados em ficha de segurança. Transferida da NC - 89 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1 APOIADO SÍTIO FLORESTA
90	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 178 do TNC 1137/2025. Elaborado filmagem.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
91	A4.16	CONSTATAÇÃO	Bloco hidráulico sem grade de proteção ou guarda-corpo, colocando em risco os operadores quando realizam a limpeza das estruturas ou coleta de amostras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 91 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Sinnott
92	A4.20	CONSTATAÇÃO	Embalagens vazias de produtos químicos não encaminhadas para destinação final.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
93	A4.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de área de contenção para armazenamento dos produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 93 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

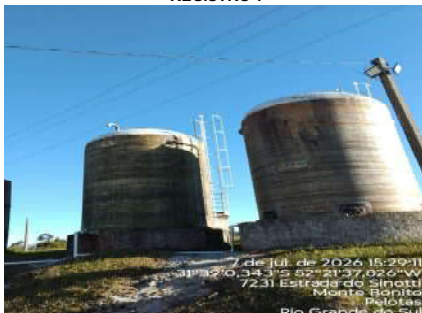

REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Santa Bárbara
94	A4.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor para R-12 não estava instalado no momento da fiscalização
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Santa Bárbara
95	A4.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor para Centro não estava instalado no momento da fiscalização
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO FLORESTA
96	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 177 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Sinnott
97	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água na tubulação de abastecimento do caminhão pipa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem. Transferida da NC - 97 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Sinnott
98	-	CONSTATAÇÃO	Após a utilização da mangueira que abastece o caminhão pipa, a mesma é lançada em contato direto com o solo, propiciando risco de contaminação na água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 98 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1

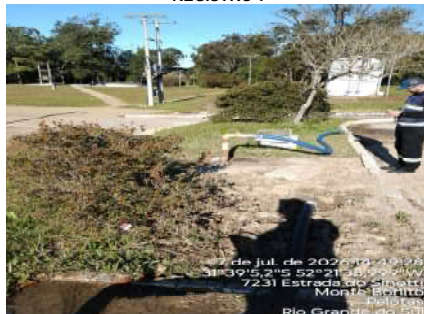

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Sinnott
99	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no filtro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem. Transferida da NC - 99 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Santa Bárbara
100	A4.24	CONSTATAÇÃO	Resíduos do leito filtrante espalhados pela área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Sinnott
101	A4.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 101 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 2
102	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 102 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 2 (ETA Sinnott)
103	A5.5	CONSTATAÇÃO	As aberturas de inspeção dos reservatórios estavam abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 103 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 2
104	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 104 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2 APOIADO SÍTIO FLORESTA
105	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 176 do TNC 1137/2025


ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Santa Bárbara
106	A6.20	CONSTATAÇÃO	Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2026, constatou-se que na saída do tratamento os valores de turbidez na saída dos filtros não estão em conformidade com o preconizado na Portaria GM/MS n. 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender inteiramente os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria GM/MS n. 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Portaria GM/MS n. 888/2021 define como eficiência no tratamento para filtração rápida (ETA Convencional) 95% das amostras até 0,5 uT e os 5% restantes até 1,0 uT. No mês junho, por exemplo, 31,45% das amostras ficaram entre 0,51 e 1,00 uT, o que é acima do estabelecido pela Portaria.


REGISTRO 1

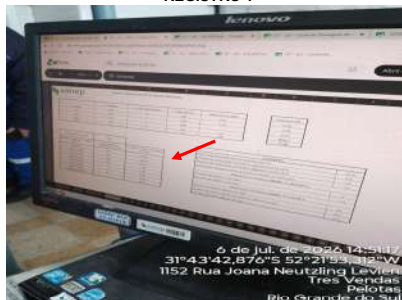

REGISTRO 2

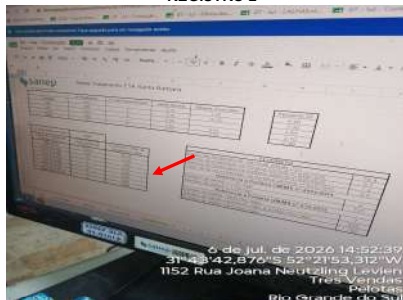

REGISTRO 3

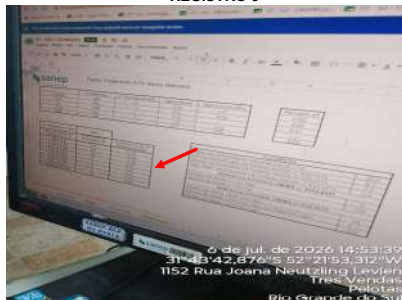

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Moreira
107	A4.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Moreira
108	A4.24	CONSTATAÇÃO	Resíduos do leito filtrante espalhados pela área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1




ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Moreira
109	A6.20	CONSTATAÇÃO	Nos meses de janeiro, março, maio e julho de 2026, constatou-se que na saída do tratamento os valores de turbidez na saída dos filtros não estão em conformidade com o preconizado na Portaria GM/MS n. 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender inteiramente os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria GM/MS n. 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Portaria GM/MS n. 888/2021 define como eficiência no tratamento para filtração rápida (ETA Convencional) 95% das amostras até 0,5 uT e os 5% restantes até 1,0 uT. No mês de maio, por exemplo, 14,75% das amostras ficaram entre 0,51 e 1,00 uT, o que é acima do estabelecido pela Portaria.


REGISTRO 1

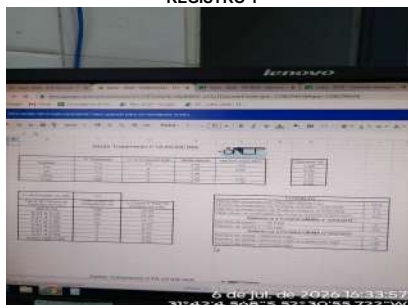

REGISTRO 2

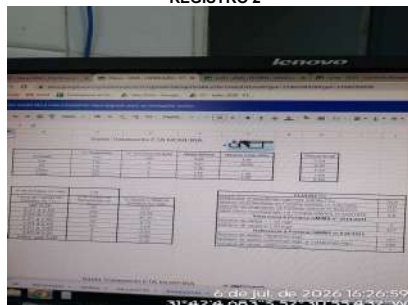


REGISTRO 3

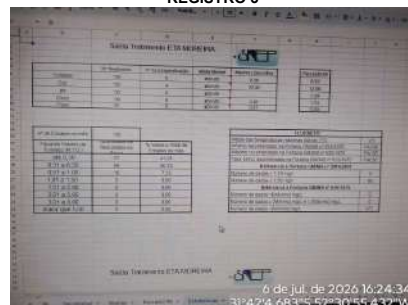

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Moreira
110	A6.20	CONSTATAÇÃO	Nos meses de fevereiro, abril e junho de 2026, os dados de análises físico-químicas não apresentam resultados por erro de software.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

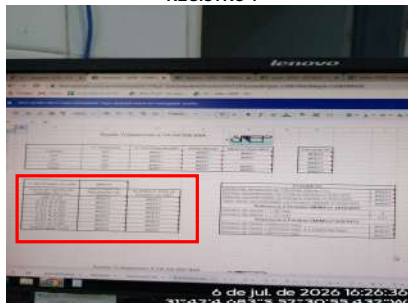

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA São Gonçalo
111	A4.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidores não possuem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA São Gonçalo
112	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação de bomba de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1 APOIADO SÍTIO FLORESTA
113	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 175 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 5 APOIADO
114	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 247 do TNC 1137/2025


ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA São Gonçalo
115	A6.20	CONSTATAÇÃO	Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2026, constatou-se que na saída do tratamento os valores de turbidez na saída dos filtros não estão em conformidade com o preconizado na Portaria GM/MS n. 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender inteiramente os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria GM/MS n. 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Portaria GM/MS n. 888/2021 define como eficiência no tratamento para filtração rápida (ETA Convencional) 95% das amostras até 0,5 uT e os 5% restantes até 1,0 uT. No mês janeiro, por exemplo, 18,47% das amostras ficaram entre 0,51 e 1,00 uT, o que é acima do estabelecido pela Portaria.

REGISTRO 1

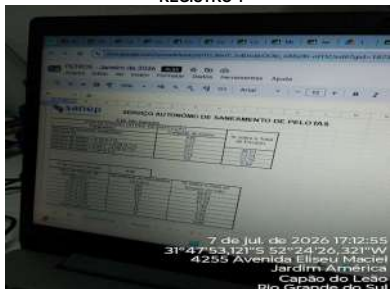


REGISTRO 2

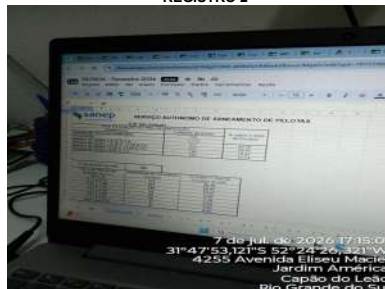


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Quilombo
116	A6.20	CONSTATAÇÃO	Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2026, não foi possível consultar os resultados das análise físico-químicas de turbidez na saída dos filtros por erro de software.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

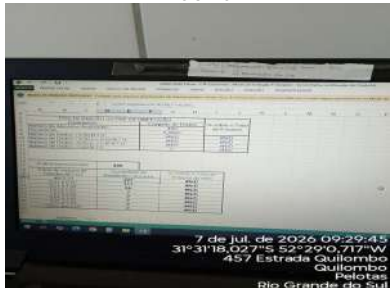


REGISTRO 2

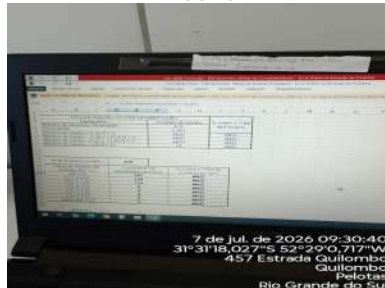


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Sinnott
117	A6.20	CONSTATAÇÃO	Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2026, constatou-se que na saída do tratamento os valores de turbidez na saída dos filtros não estão em conformidade com o preconizado na Portaria GM/MS n. 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender inteiramente os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria GM/MS n. 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A Portaria GM/MS n. 888/2021 define como eficiência no tratamento para filtração rápida (ETA Convencional) 95% das amostras até 0,5 uT e os 5% restantes até 1,0 uT. No mês junho, por exemplo, 20,36% das amostras ficaram entre 0,51 e 1,00 uT, o que é acima do estabelecido pela Portaria.

REGISTRO 1

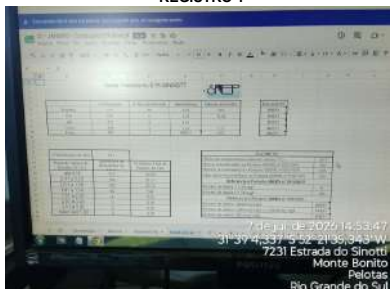

REGISTRO 2

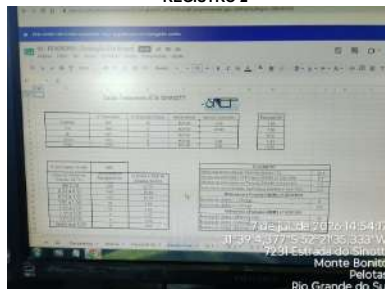

REGISTRO 3



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Jardim das Tradições
118	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 118 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Liberdade (elevado)
119	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Liberdade (apoiado)
120	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Arroio Pelotas
121	A1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 121 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Arroio Pelotas
122	A1.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de outorga de uso de recursos hídricos, com indicação do risco da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 122 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA MOREIRA
123	A4.12	CONSTATAÇÃO	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em corpo hídrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em corpo hídrico sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 123 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Moreira
124	A4.15	CONSTATAÇÃO	Área não possui sistema de alerta de vazamento de gás.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não cumpre o item 11.5.2 da LO 1952/2024 e o especificados em ficha de segurança. Transferida da NC - 124 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R sem identificação II
125	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 125 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Moreira
126	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados fora de área de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 126 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Moreira
127	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento nos filtros rápidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 127 do TNC 1137/2025. Elaborado filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIOS 5 (ELEVADO E APOIADO)
128	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação no reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 246 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

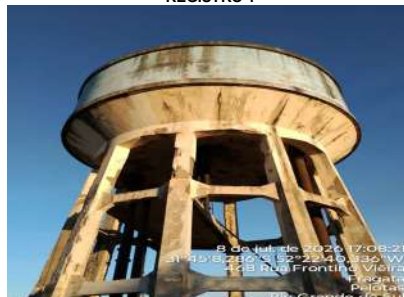

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Liberdade (elevado)
129	A5.9	CONSTATAÇÃO	A escada de acesso aos patamares superiores possui estágio avançado de oxidação, comprometendo integridade, não proporcionando segurança aos operadores para acesso à unidade nos patamares superiores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Liberdade (elevado)
130	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Liberdade (apoiado)
131	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Germânia
132	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Germânia
133	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Domingues de Almeida (elevado)
134	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Colina do Sol
135	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 135 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R sem identificação II
136	A5.14	CONSTATAÇÃO	As escadas de acesso ao topo do reservatório estão danificadas e oxidadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 136 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Domingues de Almeida (apoiado)
137	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 0 ENTERRADO - ETA Moreira
138	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório. Material acumulado nas estruturas do reservatório, indicando a necessidade de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 138 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Parque do Obelisco
139	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 0 ENTERRADO - ETA Moreira
140	A4.24	CONSTATAÇÃO	Estrutura do reservatório apresenta várias rachaduras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 140 do TNC 991/2024

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 15 APOIADO
141	A5.6	CONSTATAÇÃO	As aberturas e tubulações de ventilação sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 242 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Parque do Obelisco
142	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Jardim das tradições
143	A5.14	CONSTATAÇÃO	A escada de acesso ao patamar superior do reservatório está deteriorada e oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 143 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Jardim das tradições
144	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água tratada da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 144 do TNC n. 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Adão Braga Ferreira
145	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R Adão Braga Ferreira
146	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório de água tratada com prazo de validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Arroio Moreira
147	A1.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de outorga de uso de recursos hídricos com indicação do risco do barramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 147 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1




ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Arroio Moreira
148	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de um plano de segurança da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de um plano de segurança da barragem.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 148 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 4
149	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 149 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 4
150	A1.18	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 150 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

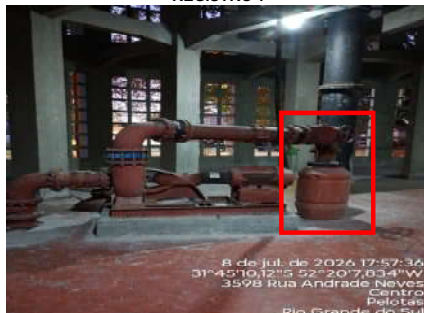

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 5 ELEVADO
151	A5.16	CONSTATAÇÃO	Produto químico dosado sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 151 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12 SEMI ENTERRADO
152	A5.6	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 152 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT R 15
153	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 235 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 12 elevado e enterrado
154	A5.1	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 154 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1

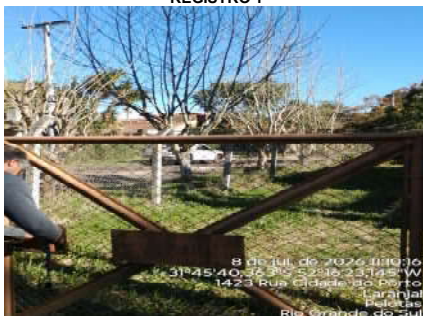

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12 SEMI ENTERRADO
155	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 155 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12 ELEVADO
156	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 156 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12 ELEVADO
157	A5.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório não possui travamento da tampa de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 157 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12 ELEVADO
158	A5.11	CONSTATAÇÃO	Parte da escada oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 158 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 15 APOIADO
159	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Paredes internas com incrustações aparentes. Transferida da NC - 239 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 15 ELEVADO
160	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 238 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 SEMI ENTERRADO, ELEVADO REDONDO E ELEVADO QUADRADO
161	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação no complexo de reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 161 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 SEMI ENTERRADO
162	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 162 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 ELEVADO REDONDO
163	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 163 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 ELEVADO QUADRADO
164	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Como a estrutura ainda estpa no local, bem como as tubulações de conexão, o não envio do laudo de limpeza gerou a NC. Transferida da NC - 164 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT R 15
165	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 235 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO DOMINGUES DE ALMEIRA APOIADO
166	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 233 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 SEMI ENTERRADO QUADRADO
167	A5.6	CONSTATAÇÃO	Tubulação de ventilação sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 167 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 SEMI ENTERRADO
168	A5.17	CONSTATAÇÃO	Tampas da abertura do reservatório estão oxidadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 168 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO DOMINGUES DE ALMEIRA ELEVADO
169	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos que comprovem a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 232 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 ELEVADO REDONDO
170	A5.12	CONSTATAÇÃO	Cabeamento de pára-raio não instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 170 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO DOMINGUES DE ALMEIRA APOIADO
171	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 231 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1 APOIADO SÍTIO FLORESTA
172	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação no reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 172 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO DOMINGUES DE ALMEIRA APOIADO
173	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 230 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXO I

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA (RM)

RM N.: 1882/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP

ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, n. 653- Pelotas/RS

TELEFONE E EMAIL: 53 984214841; sanep@pelotas.rs.gov.br

3. RESUMO DO TERMO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Na ação de vistoria, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água na zona rural de Pelotas/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à Agesan-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da Agesan-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. As recomendações realizadas pela equipe de fiscalização da Agesan-RS, no ato realizado entre os dias 06 a 10 de julho de 2026 estão detalhadas no Anexo I.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Renan Ross

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 07 de agosto de 2026.



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 24/08/2026 11:10:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves

Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE BAIFUS

MANKE:019934870

77

Assinado de forma digital por
EMANUELE BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.08.24 10:56:35 -03'00'

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II 1882/2026 - RM

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatórios (RM1, RM2, RM3, Reservatórios do Quilombo, R ETA Quilombo, R1 R2 Posto Branco, Reservatórios Corrientes)
1	-	CONSTATAÇÃO	Reservatórios não possuem identificação.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Os reservatórios devem possuir identificação.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 1 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatórios
2	-	CONSTATAÇÃO	Não existem registros de limpeza dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Deve-se prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 2 do RM 1137/2025

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatórios
3	-	CONSTATAÇÃO	Tampas de inspeção de alguns reservatórios encontravam-se abertas ou danificadas no dia da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	É indicado que as aberturas dos reservatórios estejam fechadas a fim de evitar contaminações e entrada de chuva ou poeira.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 3 do RM 1137/2025


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

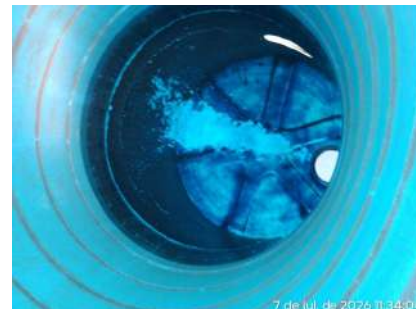

ANEXOS I e II 1882/2026 - RM

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatórios
4	-	CONSTATAÇÃO	Alguns reservatórios, apesar do indício de ter existido sinalizadores e para-raios, não apresentam os dispositivos.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Estruturas elevadas como reservatórios devem possuir pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 4 do RM 1137/2025 - Registro 1: Reservatório da Z3

REGISTRO 1



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatórios
5	-	CONSTATAÇÃO	As escadas de acesso do reservatório não apresentam condições adequadas de uso ou conservação, não proporcionando segurança aos operadores.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	As escadas de acesso do reservatório devem apresentar condições adequadas de uso.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 5 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	SAA Zona Rural
6	-	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem proteção.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	As caixas de manobra devem possuir grades de proteção visando proporcionar a segurança dos operadores.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 6 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - RM

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Elevatórias de água bruta e tratada
7	-	CONSTATAÇÃO	Elevatórias sem identificação.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	As elevatórias de água devem possuir identificação.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 7 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatórios
8	-	CONSTATAÇÃO	Reservatórios estavam extravazando durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Ajustar e/ou instalar sistema de bóia ou monitoramento do nível dos reservatórios, visando evitar perda de água.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 8 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço
9	-	CONSTATAÇÃO	Não há rótulo com a identificação do produto químico utilizado no tratamento simplificado, bem como informação do prazo de validade e FISPQ.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Utilizar rótulos com a identificação do produto que está sendo utilizado, com informações a cerca dos riscos que o mesmo pode causar, ações em caso de acidente e ainda, a validade do produto.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 27 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - RM

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatórios e filtro água bruta ETA Quilombo
10	-	CONSTATAÇÃO	Estruturas com armação exposta, rachaduras e infiltrações.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 10 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço
11	-	CONSTATAÇÃO	O poço não possui laje de proteção de área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm nem a coluna de tubos de no mínimo 30 cm saliente sobre a laje.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Seguir as instruções para a laje sanitária a norma técnica NBR 12212/2017.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 26 do RM 991/2024

REGISTRO 1



REGISTRO 2



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço
12	-	CONSTATAÇÃO	Não é realizada a fluoretação da água captada e distribuída, conforme legislação vigente.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Realizar a fluoretação da água visando atender a legislação vigente.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 24 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - RM

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço
13	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Possui uma bomba reserva disponível para evitar que usuários fiquem sem água.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 23 do RM 1137/2025

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	SAA Zona Rural
14	-	CONSTATAÇÃO	Áreas não estavam cercadas ou cercadas adequadamente, permitindo o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Cercar os locais de domínio do SANEP.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 14 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	ETA Quilombo
15	-	CONSTATAÇÃO	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em corpo hídrico.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Prever uma forma de descarte adequado para as águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo dos decantadores, visando proteger o corpo hídrico.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 15 do RM 1137/2025

ANEXOS I e II 1882/2026 - RM

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço
16	-	CONSTATAÇÃO	Quadro de comando coberto apenas com uma telha, estando sujeito ao tempo.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	A parte elétrica de acionamento do poço deve proporcionar a segurança aos operadores.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 22 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Captação Arroio Quilombo e poço Corrientes
17	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de outorga de uso dos recursos hídricos com indicação do risco do barramento da captação superficial.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Solicitar junto ao DRH a outorga da captação junto ao Arroio Quilombo.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 17 do RM 1137/2025

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	ETA Quilombo
18	-	CONSTATAÇÃO	Bloco hidráulico com acúmulo de MO.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Efetuar limpeza do bloco hidráulico com maior periodicidade.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 18 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 1882/2026 - RM

RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	SAA Zona Rural
19	-	CONSTATAÇÃO	Unidades (caixas de manobra e elevatórias) com drenagem ineficiente. Em alguns lugares havia acúmulo de água, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Promover uma drenagem eficiente das estruturas.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 19 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



RM	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço
20	-	CONSTATAÇÃO	O uso de tampa improvisada, o que não impede o acesso por pessoas não autorizadas ou a entrada de vetores. Poço não possui laje ou piso, o qual proteja contra o vazamento de produtos químicos. Estrutura do poço não é totalmente vedada, a tampa permite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Melhorar a estrutura tanto do poço como do local aonde é realizada desinfecção da água.
-	-	OBSERVAÇÃO	Transferida da RM 21 do RM 1137/2025

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Santa Bárbara

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		X		Transferida da NC - 49 do TNC 1137/2025
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	x			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		NC 74
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		NC 73 do TNC n. 1882/2026
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	NC 48 do TNC n. 1882/2026
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Moreira

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Não se aplica	Observação
			SIM	NÃO		
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Verificar
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?			x	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	gravidade
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		dados não enviados referente aos últimos 12 meses. NC 75 do TNC n .1882/2026
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Quilombo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Não se aplica	Observação
			SIM	NÃO		
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Verificar
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?			x	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	gravidade
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		dados não enviados referente aos últimos 12 meses
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - São Gonçalo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		NC 2026 do TNC 1882/2026
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?			x	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	gravidade
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		dados não enviados referente aos últimos 12 meses
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Sinnott

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		NC 202 do TNC 1882/2026
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?			x	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	gravidade
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		NC 24
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		dados não enviados referente aos últimos 12 meses
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	Poço Corrientes	não	na	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	sim	na	sim	sim	sim	não
		Unidade sem identificação															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	Usina I ETA St. Bárbara	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco										
	Usina II ETA St. Bárbara	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	não	na
		dois vazamentos. Ausência de mapa de risco										
	Usina III ETA St. Bárbara	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	não	na
		Vazamento em tubulação da bomba. Ausência de mapa de risco										
	EBAT - ETA Moreira	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco										
	EBAT - ETA Quilombo	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	na
		resíduos acumulados. Ausência de mapa de risco										
	EBAT ETA Sinot	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	não	na
		Vazamento em registro. Ausência de mapa de risco										
	EBAT ETA São Gonçalo	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT no R3	RTFA	sim	RTFA	sim	RTFA	sim	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco										
	EBAT no R4	RTFA	sim	RTFA	sim	não	sim	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco, Vazamento no registro										
	EBAT no R5	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		unidade sem identificação e ausência de mapa de risco										
	EBAT NO R7	RTFA	sim	RTFA	sim	SIM	sim	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco										
	EBAT no R8	SIM	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		ausência de mapa de risco										
	EBAT no R11	RTFA	sim	RTFA	sim	SIM	sim	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco										
	EBAT no R12	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		ausência de mapa de risco										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT no R15	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		ausência de mapa de risco										
	EBAT no R da Z3	RTFA	sim	RTFA	sim	SIM	NÃO	sim	sim	sim	não	na
		Ausência de mapa de risco, acúmulo de água no interior da unidade										
	EBAT no R Domingues de Almeida	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		ausência de mapa de risco										
	EBAT do Germânia	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco										
	EBAT No R. Liberdade	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		unidade sem identificação, ausência de mapa de risco										
	EBAT no R. Parque do Obelisco	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco										
	EBAT no Res. Colina do Sol	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na
		ausência de mapa de risco										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA Moreira

HORÁRIO: _____

		Conforme?			Observação
Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X		
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X		
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X		
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X		
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?		X	9600 m3 dia
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?		x	Sem identificação
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x	bombas dos filtros
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x		
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		x	drenagem
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x		
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			x drenagem
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x		
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x		
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)		x	sem alarme
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			x
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x		
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x	ausência de mapa de risco
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x		
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	x		
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x		
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?		x	FISPQ não afixada
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?		x	cavalos e cães
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x	troca de leito filtrante - resíduos
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x		
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x		
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			x
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		semestral		
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?		-		
	Utiliza cal e carvão ativado?		não		
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-		
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA - St. Bárbara

HORÁRIO: _____

		Conforme?			Observação
Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X		
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X		
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X		
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X		
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x		
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?		X	Dois macro com defeito e outro sem visor
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x		
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x		
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		x	drenagem
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x	parte do lodo com plantas
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?		x	flocos nos filtros
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	x		
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x		
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x		
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	x		
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			x
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x		
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x	ausência de evidência
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x		
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	x		
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x		
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?		x	ausência de FISPQ
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?		x	Cães
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x	resíduos do leito filtrante
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x		
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x		
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			x
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		Bimestral		
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?		diária		
	Utiliza cal e carvão ativado?		não		
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		sim		
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA São Gonçalo

HORÁRIO: _____

		Conforme?			Observação
Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X		
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X		
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X		
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X		
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x		
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?		x	macromedidor sem identificação
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X	Vazamento em bomba interna
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x		
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?			x
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?			x
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x	
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x		
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x		
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	x		
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x		
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x		
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x	
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x		
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	x		
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x		
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?			x
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x		
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x		
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?			x
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x		
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			x
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?				
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				
	Utiliza cal e carvão ativado?				
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA - Quilombo

HORÁRIO: _____

		Conforme?			Observação
Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X		
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X		
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X		
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X		
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x		
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?		X	Dois macro com defeito e outro sem visor
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x		
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x		
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		x	drenagem
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x	parte do lodo com plantas
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?		x	flocos nos filtros
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	x		
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x		
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x		
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	x		
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			x
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x		
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x	ausência de evidência
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x		
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	x		
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x		
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?		x	ausência de FISPQ
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?		x	Cães
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x	resíduos do leito filtrante
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x		
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x		
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			x
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		Bimestral		
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?		diária		
	Utiliza cal e carvão ativado?		não		
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		sim		
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?				
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?				
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?				
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.				
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?				
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?				
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.				
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?				
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?				
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?				
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?				
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?				
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?				
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?				
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?				
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?				
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?				
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?				
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?				
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?				
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?				
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.				
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - ETA Moreira

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		semanal
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		só lava olhos
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.			x	
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	No Lab. Central
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			x	No Lab Central
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Alguns deles com falhas e também pontos fora (filtros turbidez)
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			x	só digital
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não possui
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - LAB. Central (Físico químico água bruta e rede, cianobactérias e microbiológico A.B)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Semanal, mas sem evidência de registro
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?		x		Ausência de evidência de FISPQ à disposição
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	x			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Não encaminhar dados de cianobactérias, da rede de distribuição e de microbiologia de A.B
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			x	
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Ausência de evidência de mapa de risco
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - Operacional - ETA St. Bárbara

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		X		
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?			X	
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?		X		
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		X		Pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	X			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		Valores turbidez pós filtro
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - ETA São Gonçalo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		semanal
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		só lava olhos
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.			x	
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	No Lab. Central
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			x	No Lab Central
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Alguns deles com falhas e também pontos fora (filtros turbidez)
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			x	só digital
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não possui
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - ETA Quilombo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		semanal
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		só lava olhos
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.			x	
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	No Lab. Central
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			x	No Lab Central
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Alguns deles com falhas e também pontos fora (filtros turbidez)
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			x	só digital
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não possui
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - ETA Sinnott

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		semanal
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		só lava olhos
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.			x	
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	No Lab. Central
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			x	No Lab Central
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Alguns deles com falhas e também pontos fora (filtros turbidez)
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			x	só digital
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não possui
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 01 - ETA Moreira	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	na	na	sim	sim	na	não
		Ausência de evidência de funcionamento do sensor de nível, não encaminhar certificado de limpeza de reservatório com validade vigente													
	R Liberdade (elevado)	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R Lindoia	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R ETA Sinnoti	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R ETA São Gonçolo	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R ETA Quilombo	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R ETA St Bárbara	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 1 (praça)	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		Desativada													
	R Domnigues de almeida (apoiado e elevado)	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R Jardim das Tradições	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R 10	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R 08	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R 03	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R 04	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 5	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R 7	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R 11	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R Sítio Floresta	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R 12	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R Z3	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R Pq. Do Obeslico	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R Guabiroba	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R Colina do Sol	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													
	R Adão Braga	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	sim	sim	na	não
		sem identificação e sem certificado de limpeza													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1882/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			x	Não possui programa de perdas
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		x		não há, mas foram trocados 4557 hidrômetros
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?			x	Só quando rompe
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?			x	
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	x			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			x	Não possui RSAE
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	x			
	AE1.19	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.					-
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					-
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					-
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					-
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					-
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					-
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					-

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE PELOTAS PROCESSO 1882/2026

Página 1 de 3

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1137/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
06/07/2026	Início: 13:15	Término: 17:10	R. Felix da Cunha, 614 Centro - Pelotas/RS	Fiscalização AGESAN
07/07/2026	Início: 08:00	Término: 18:10		
08/07/2026	Início: 08:00	Término: 18:00		
09/07/2026	Início: 08:00	Término: 16:50		
10/07/2026	Início: 08:00	Término: 14:00		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Pelotas/RS.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Renan Ross	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Alexandre Belém	Sanep		sanep.alex@sanep.com.br
4. Mariana Sena da Silva	Sanep	51 3464 5444	sanep.mariana@pelotas.rs.gov.br
5. Tiago do Rosa Lopes	Sanep	51 3464 5444	tiago.lopes@pelotas.rs.gov.br
6. Eugênio Magalhães	Sanep	51 3464 5444	eugenio.magalhaes@pelotas.rs.gov.br
7. Eltonar Wojtan	Sanep	51 3464 5444	eltonar.wojtan@gmail.com
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Estação de Tratamento de água (ETA)	06	06
b) Fiscalização de laboratórios de Análise água	06	06
c) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	06	06
d) Fiscalização de laboratórios de Análise esgoto	06	06
e) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	02	02
f) Fiscalização de Captação Superficial	06	06
g) Fiscalização de Poços	01	01
h) Fiscalização de Reservatórios	31	31
i) Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	16	16
j) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	38	39
k) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	01	01
l) Tempo estimado fiscalização (dias)	4,5	4,5

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE PELOTAS PROCESSO 1882/2026

Página 2 de 3

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1137/2025

5. Observações

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 510

Data: 06/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:30

Data: 07/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 18:30

Data: 08/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 18:30

Data: 09/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:10

Data: 10/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:10

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE PELOTAS PROCESSO 1882/2026

Página 3 de 3

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1137/2025

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 10 / 07 / 2026

Lorenzo Cure Das Neves

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Referente ao Anexo II – Ficha Técnica SAA:

13. N. Total de ligações: 115566

14. N. Total de economias: 162275

15. Percentual de hidrometração: 71,22%