

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 2523/2026 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Guaporé/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Guaporé ocorreu no dia 13 e 14 de agosto de 2026. Para verificar o serviço prestado pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 05/2024	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da CORSAN no município de Guaporé foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo reunião no turno da manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de

Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular inicial.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)


O SAA de Guaporé consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela CORSAN.

2.1.1. CAPTAÇÃO

O abastecimento de Guaporé é realizado a partir de captação superficial no Rio Carneiro. O município dispõe de dois pontos de captação: o ponto antigo, atualmente utilizado apenas em situações de emergência devido à baixa disponibilidade, e o ponto principal, estabelecido a montante de uma barragem construída por empresa privada (PCH Autódromo). Essa realocação foi acordada entre a companhia e a AEGEA-CORSAN, visto que a captação original ficou com vazão comprometida após a instalação da barragem (Figura 1). Na Tabela 1 estão as características das estruturas.

No mesmo terreno situa-se a Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB), responsável pelo transporte até a ETA. Há também um tanque de amortecimento de golpe de aríete, instalado para proteção da rede.

Figura 1 – Captação de água superficial do município de Guaporé.

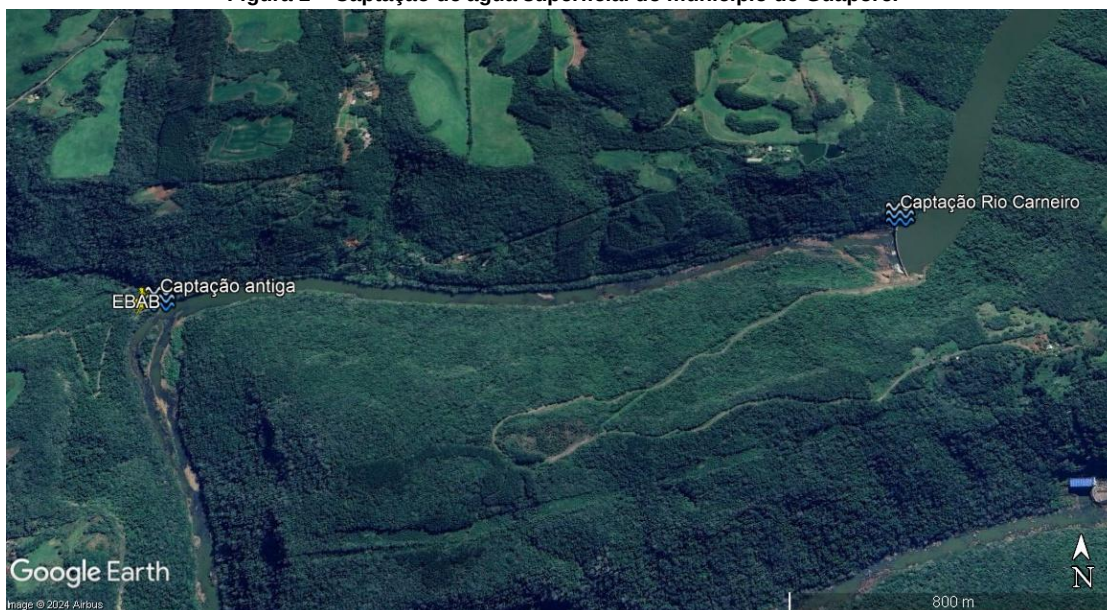

Fonte: Google Earth (2024)

Tabela 1 - Dados dos pontos de captação de água bruta.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Descrição
CAPTAÇÃO	28.827628°S 51.842209°O	Captação superficial de água bruta. (Rio Carneiro)
CAPTAÇÃO ANTIGA	28.830040°S 51.864174°O	Captação superficial de água bruta. (Rio Carneiro)
EBAB	28.829966°S 51.864335°O	Adução de água bruta.

2.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA - ETA

O tratamento é realizado na ETA localizada na Rua do Nascente, n. 407. A unidade opera sob licença ambiental nº 01117/2025, emitida pela FEPAM, válida até 16/03/2030.

Trata-se de uma ETA convencional, composta pelas etapas de adução, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação. A adução é realizada por bombeamento na captação, conduzindo a água bruta inicialmente à Calha Parshall, onde ocorre a mistura rápida com sulfato de alumínio para coagulação. Nesta fase também podem ser aplicados cloro, hidróxido de cálcio para correção de pH e, eventualmente, carvão ativado.

A água coagulada segue para o floculador, recebendo nova dosagem de hidróxido de cálcio para ajuste de pH. Posteriormente, passa à unidade de sedimentação, constituída por decantador circular. O lodo decantado é removido por meio de canais de expurgo que direcionam os resíduos à drenagem pluvial. Na sequência, a água é filtrada em cinco unidades de fluxo descendente. A limpeza dos filtros é realizada por meio de lavagem ascendente. Após a filtração, são aplicados os processos de desinfecção, com hipoclorito de sódio, e fluoretação.

Durante a fiscalização, foi constatada a ocorrência de extravasamento de água no decantador, caracterizando o afogamento da estrutura, conforme evidenciado nas Figura 2. Segundo informado pelo operador que acompanhava a vistoria, a condição estaria relacionada à necessidade de realização da lavagem de um dos filtros, o que teria provocado a elevação do nível de água nos decantadores provocando perda de água no processo.

Figura 2 – Situação do decantador da ETA durante a fiscalização.



Anexo à ETA encontra-se o laboratório de análises básicas de controle operacional, incluindo turbidez, pH, cor aparente, cloro total e parâmetros microbiológicos. Para parâmetros complementares, as amostras são enviadas ao laboratório central da CORSAN.

Durante a fiscalização, foram identificados reagentes de laboratório fora do prazo de validade. Na sequência, foram verificados, com acompanhamento do operador responsável, os históricos dos equipamentos utilizados nas análises de controle da qualidade da água, sendo realizados registros em vídeo das informações apresentadas diretamente na tela dos equipamentos. Esses registros foram posteriormente confrontados com os lançamentos disponíveis no sistema Unilab, permitindo identificar divergências tanto na frequência de realização das análises de fluoreto quanto nos valores registrados no sistema em relação aos dados apresentados pelos equipamentos.

2.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA

De acordo com o Anexo II encaminhado pela prestadora, o SAA de Guaporé dispõe de oito estações elevatórias de água. Uma delas é utilizada exclusivamente como booster para lavagem do decantador e o Buster R3 e o Buster Bela Vista não foram encontrados, inclusive sendo desconhecidos pelo representante que acompanhou a fiscalização. Assim, atualmente o município opera com sete EBA.

A Tabela 2 apresenta as informações referentes às elevatórias em operação, bem como as estruturas verificadas durante a fiscalização. Ressalta-se que houve inconsistências nas nomenclaturas fornecidas, dificultando a padronização das informações.

Tabela 2 – Localização das estações elevatórias de água de Guaporé.

Placa de ID	Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Situação
EBAT 1	Buster do decantador ETA	-28.842291°S -51.885140°O	Ativo
-	Buster R3	-28.842490°S -51.842490°O	Indisponível
EBAT 1	Buster Bela Vista	-28.857424°S -51.888565°O	Ativo
EBAT 4	Buster Plátanos	-28.865237°S -51.894204°O	Ativo
EBAT 5	Buster Bailão	-28.850527°S -51.896849°O	Ativo
Buster Agrícola	Buster Agrícola	-28.842291°S -51.885140°O	Ativo
Buster 2° Recalque Eta	Buster 2° Recalque Eta	-28.842291°S -51.885140°O	Ativo
EBAT 8	Elevatória Seminário	-28.838827°S -51.893931°O	Ativo

2.1.4. RESERVATÓRIOS

O sistema é composto por 24 reservatórios, totalizando volume de armazenamento de 2.770 m³ conforme Anexo II. Nesse documento, os reservatórios R-08, R-12, R-12A e R-20 foram informados como fora de operação. Entretanto, durante a fiscalização, foram identificadas diversas inconsistências entre a relação de reservatórios encaminhada pela prestadora e a configuração efetivamente observada em campo. O reservatório R-08, descrito no Anexo II como estrutura de fibra com capacidade de 50 m³, não foi localizado na unidade, sendo identificado no local o reservatório R-08A, de inox e com capacidade de 50 m³, identificado operacionalmente como R-08. Da mesma forma, os reservatórios R-12A e R-14A não foram localizados durante a vistoria. Adicionalmente, verificou-se que o reservatório identificado em campo como R-22 encontra-se cadastrado fisicamente na unidade como R-20, localizada na Rua dos Plátanos. As descrições e endereços constam na Tabela 3.

Tabela 3 - Reservatórios do SAA de Guaporé.

RES	Tipo	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Situação
R1	Enterrado	Concreto	Rua do Nascente, n. 407	600	Ativo
R2	Semi-ent.	Concreto	Rua do Nascente, n. 407	750	Ativo
R3	Elevado	Concreto	Rua do Nascente, n. 407	50	Ativo
R4	Enterrado	Concreto	Rua João Pedro Ortiz, n. 430	300	Ativo
R5	Enterrado	Concreto	Rua José Bonifácio, n. 447	200	Ativo
R6	Semi-ent.	Concreto	Avenida Senador Alberto Pasqualini	100	Ativo
R7	Apoiado	Concreto	Rua Monsenhor Scalabrini, n. 40	50	Ativo
R8	Apoiado	Fibra	Rua Monsenhor Scalabrini, n. 40	50	Removido
R8A	Elevado	Inox	Rua Monsenhor Scalabrini	50	Ativo
R9	Apoiado	Inox	Rua Fioravante Damo	70	Ativo
R10	Apoiado	Inox	Rua Fioravante Damo	70	Ativo
R11	Apoiado	Ferro	Rua Fioravante Damo	50	Desativado
R12	Elevado	Ferro	Rua Casca	50	Desativado
R12A	Apoiado	Concreto	Rua Salgado Filho	50	Removido
R13	Apoiado	Inox	Rua Casca	50	Ativo

R14	Apoiado	Inox	Rua Casca	70	Ativo
R14A	Elevado	Inox	Rua Casca	50	Removido
R15	Apoiado	Inox	Avenida Silvio Sanson	50	Ativo
R16	Elevado	Inox	Rua Epitáfio Pessoa	50	Ativo
R18	Elevado	Inox	Rua Jose Bonifácio	50	Ativo
R19	Elevado	Inox	Rua Dos Plátanos	70	Ativo
R20	Elevado	Inox	Rua Padre Bortoncelo	50	Ativo
R21	Elevado	Inox	Rua Luiza Hach Pasquali	40	Ativo
R22	Elevado	Inox	Rua Dos Plátanos	70	Ativo

Durante a fiscalização, foram identificados problemas recorrentes, registrados no termo de não conformidades, entre eles: ausência de identificação, inexistência de mapa de risco e tampas de inspeção abertas.

2.2. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Guaporé funciona junto à ETA, na Rua do Nascente, n. 407. As instalações estavam limpas e organizadas, mas ainda não possuem condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. Na sala de atendimento, observou-se a presença de goteiras e muitos dos documentos disponíveis estavam molhados. Os demais documentos obrigatórios estavam disponíveis com exceção do Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário (RSAE/AGESAN-RS). O número da ouvidoria da AGESAN-RS consta regularmente nas faturas de consumo.

Segundo informações da prestadora, o município possui 7.577 ligações ativas, correspondentes a 11.711 economias. O índice de hidrometração foi de 100% e as perdas de distribuição foram estimadas em 3,9%, valor divergente do calculado a partir dos volumes faturados dos últimos 24 meses (46,28%).

Nas dependências da ETA há ainda um almoxarifado destinado ao armazenamento de materiais de manutenção e operação.

No que se refere ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), Guaporé não dispõe de estruturas em operação. Conforme resposta da prestadora ao Ofício nº 1881/2025 da AGESAN-RS, estariam previstas obras para implantação do SES a partir de 2026, sem detalhamento acerca de localização ou cronograma.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 60 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Guaporé e três autos de infração por reincidência do processo 554/2024 e 20 autos de infração do processo 1863/2025 além de 02 autos evidenciados no processo atual.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 6 (seis) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de setembro de 2026.

Participantes da Fiscalização:

Bárbara Bichet da Rocha
Agente de Fiscalização

Responsável pela elaboração do relatório:



Documento assinado digitalmente

DIEGO JANISCH ALVARES

Data: 02/10/2026 11:15:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:0199
3487077

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.10.02
11:10:19 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 2523/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de **Guaporé/RS**, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado nos dias **13 e 14 de agosto de 2024** estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Diego Janisch Alvares
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Bárbara Bichet da Rocha
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Diego Janisch Alvares
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 04 de setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente

DIEGO JANISCH ALVARES

Data: 02/10/2026 11:15:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de fiscalização

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:0199
3487077

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial
1	A1.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC apontada no processo 554/2024 como NC13. Entretanto placa instalada não estava visível no processo de fiscalização atual, podendo ter sido arrastada na última enchente. Pode ser instalada junto a placa da EBAB.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB
2	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB
3	A3.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 - Buster do decantador - ETA - GP
4	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a placa existente no local. Estrutura EBAT 1 ausente no local onde a placa está instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



REGISTRO 2

3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	-28.842291,-51.885140	Buster do decantador - ETA - GP
2	-28.842490,-51.842490	Buster R3
3	-28.857424,-51.888565	Buster BELA VISTA
4	-28.865237,-51.894204	Buster PLATANOS
5	-28.850527,-51.896949	Buster BAILÃO
6	-28.842291,-51.885140	Buster AGRÍCOLA
7	-28.842291,-51.885140	Buster 2º RECALQUE ETA
8	-28.838827,-51.883831	Buster SEMINÁRIO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 - Buster R3
5	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a localização da estrutura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	-28.842291,-51.885140	Buster do decantador - ETA - GP
2	-28.842490,-51.842490	Buster R3
3	-28.857424,-51.888565	Buster BELA VISTA
4	-28.865237,-51.894204	Buster PLATANOS
5	-28.850527,-51.896949	Buster BAILÃO
6	-28.842291,-51.885140	Buster AGRÍCOLA
7	-28.842291,-51.885140	Buster 2º RECALQUE ETA
8	-28.838827,-51.883831	Buster SEMINÁRIO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 3 - Buster Bela Vista
6	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a localização da estrutura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas geográficas: -28.857424,-51.888565

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	-28.842291,-51.885140	Buster do decantador - ETA - GP
2	-28.842490,-51.842490	Buster R3
3	-28.857424,-51.888565	Buster BELA VISTA
4	-28.865237,-51.894204	Buster PLATANOS
5	-28.850527,-51.896949	Buster BAILÃO
6	-28.842291,-51.885140	Buster AGRÍCOLA
7	-28.842291,-51.885140	Buster 2º RECALQUE ETA
8	-28.838827,-51.883831	Buster SEMINÁRIO



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - Buster Plátanos
7	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação/conexão/registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 - Buster Plátanos
8	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Bailão
9	A3.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas está insuficiente, gerando acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Bailão
10	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - 2º Recalque ETA
11	A3.9	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos da caixa de acumulados no poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

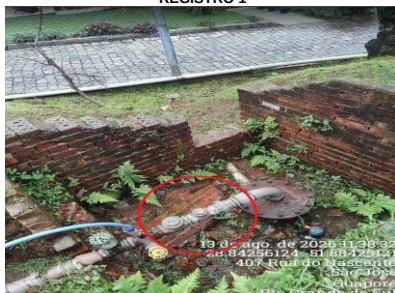

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 - Buster Agrícola
12	A3.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas está insuficiente, gerando acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
13	A4.8	CONSTATAÇÃO	Vertedores dos decantadores afogados, canaletas dos vertedores de água decantada com nivelamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	A4.9	CONSTATAÇÃO	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

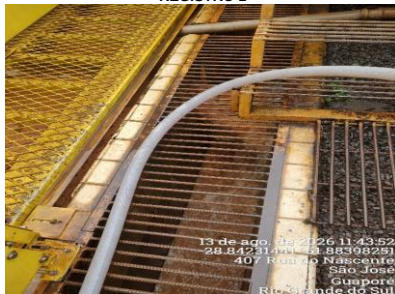

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação/conexão/registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	A4.16	CONSTATAÇÃO	Não possuir relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA conforme solicitado na licença de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
1	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	A4.21 / A4.27	CONSTATAÇÃO	Não evidenciada comprovação de treinamento/capacitação de todos os operadores para operação do tratamento de água.e manipulação de produtos químicos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
18	A4.24	CONSTATAÇÃO	Materiais/ Resíduos de obra acumulados na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
19	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Diferença entre as condições observadas nas estruturas, destacando a ocorrência de acúmulo de água em uma delas em contraste com a condição adequada de drenagem verificada na outra.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatório R-02
20	A5.4	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta desgaste em sua estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
21	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa não apresenta dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Tampa apresenta cadeado de um lado, mas o lado oposto estava solto, permitindo acesso.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
22	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
23	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos de poda acumulados próximo ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-17
24	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-10
25	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa não apresenta dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
26	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.9 Laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses: Não encaminhadas as análises de agrotóxicos da portaria estadual 320 de 2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Semestres 2 de 2025 e semestre 1 de 2026 para ETA.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
27	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.6 Lista de procedimentos operacionais da manutenção de rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Arquivo desatualizado datado de 2012

ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
28	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
29	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-14
30	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-15
31	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção aberta, com mangueira acoplada para abastecimento por caminhão pipa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-16
32	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
33	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 4.4.9. Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Programa assinado por profissional da área

REGISTRO 1

4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações:
Esclarecemos que este programa de amostragem foi enviado à secretaria municipal de saúde do município de Guaporé, em atenção ao Artigo 44º do Anexo XX da Portaria de Consolidação GMMMS nº 5/2017, alterado pelas Portarias GMMMS nº 889/2021 e 2472/2021.
Arquivo anexo, pelo nome "Anexo I_Itm 4.4.6 - Guaporé". Salientamos que o plano de amostragem baseado na legislação supracitada foi aceito pelo município de Guaporé.

4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário:
Não se aplica, pois o município não possui SES implantado.

4.4.8 Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados:
Não se aplica, pois o município não possui SES implantado.

4.4.9 Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação:
Não se aplica, pois o município é abastecido exclusivamente por captações subterrâneas.

4.5 Lista de procedimentos operacionais das ETAs:
Arquivo anexo, pelo nome "Anexo I_Itm 4.5 - Guaporé".

ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-16
34	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-16
35	A.13	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-17
36	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a localização da estrutura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Está informado como R-21 no anexo II

REGISTRO 1



REGISTRO 2

14A	Elevado	Reservação	Inox	RUA CASCA (28°51'58.50"S, 51°53'11.07"O)	50	24/10/2023
15	apoiado	reservação	Inox	AVENIDA SILVIO SANSON (28°50'41.03"S, 51°52'44.28"O)	50	23/10/2023
16	elevado	reservação	Inox	RUA EPITAFIO PESSOA (28°50'6.49"S, 51°53'48.67"O)	50	23/10/2023
18	elevado	reservação	Inox	RUA JOSE BONIFACIO (28°50'41.01"S, 51°54'17.13"O)	50	24/10/2023
19	elevado	reservação	Inox	RUA DOS PLATANOS (28°52'24.91"S, 51°53'31.60"O)	70	25/10/2023
20	elevado	reservação	Inox	RUA PADRE ALGO BORTONCELO (28°51'18.39"S, 51°52'12.86"O)	50	Fora de operação
21	elevado	reservação	Inox	RUA LUIZA HACH PASQUALI (-28.865634 -51.876639)	40	25/10/2023
22	elevado	reservação	Inox	RUA DOS PLATANUS (28°52'25.00"S, 51°53'31.47"O)	70	25/10/2023
Total						

ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
37	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 referente ao SES - Devem ser apresentados dados atualizados dos sistemas de abastecimento (existentes, em execução e previstos para 24 meses), incluindo seus componentes, bem como as obras realizadas e planejadas por município, com localização e descrição vinculadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico; em gestão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-18
38	A.13	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-19
39	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de extravasor protegido por tela ou presença de tela danificada, permitindo a entrada de potenciais contaminantes
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatório R-19
40	A5.4	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta vazamento constante de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Realizada filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-22
41	A5.1	CONSTATAÇÃO	A identificação não condiz com anexo II encaminhado através do ofício de aviso de fiscalização
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório indicado pela placa R-20 no local foi identificada como R-22 no anexo II.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

14	apoio	reservação	inox	RUA CASCA (28°51'56.68"S, 51°53'11.38"O)	70	24/10/2023
14A	Elevado	Reservação	inox	RUA CASCA (28°51'56.50"S, 51°53'11.07"O)	50	24/10/2023
15	apoio	reservação	inox	AVENIDA SILVIO SANSON (28°50'41.03"S, 51°52'44.26"O)	50	23/10/2023
16	elevado	reservação	inox	RUA EPITAFIO PESSOA (28°50'49"S, 51°53'49.67"O)	50	23/10/2023
18	elevado	reservação	inox	RUA JOSE BONIFACIO (28°50'41.00"S, 51°54'07.13"O)	50	24/10/2023
19	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLATANOS (28°52'24.91"S, 51°53'31.60"O)	70	25/10/2023
20	elevado	reservação	inox	RUA PADRE ALGO BORTONCELO (28°51'18.39"S, 51°52'12.96"O)	50	Fora de operação
21	elevado	reservação	inox	RUA LUIZA HACH PASQUALI (-28.855234, -51.876916)	40	25/10/2023
22	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLATANOS (28°52'25.00"S, 51°53'31.47"O)	70	25/10/2023
Total						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-22
42	A5.2	CONSTATAÇÃO	O portão de acesso à escada não possuía dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-22
43	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-20
44	A5.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório indicado como fora de operação no Anexo II mas se encontra ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

15	apoiado	reservação	inox	AVENIDA SILVIO SANSON (28°50'41.03"S, 51°52'44.28"O)	50	23/10/2023
16	elevado	reservação	inox	RUA EPITAFIO PESSOA (28°50'6.48"S, 51°53'48.67"O)	50	23/10/2023
18	elevado	reservação	inox	RUA JOSE BONIFACIO (28°50'41.01"S, 51°54'17.13"O)	50	24/10/2023
19	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLATANOS (28°52'21.61"S, 51°53'24.80"O)	70	25/10/2023
20	elevado	reservação	inox	RUA PADRE ALGO BORTONCELO (28°51'18.39"S, 51°52'12.98"O)	50	Fora de operação
21	elevado	reservação	inox	RUA COLZA RALPH PASQUALETTI (28.855634 - 51.878639)	40	25/10/2023
22	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLATANOS (28°52'25.00"S, 51°53'31.47"O)	70	25/10/2023
Total						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
45	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização: Item 4.2 apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função não foi enviado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08
46	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a localização da estrutura. Informado no Anexo II mas ausente no local indicado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

8	apoiado	reservação	fibra	MONSENHOR SCALABRINI, 40 (28°50'17.23"S, 51°53'28.44"O)	50	Fora de operação
8A	Apoiado	Reservação	Inox	Av Monsenhor Scalabrini (28°50'17.30"S, 51°53'28.78"O)	50	23/10/2023
9	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°50'17.18"S, 51°53'28.11"O)	70	24/10/2023
10	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'10.20"O)	70	24/10/2023
11	apoiado	reservação	ferro	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.00"S, 51°54'10.01"O)	50	24/10/2023
12	elevado	reservação	ferro	RUA CASCA, (28°51'26.67"S, 51°53'18.08"O)	50	Fora de operação
12A	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Salgado Filho (28°51'26.7"S, 51°53'18.0"O)	50	Fora de operação
13	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.67"S, 51°53'11.08"O)	50	24/10/2023
14	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.68"S, 51°53'11.38"O)	70	24/10/2023
14A	Elevado	Reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.50"S, 51°53'11.07"O)	50	24/10/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-08A
47	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a localização da estrutura. Informado no anexo II como R-8A mas identificado com placa R-08 no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

8	apoiado	reservação	fibra	MONSENHOR SCALABRINI, 40 (28°50'17.23"S, 51°53'28.44"O)	50	Fora de operação
8A	Apoiado	Reservação	Inox	Av Monsenhor Scalabrini (28°50'17.30"S, 51°53'28.78"O)	50	23/10/2023
9	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°50'17.18"S, 51°53'28.11"O)	70	24/10/2023
10	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'10.20"O)	70	24/10/2023
11	apoiado	reservação	ferro	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.00"S, 51°54'10.01"O)	50	24/10/2023
12	elevado	reservação	ferro	RUA CASCA, (28°51'26.67"S, 51°53'18.08"O)	50	Fora de operação
12A	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Salgado Filho (28°51'26.7"S, 51°53'18.0"O)	50	Fora de operação
13	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.67"S, 51°53'11.08"O)	50	24/10/2023
14	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.68"S, 51°53'11.38"O)	70	24/10/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12A
48	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a localização da estrutura. Informado no anexo II e não encontrado no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

8	apoiado	reservação	fibra	MONSENHOR SCALABRINI, 40 (28°50'17.23"S, 51°53'28.44"O)	50	Fora de operação
8A	Apoiado	Reservação	Inox	Av Monsenhor Scalabrini (28°50'17.30"S, 51°53'28.78"O)	50	23/10/2023
9	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°50'17.18"S, 51°53'28.11"O)	70	24/10/2023
10	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'10.20"O)	70	24/10/2023
11	apoiado	reservação	ferro	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.00"S, 51°54'10.01"O)	50	24/10/2023
12	elevado	reservação	ferro	RUA CASCA, (28°51'26.67"S, 51°53'18.08"O)	50	Fora de operação
12A	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Salgado Filho (28°51'26.7"S, 51°53'18.0"O)	50	Fora de operação
13	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.67"S, 51°53'11.08"O)	50	24/10/2023
14	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.68"S, 51°53'11.38"O)	70	24/10/2023
14A	Elevado	Reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.50"S, 51°53'11.07"O)	50	24/10/2023
15	apoiado	reservação	inox	AVENIDA SILVIO SANSON (28°50'41.03"S, 51°52'44.28"O)	50	23/10/2023
16	elevado	reservação	inox	RUA EPIFÂNIO PESSOA (28°50'6.49"S, 51°53'48.67"O)	50	23/10/2023

ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-14A
49	A3.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se divergência de informações quanto ao Anexo II do ofício de aviso de fiscalização e a localização da estrutura. Informado no anexo II e não encontrado no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1


8	apoiado	reservação	fibra	(28°50'17.23"S, 51°53'28.44"O)	50	Fora de operação
8A	Apoiado	Reservação	Inox	MONSENHOR SCALABRINI, 40 (28°50'17.30"S, 51°53'28.78"O)	50	23/10/2023
9	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'10.20"O)	70	24/10/2023
10	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'10.01"O)	70	24/10/2023
11	apoiado	reservação	ferro	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'9.81"O)	50	24/10/2023
12	elevado	reservação	ferro	RUA CASCA, (28°51'26.67"S, 51°53'18.08"O)	50	Fora de operação
12A	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Salgado Filho (28°51'26.7"S, 51°53'16.0"O)	50	Fora de operação
13	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.68"S, 51°53'11.08"O)	50	24/10/2023
14	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.68"S, 51°53'11.08"O)	70	24/10/2023
14A	Elevado	Reservação	inox	RUA CASCA, (28°51'56.50"S, 51°53'11.07"O)	50	24/10/2023
15	apoiado	reservação	inox	AVENIDA GILVIO SANGON (28°50'41.03"S, 51°52'44.28"O)	50	23/10/2023
16	elevado	reservação	inox	RUA EPITAFIO PESSOA (28°50'6.48"S, 51°53'46.67"O)	50	23/10/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
50	A6.1	CONSTATAÇÃO	Reagentes com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	S Dil Tiossulfato val 15/07/26 / Alizarina Sódia 0,1% val 04/07/2026 / Sulfato Manganoso P.A. val 29/04/2026 / Ácido Sulfúrico solução 0,200N val 24/04/2026 / Ácido Nítrico val 31/03/2026 / Colilert val 10/07/2026

REGISTRO 1

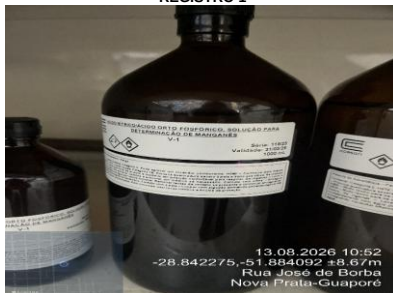

REGISTRO 2

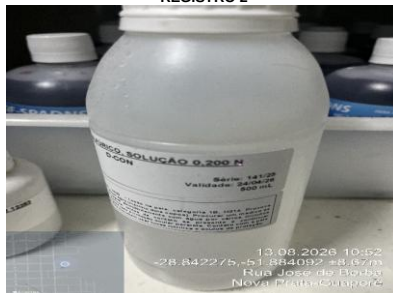

REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
51	A6.7	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água
52	A6.4	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, constatou-se a ausência de registro de calibração do equipamento phmetro, por meio de etiqueta de identificação ou certificado de calibração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
53	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Não previsão e registros de aferição/calibração periódica dos macromedidores instalados no SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
54	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado relatório do parque de hidrometros indicando numeração de cada hidrometro, endereço, e tempo de operação do hidrômetro ativo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
55	AE1.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano de pesquisa de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
56	AE1.10	CONSTATAÇÃO	RSAE-AGESAN não estava disponível ao público
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
57	AE1.15	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 2523/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
58	-	CONSTATAÇÃO	Discrepancia entre o índice de perdas informado no anexo II e o índice de perdas calculado a partir do volume produzido e faturado de água tratada nos últimos 24 meses enviado pelo prestador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não fornecer informação idônea a AGESAN-RS, ao titular dos serviços ou ao usuário.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Valor informado no anexo II: 3.9% , média 2026: 48,34%

REGISTRO 1										REGISTRO 2	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
período	produzido	faturado	diferença	%		média	média	média			
1	2	3	4	5	6	2024	2025	2026			
2024-06	198.086	95.741	102.345	51.67%		42,83%	47,20%	48,34%	13. N. Total de ligações	7.577	
2024-07	193.178	100.846	92.332	47.80%					14. N. Total de economias	11.711	
2024-08	202.109	130.316	71.793	35.52%					15. Percentual de hidrometração	100%	
2024-09	187.389	117.301	70.088	37.43%					16. Perda mensal (%)	3.9	
2024-10	185.407	112.659	72.748	39.24%					17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	979	
2024-11	214.532	130.864	83.668	39.00%					18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	5,1 dias	
2024-12	228.358	118.034	110.322	48.20%					19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada	9,0 (Base call center julho/26)	
2025-01	228.935	135.345	93.590	40.88%							
2025-02	208.399	121.206	87.193	41.84%							
2025-03	232.461	118.290	114.163	49.57%							
2025-04	219.090	127.915	91.175	41.62%							
2025-05	246.935	118.088	128.846	52.19%							
2025-06	225.089	115.024	110.065	51.07%							
2025-07	247.273	116.299	130.974	52.97%							
2025-08	215.638	115.385	100.253	46.49%							
2025-09	228.892	109.505	119.387	52.16%							
2025-10	223.820	118.560	105.260	47.03%							
2025-11	219.016	120.150	98.866	45.14%							
2025-12	224.683	121.751	102.932	45.81%							
2026-01	232.373	88.196	144.177	62.51%							
2026-02	217.342	137.573	79.769	36.70%							
2026-03	229.121	118.344	110.777	48.35%							
2026-04	229.534	137.184	92.350	40.23%							
2026-05	238.136	119.770	118.366	49.71%							
2026-06	234.517	112.211	122.306	52.15%							

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
59	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, 3.1.3. as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Documentação
60	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a AGESAN-RS, conforme solicitado no ofício de aviso de fiscalização, item 3.1.4. Para o caso de gestão associada e regionalizada, informar a relação entre os investimentos em andamento e o Plano de Investimentos de Longo Prazo apontando os municípios e localidades beneficiados e se as prioridades das obras/investimentos estão previstos nos respectivos contratos de programa e/ou planos Municipais, planos regionais e/ou Estadual de Saneamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município:

Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

HORÁRIO: _____

		Conforme?			Observação
Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X		EXISTE IDENTIFICAÇÃO NO BOMBEAMENTO, MAS NA CAPTAÇÃO NÃO TEM NENHUMA INDICAÇÃO
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X		
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		X	
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X		
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X		
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X		MEDIÇÃO DA PCH AUTÓDROMO
	A1.7	Existe macromedição da captação?	X		
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X		PCH AUTODROMO
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X		
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X		
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X		
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X		
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X		
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X	
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X		
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	X		
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		X	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?	X		
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?		X	
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo:

2523/2026 TNC

Município:

Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 01	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
		LUZ NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, ESTAVA DESLIGADA. OPERA POR TELEMETRIA DE NÍVEL DO R-16										
	EBAT 02 JUNTO R12 (PLÁTANOS)	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	EBAT 03											
	EBAT 04	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
	EBAT 05 BAILÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		OPERA POR NÍVEL R-10										
	EBAT 06	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
	EBAT 07 2° RECALQUE ETA	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
		SEM GUARDA CORPO, SEM ESTRUTURA NO ENTORNO										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo:

2523/2026 TNC

Município:

Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 08	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		OPERA POR PRESSÃO DA REDE. CAIXA DE CALÇADA										
	EBAB	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM
		LUZ NÃO FUNCIONA, VAZAMENTO NO RECALQUE										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra feramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?		X		
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		X		DESCARTADO NA REDE PLUVIAL
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		X		
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		X		
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			

A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		X		
A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		X		
A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		
A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?	X			
Qual a frequência de limpeza dos decantadores?					
Qual a frequência de limpeza dos filtros?		DIARIAMENTE			
Utiliza cal e carvão ativado?		QUANDO NECESSÁRIO			
Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?					
Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 01 ENTERRADO ETA	SIM	N/A	SIM	SIM	N/A	NÃO	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		FUNCIONA COMO CAIXA DE PASSAGEM													
	R 02 SEMI ENTERRADO ETA	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
		PLACA COM ERRO DE ESCRITA, ALGUMAS RACHADURAS													
	R 03 ELEVADO ETA	SIM	N/A	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 04 ENTERRADO	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 05 ENTERRADO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 06 PRAÇA	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 07 SEMINÁRIO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 08 SEMINÁRIO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 08A														
	R 09	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 10	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 11	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
	R 12	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 12A														

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 13	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		DESATIVADO. FERRO													
	R 14														
	R 14A														
		ENVIADO COMO 14A NO ANEXO II. ESTÁ COM PLACA R-12													
	R 15 AGRÍCOLA	SIM	N/A	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		APOIADO. MANGUEIRA ACOPLADA PARA CAMINHÃO PIPA, TAMPA ABERTA													
	R 16	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 18	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 19	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
		VAZAMENTO													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 20	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO
	R 21														
	R 22	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
	R 17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		X		FÍSICA, MAS NÃO HAVIAM REGISTROS PARA O MÊS DE AGOSTO
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		X		
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			ENCAMINHADOS PARA SERAFINA CORREIA
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	X			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?	X			
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?		X		SOMENTE NO SISTEMA
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			X	
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	X			
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		X		
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		X		
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1					
	A7.2					
	A7.3					
	A7.4					
	A7.5					
	A7.6					

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2523/2026 TNC

Município: Guaporé

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	X			
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		LISTA NÃO ENVIADA
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		X		NÃO ENVIADO
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			A PARTIR DO NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?	X			
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		NÃO ENVIADO
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		X		NÃO DISPONÍVEL
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?		X		
	AE1.14	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?		X		GOTEIRAS EM TODA EXTENSÃO. MATERIAL INFORMATIVO INUTILIZADO
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			X	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	

	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.		NÃO			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.		NÃO			
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?		SIM			
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?		EBAT'S 6 E 7			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		SOMENTE NA CAPTAÇÃO			
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		EXPLORER, L&M, OKE			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAPORÉ PROCESSO 2523/2026

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1863/2025**1. Identificação da Fiscalização:**

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
13/08/26	Início: 10:00	Término: 17:00	Rua Nascente, 407 – Guaporé/RS	Fiscalização AGESAN
	Início:	Término:		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Guaporé.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Barbara Bichet da Rocha	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Lucas Lesta	CORSAN	54994173952	lucas.lesa@corson.com.br
4. Alexsandro Mateus	AGESAN	5499905-9924	Rafael Mouton
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de captação superficial	1	1
b) Fiscalização de reservatório de água	27	21
c) Fiscalização de elevatórias	8	8
d) Fiscalização de ETA	1	1
e) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	1	1
f) Fiscalização de laboratório	1	1
g) Tempo estimado fiscalização (dias)	2	2

5. Observações

Observações:

Fiscalização foi acompanhada no período da tarde do dia 13/08/2026 por representantes da Câmara de Vereadores onde foram visitados reservatórios e estações de bombeamento. No dia 14/08/26 os vereadores acompanharam movimento durante a visita da captação e da ETA/Elevatória de água bruta. Os representantes insistiram em acessar as estruturas mesmo sem equipamentos de segurança sendo alertados pela equipe.

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAPORÉ PROCESSO 2523/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1863/2025


Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado:Data: 13/08/26Horário inicial: 10:00Horário final: 17:00Data: 14/08/26Horário inicial: 08:00Horário final: 12:00**8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)****9. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 14 / 08 / 2026Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização**ANEXOS**



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Rio	superficial	Rua Irmão Eduardo s/n. -28.829968,-51.864188
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga:
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	360	352,80	2 decantadores e 5 filtros. Guaporé	-28.842470,-51.884590
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	-28.842291,-51.885140	Buster do decantador – ETA - GP
2	-28.842490,-51.842490	Buster R3
3	-28.857424,-51.888565	Buster BELA VISTA
4	-28.865237,-51.894204	Buster PLATANOS
5	-28.850527,-51.896849	Buster BAILÃO
6	-28.842291,51.885140	Buster AGRÍCOLA
7	-28.842291,-51.885140	Buster 2º RECALQUE ETA
8	-28.838827,-51.893931	Buster SEMINÁRIO

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	EBAB	ETA	260 mca	BRUTA	AÇO	400	4.712
Total							4.712

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volum e (m³)	Data última inspeção sanitária
1	enterrado	reservação	concreto	RUA DO NASCENTE 407 (28°50'32.75"S, 51°53'2.63"O)	600	24/10/2023
2	semi-ent.	reservação	concreto	RUA DO NASCENTE 407 (28°50'33.16"S, 51°53'5.22"O)	750	24/10/2023
3	elevado	Uso ETA	concreto	RUA DO NASCENTE 407 (28°50'32.67"S, 51°53'1.70"O)	50	23/10/2023
4	enterrado	reservação	concreto	JOÃO PEDRO ORTIZ 430 (28°50'32.85"S, 51°53'25.73"O)	300	23/10/2023
5	enterrado	reservação	concreto	JOSÉ BONIFÁCIO 447 (28°50'41.33"S, 51°53'25.64"O)	200	23/10/2023
6	semi-ent.	reservação	concreto	AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI (28°50'51.57"S, 51°53'25.14"O)	100	23/10/2023
7	apoiado	reservação	concreto	MONSENHOR SCALABRINI, 40	50	23/10/2023

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

				(28°50'17.23"S, 51°53'29.44"O)		
8	apoiado	reservação	fibra	MONSENHOR SCALABRINI, 40 (28°50'17.30"S, 51°53'29.76"O)	50	Fora de operação
8A	Apoiado	Reservação	Inox	Av Monsenhor Scalabrini (28°50'17.16"S, 51°53'29.11"O)	50	23/10/2023
9	apoiado.	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'10.20"O)	70	24/10/2023
10	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.00"S, 51°54'10.01"O)	70	24/10/2023
11	apoiado	reservação	ferro	RUA FIORAVANTE DAMO (28°51'14.01"S, 51°54'9.81"O)	50	24/10/2023
12	elevado	reservação	ferro	RUA CASCA. (28°51'26.67"S, 51°53'18.06"O)	50	Fora de operação
12A	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Salgado Filho (28°51'26.7"S, 51°53'18.0"O)	50	Fora de operação
13	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA. (28°51'56.67"S, 51°53'11.08"O)	50	24/10/2023
14	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA. (28°51'56.68"S, 51°53'11.36"O)	70	24/10/2023
14A	Elevado	Reservação	Inox	RUA CASCA. (28°51'56.50"S, 51°53'11.07"O)	50	24/10/2023
15	apoiado	reservação	inox	AVENIDA SILVIO SANSON (28°50'41.03"S, 51°52'44.26"O)	50	23/10/2023
16	elevado	reservação	inox	RUA EPITAFIO PESSOA (28°50'6.49"S, 51°53'49.67"O)	50	23/10/2023
18	elevado	reservação	inox	RUA JOSE BONIFÁCIO (28°50'41.01"S, 51°54'17.13"O)	50	24/10/2023
19	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLÁTANOS (28°52'24.91"S, 51°53'31.60"O)	70	25/10/2023
20	elevado	reservação	inox	RUA PADRE ALGO BORTONCELO (28°51'18.39"S, 51°52'12.96"O)	50	Fora de operação
21	elevado	reservação	inox	RUA LUIZA HACH PASQUALI (- 28.855634, -51.876639)	40	25/10/2023
22	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLÁTANOS (28°52'25.00"S, 51°53'31.47"O)	70	25/10/2023
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	2.701
50	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	258
50	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	87.572
60	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	7.765
60	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	3.596
60	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	375
75	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	2.141
75	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	88
75	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	6.125
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	1.403
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	815
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	392
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	6.717
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	AÇO	13
125	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	123

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

125	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	468
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	628
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	2.665
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	2.968
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	2.629
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	AÇO	13
175	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	470
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	474
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	872
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	730
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	AÇO	8
225	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	296
250	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	359
250	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	119
300	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	69
300	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	1.239
400	DN	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	AÇO	4.712
Total				138,803

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

13. N. Total de ligações	7.577
14. N. Total de economias	11.711
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	3.9
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	979
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	5,1 dias
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada	9,0 (Base call center julho/26)

Marcel Schlichting da Silva

MARCEL SCHLICHTING DA SILVA
GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES GO 3

LUCAS LASTA
COORDENADOR DE OPERAÇÕES

ELABORAÇÃO: **RICARDO S. FERENCI**
DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULAÇÃO TÉCNICA