

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 541/2026 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Sapiranga/RS, regulado pela AGESAN-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 17 e 18 de março de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Sapiranga. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 03/2021	Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan/Aegea no município de Sapiranga foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2026 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2025.

2.1 CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A captação de água bruta é realizada no Rio dos Sinos no município de Campo Bom/RS. O tratamento da água ocorre na ETA de Campo Bom, localizada na Rua das Oliveiras, n. 800, Campo Bom. O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é integrado entre os municípios de Estância Velha/RS, Campo Bom/RS, Portão/RS e Sapiranga/RS. As constatações referentes à captação de água bruta e tratamento de água dos SAA destes municípios serão averiguadas no momento da fiscalização regular de Campo Bom.

2.2 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O município de Sapiranga possui 8 elevatórias de água tratada, sendo que 5 dessas são responsáveis pela distribuição de água, destas 1 encontra-se desativada e 2 são do tipo *Booster*, as quais são utilizadas para proporcionar um acréscimo na pressão na água. Todas as EBAT foram fiscalizadas pela AGESAN-RS.

A equipe de fiscalização da AGESAN-RS identificou uma nova EBAT componente do SAA de Sapiranga na Rua Walter Senger, s/n, nas seguintes coordenadas geográficas: 29°37'20.05"S 51° 0'34.25"O. A unidade não se encontra ativada e em operação. Conforme informado no momento da fiscalização, a respectiva EBAT encontra-se sobre propriedade do loteador, não ocorrido ainda a transferência de responsabilidade e de operação à Corsan/Aegea. A figura 01 identifica a unidade. Não foi possível verificar a existência de equipamentos de recalque devido a impossibilidade acesso ao interior da elevatória. Esta unidade não estava informada no Anexo II.

A fiscalização das EBAT foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação e cercamento, vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. No Quadro 2 pode-se identificar as estações de bombeamento de água tratada fiscalizadas.

Quadro 2: Estações de bombeamento de água tratada fiscalizadas.

EBA	Endereço	Descrição
05	R. Luiz Gama, nº 274 29°39'20.50"S 51° 0'5.37"O	Booster Colina
12	Rua Padre Réus, nº 950 29°38'24.17"S 51° 0'39.93"O	EBA 12
12A	Rua Padre Réus, nº 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	EBA 12A
02	R. Otto Walter Berg, nº 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.34"O	EBA Klein (Desativada)
04	Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.57"S 50°58'57.01"O	EBA Liberdade
03	Rua Alberto Schmidt, nº 760 29°38'6.46"S 51° 1'0.11"O	EBA Mundo Novo
01	Rua Luiz Braille, nº 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	EBA Vila Irma
06	Rua Atenas, nº 177 29°38'16.91"S 51° 1'14.04"O	Booster Sinosserra
Sem identificação	Rua Walter Senger, s/n 29°37'20.05"S 51° 0'34.25"O	Abastece loteamento Centenário Norte

Figura 01: identificação de EBAT nova em Sapiiranga/RS.



2.3 RESERVATÓRIOS

O SAA de Sapiranga conta com 23 reservatórios espalhados pelo município, totalizando 5.180 m³. Destes, as unidades R-22, R-23, R-26 e R-31 encontram-se fora de operação, estando apenas o R-26 ainda com suas estruturas instaladas.

A fiscalização dos reservatórios que compõem o SAA de Sapiranga teve abordagem focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. No Quadro 3, identifica-se as informações dos reservatórios fiscalizados. Todos os reservatórios foram verificados pela equipe de fiscalização da Agesan-RS.

Quadro 3: Reservatórios fiscalizados pela Agesan-RS.

Reservatório	Tipo	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)	Situação
R-14	Apoiado	Concreto	Rua Luiz Braille, 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	30m ³	Ativo
R-15	Apoiado	Concreto	Rua Visconde de Ouro Preto, 291 29°38'54.16"S 51° 0'57.81"O	200m ³	Ativo
R-16	Semi-Enterrado	Concreto	Rua Padre Réus, 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	700m ³	Ativo
R-16A	Apoiado	Concreto	Rua Piriápolis 29°38'34.26"S 51° 1'15.72"O	2.250m ³	Ativo
R-17	Elevado	Concreto	Rua Carlos Barbosa 29°38'30.12"S 51° 0'45.46"O	500m ³	Ativo
R-18	Apoiado	Concreto	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m ³	Ativo
R-18A	Apoiado	Aço	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m ³	Ativo
R-20	Elevado	Concreto	Rua Presidente Kenedy 29°39'9.20"S 50°59'45.61"O	100m ³	Ativo
R-22	Apoiado	Aço	Rua Otto Walter Berg, 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.52"O	10m ³	Removido
R-23	Elevado	Aço	Presidente Castelo Branco 29°37'39.61"S 51° 1'2.02"O	30m ³	Removido
R-24	Elevado	Aço	Rua Tamburello 29°39'16.77"S 51° 0'15.18"O	50m ³	Ativo
R-25	Elevado	Aço	Rua Adolfo Kauffmann 29°37'56.50"S 51° 1'21.21"O	120m ³	Ativo
R-26	Enterrado	Concreto	Rua Alberto Schmitt, 760 29°38'6.22"S 51° 1'0.02"O	200m ³	Fora de operação
R-27	Elevado	Aço	Rua Atenas 29°38'8.58"S 51° 1'11.86"O	30m ³	Ativo
R-28	Elevado	Aço	Av. vinte de setembro, 6167 29°37'51.8"S 50°59'02.4"W	70m ³	Ativo
R-29	Elevado	Aço	Rua Carlos Kischr 29°37'23.0"S 50°58'48.8"W	70m ³	Ativo
R29A	Elevado	Aço	Rua Carlos Kischr 29°37'23.0"S 50°58'48.8"W	70m ³	Ativo

Reservatório	Tipo	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Situação
R-30	Apoiado	Aço	Rua Dealmo de Azeredo e Silva, 163 29°37'29.1"S 50°58'57.1"W	10m³	Ativo
R-30A	Apoiado	Aço	Rua Dealmo de Azeredo e Silva, 163 29°37'29.1"S 50°58'57.1"W	70m³	Ativo
R-31	Elevado	Aço	Rua Cambará 29°36'55.2"S 50°59'57.9"W	70m³	Removido
R-32	Elevado	Aço	Rua Pernambuco 29°37'20.8"S 51°00'00.2"W	50m³	Ativo
R-33	Elevado	Aço	Rua Viridiflora 29°37'15,943"S 51°0'56,308" W	70m³	Ativo
R-33A	Elevado	Aço	Rua Viridiflora 29°37'15,943"S 51°0'56,308" W	70m³	Ativo
Total				5180 m³	

2.4 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Sapiranga é composto por um conjunto de Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE), Estações de tratamento de esgoto (ETE) e tanque sépticos coletivos (TSC) espalhados pelo município. Na fiscalização regular de 2026, verificou-se a existência de uma nova ETE no município de Sapiranga/RS. Todas as unidades componentes do SES foram fiscalizadas pela AGESAN-RS.

2.4.1 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

O SES de Sapiranga é composto por 04 EBE localizadas em diversos pontos do município. As unidades são compostas por etapa preliminar, fosso de acúmulo de efluente, equipamento de recalque acionada por boia mediante nível acumulado no fosso e caixas de manobra. Todas as unidades foram fiscalizadas pela AGESAN-RS. As EBE direcionam seus efluentes para o sistema Passo da Cruz. O quadro 04 apresenta informações das EBE.

O tanque séptico coletivo (TSC) Bela Vista II foi convertido em EBE no ano de 2025. Na unidade, foram instalados dois grupos motobombas, sendo um deles reserva técnica, e instalação de cesto para remoção de sólidos grosseiros. O esgoto bruto que chega à EBE Bela Vista é encaminhado diretamente a EBE 02, que estão interligadas ao sistema Passo da Cruz. A figura 02 identifica a unidade. Destaca-se que a EBE Bela Vista não estava informada no Anexo II.

A fiscalização nas EBE foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação da unidade e cercamento completo, existência de cesto coletor de resíduos sólidos removidos da etapa preliminar, existência de extravasor operacional, existência de bombeamento reserva, condições de segurança operacional, dentre outras verificações pertinentes.

Quadro 04: EBE fiscalizadas em Sapiranga/RS.

Unidade	Localização	Descrição
EBE 01	Rua Paulo Freire, s/n. 29°38'44.32"S 50°59'30.56"O	Recebe os efluentes das demais EBE e economias adjacentes, recalcando para ETE Passo da Cruz.
EBE 02	Rua Quatro, s/n 29°38'33.41"S 50°59'36.64"O	Recebe efluentes das EBE Bela Vista e Major, direcionando para EBE 01.
EBE Major	Rua Major Bento Alves 29°38'2.30"S 50°57'42.07"O	Direciona para a EBE 02
EBE Bela Vista	Rua Major Dantas 29°38'12.52"S 50°58'30.65"O	Direciona para a EBE 02

Figura 02: Identificação da EBE Bela Vista após alterações na unidade.



2.4.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

2.4.2.1 ETE Passo da Cruz

A ETE Passo da Cruz opera sob à égide da Licença de Operação n. 00903/2025, cuja data de emissão é de 26 de fevereiro de 2025, com prazo de validade até 08 de novembro de 2029. A Licença estabelece como medida de porte da ETE Passo da Cruz em 4.320 m³.dia⁻¹ de vazão afluente. Na Licença de Operação da ETE Passo da Cruz também estão contempladas as EBE e os Tanques Sépticos Coletivos (TSC) Centenário I e II, Cooperhabitar, Munari, Floresta, Recanto do Bosque e Horizonte.

A ETE Passo da Cruz é composta pelas seguintes unidades de tratamento: gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão Parshall, caixa de gordura, Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso, decantador secundário, desinfecção por cloro, e lâmpadas Ultra Violeta (UV) apenas para controle de residual de surfactantes no efluente final. Possui também leitos de secagem de lodo e queimador tipo *flare*.

A unidade está localizada na Rua Presidente Kennedy, nas coordenadas geográficas: 29°40'43,622"S e 50°59'36,059"O. No momento da fiscalização, constatou-se que a unidade operava de forma emergencial mediante uso de gerador de energia elétrica devidos aos furtos recorrentes de cabos de energia elétrica da unidade.

O laboratório operacional existente na unidade não está sendo utilizado, sendo as amostras colhidas na ETE Passo da Cruz e encaminhadas ao laboratório operacional da ETE Ferrabraz para a realização das análises diárias previstas na Licença de Operação. São elas: Cor, Espumas, Materiais Flutuantes, odor, pH, Sólidos Sedimentáveis, temperatura e vazão. A ETE Passo da Cruz possui macromedidor instalado, mas este não estava em operação. Conforme registros físicos disponíveis, a unidade opera entre 9 a 15 L.s⁻¹ em média.

Conforme supramencionado, no momento da fiscalização, constatou-se evidências dos danos causados à unidade em razão dos diversos furtos de materiais ocorridos na ETE. A figura 03 identifica as condições da ETE no momento da fiscalização.

Figura 03: Identificação da ETE Passo da Cruz em Sapiranga/RS.



2.4.2.2 ETE Ferrabraz

A ETE Ferrabraz opera sob a égide da Licença de Operação de Regularização n. 03614/2024, cuja data de emissão é 16 de setembro de 2024 com prazo de validade até 16 de setembro de 2029. A Licença estabelece como medida de porte para a ETE Ferrabraz $864 \text{ m}^3.\text{dia}^{-1}$ de vazão afluente.

A unidade da ETE Ferrabraz é composta pelas seguintes unidades de tratamento: gradeamento, desarenador, medidor de vazão, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso (FBAS), decantador secundário e câmara de contato de desinfecção com uso de pastilhas de cloro. A unidade está localizada na Avenida Travessão Ferrabraz, nas coordenadas geográficas: $29^{\circ}37'15,379''\text{S}$ e $50^{\circ}59'37,319''\text{O}$. A unidade possui macromedidor de efluente bruto e laboratório operacional onde são realizadas apenas as análises de pH e Sólidos Sedimentáveis (cone Imhoff).

As análises de monitoramento da qualidade do efluente bruto e tratado das unidades ETE Passo da Cruz e ETE Ferrabraz tem ocorrido no laboratório operacional da ETE Ferrabraz. Destaca-se que nem todos os registros de análises estavam disponíveis, sendo possíveis de verificação apenas dos meses de fevereiro e março das duas unidades.

A fiscalização nas unidades foi focada nos seguintes pontos: análise do tratamento, chegada do efluente bruto, condições estruturais do bloco, condições de saída do efluente tratado, condições operação e segurança operacional, etc. A figura 04 identifica a unidade no momento da fiscalização.

Figura 04: Identificação da ETE Ferrabraz em Sapiranga.



2.4.2.3 TANQUE SÉPTICO COLETIVO (TSC)

O SES de Sapiranga também possui como alternativa de tratamento de esgoto sanitário tanques sépticos coletivos (TSC) em diversos loteamentos da cidade. Todos os TSC foram fiscalizados pela equipe de fiscalização da Agesan-RS.

A fiscalização das unidades foi focada nos seguintes pontos: existência de placa de identificação, cercamento, verificação de possível obstrução das pontes de entrada e de saída de efluente das unidades, condições de operação e segurança operacional, etc. As localizações dos TSC estão indicadas no Quadro 5.

Quadro 5: Localização dos Tanques Sépticos Coletivos

Unidade de Tratamento	Endereço	Observação
Tanque Séptico - Jardim Primavera I	Rua das Tulipas	
Tanque Séptico - Jardim Primavera II	Rua Ágata	
Tanque Séptico - Nellyta Meltzer	Rua Otomar Alfredo Maltzer	Desativado
Tanque Séptico - Jardim Monte Carlo	Rua da Solidariedade	
Tanque Séptico - Das Acácias I	Rua Querência	
Tanque Séptico - Das Acácias II	Rua Sete Povos	
Tanque Séptico - Das Acácias III	Rua Guarnaúba	
Tanque Séptico - Das Acácias IV	Rua Manaus	
Tanque Séptico - Bela Vista II	Rua Luiz Roberto Prezzi	Desativado
Tanque Séptico - Por do Sol I	Rua Andrade Neves/Rua Camboata	
Tanque Séptico - Por do Sol II	Rua Andrade Neves/Rua Timbaúva	
Tanque Séptico - Sol Nascente I	Rua Tramandaí	Desativado
Tanque Séptico - Sol Nascente II	Rua Capão da Canoa	Desativado
Tanque Séptico - São Jacó	Rua São Jacó	Desativado
Tanque Séptico - Munari	Rua Santa Rosa	
Tanque Séptico - Centenário I	Rua Plátanos	
Tanque Séptico - Centenário II	Rua das Tulipas	
Tanque Séptico - Horizonte	Rua Martin Pescador	
Tanque Séptico - Cooperhabitar	Rua Estrela Guia	
Tanque Séptico - Do Bosque	Rua Cláudio Adão Weiss	
Tanque Séptico - Floresta	Rua Canário	

Cumprir destacar que nem todos os TSC possuem Licença de Operação. Conforme supramencionado, apenas os TSC Floresta, Munari, Centenário I e II, Cooperhabitar, Recanto do Bosque e Horizonte possuem Licença de Operação, estando sob à égide da Licença de Operação da ETE Passo da Cruz. As demais unidades não possuem Licença de Operação vigente informada.

A Licença de Operação determina para os TSC o atendimento de padrões de lançamento para os seguintes parâmetros: DBO, DQO, Sólidos Suspensos Totais (SST) e coliformes totais. O monitoramento deve ser mensal para as unidades abarcadas na Licença. Verificou-se que a prestadora de serviço realizou algumas melhorias em alguns dos tanques sépticos coletivos, porém alguns ainda requerem a adoção de medidas pela prestadora de serviço. A equipe de fiscalização da Agesan-RS

verificou a situação dos TSC não contemplados nas Licenças de Operação, tanto da ETE Ferrabraz, quanto da ETE Passo da Cruz, a fim de verificar a manutenção dos TSC ou sua conversão ou em elevatória de esgoto ou em interligação em novas redes de esgoto, desativando a unidade.

O TSC Bela Vista II foi desativado a partir do ano de 2026. No momento da fiscalização, verificou-se que a unidade sofreu alterações em seu projeto, passando a ser utilizada como EBE. A unidade encaminha seus efluentes para a EBE Major, que por sua vez direciona para a EBE 02, que encaminha para a EBE 01 e esta para a ETE Passo da Cruz. O TSC Nellyta Meltzer está em processo de desativação, semelhante ao TSC Bela Vista II. No entanto, as obras de conversão da unidade em EBE ainda se encontram em andamento.

Nas demais unidades, não foram observadas evidências de obras de redirecionamento de fluxo de efluentes com consequente desativação da unidade, estando ainda recebendo contribuição nos TSC. A Figura 05 identifica as modificações nas unidades.

Figura 05: Identificação das modificações nos TSC. a) TSC Bela Vista II convertido em EBE e b) TSC Nellyta Meltzer em obras para conversão em EBE.



2.4.2.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

No momento da fiscalização, constatou-se a existência de uma ETE sem identificação no SES de Sapiranga. A unidade está localizada no cruzamento da Rua Damascena com Rua Walter Saenger nas seguintes coordenadas geográficas: 29°37'20.05"S 51° 0'34.25"O. A unidade possui Licença de Operação municipal sob o n. 010/2026, cujo prazo de validade estende-se até 02 de fevereiro de 2031. Destaca-se que este empreendimento licenciado não pertence à prestadora de serviço, conforme Licença de Operação. A ETE está licenciada em nome do empreendedor responsável pelo loteamento em que se encontra instalada. A unidade não possui identificação.


A equipe de fiscalização da AGESAN-RS realizou verificação *in loco* da unidade, juntamente com a equipe da prestadora de serviço. A fiscalização na unidade foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação e cercamento, bem como condições atuais de operação, dentre outras verificações.

O sistema de tratamento desta ETE consiste nas seguintes etapas verificadas: gradeamento, desarenador, medidor de vazão, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso (FBAS) e decantador secundário. Não foram constatadas evidências de existência de procedimento de desinfecção após o processo de tratamento para lançamento do efluente tratado. Na mesma localização da ETE, há uma EBAT instalada, fora de operação.

A unidade não estava ativa no momento da fiscalização. Constatou-se a existência de equipamentos prontos para uso componentes do sistema de aeração do tratamento, embora a unidade não estivesse em operação. No entanto, verificou-se a entrada de efluente bruto na unidade.

Contudo, a unidade não é de responsabilidade atualmente da prestadora de serviço. Conforme informado no momento da fiscalização, a transferência de propriedade desta ETE ainda não ocorreu e não foi informado prazo de ocorrência desta transferência. A figura 06 identifica a unidade.

Figura 06: Identificação da ETE fora de operação em Sapiranga. a) vista frontal da unidade; b) evidência de chegada de efluente bruto na unidade em PV em frente a unidade; c) vista do bloco hidráulico da ETE; d) fosso de recebimento de efluente bruto para recalque à calha de entrada; e) vista do filtro biológico; d) vista do decantador secundário e g) vista da EBAT e laboratório operacional da ETE.

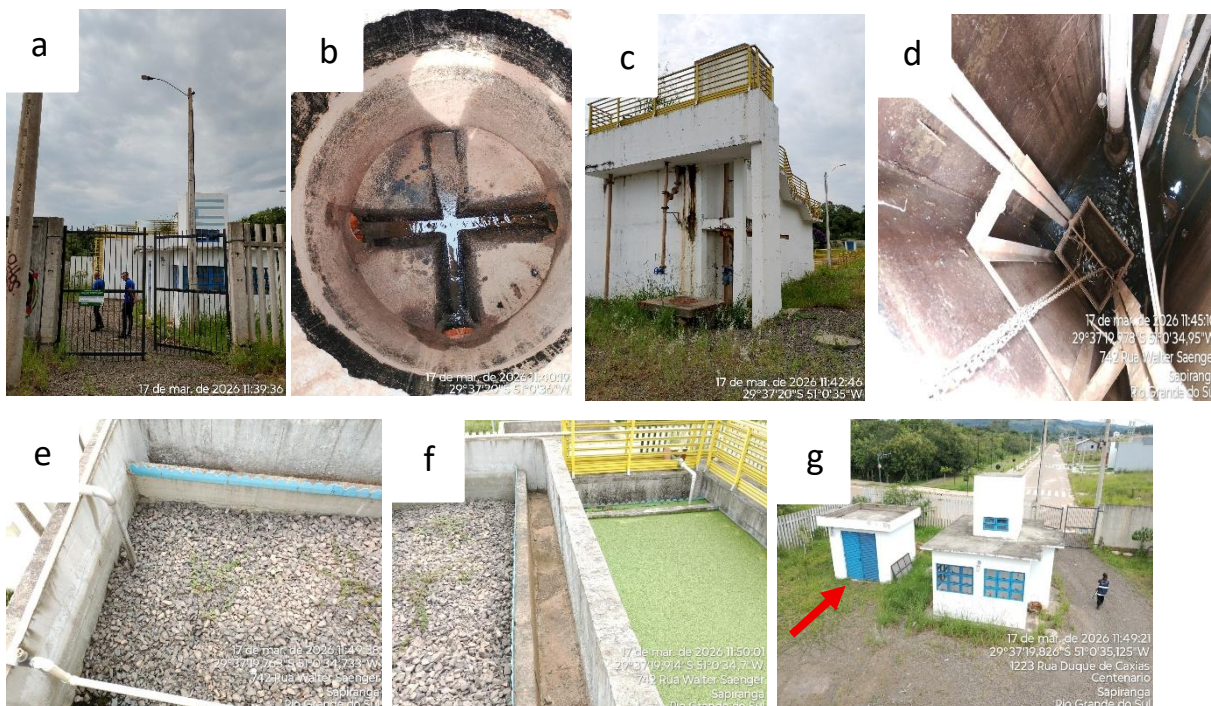

2.5 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan do município de Sapiranga está localizada na Rua São Pedro, n. 310, Centro. O prédio comercial é limpo, organizado, possui acessibilidade e possui uma área para atendimento ao público, possuindo atendimento mediante geração de senhas, assentos para os usuários, inclusive assentos preferenciais e ambiente climatizado. Na sala para atendimento estavam disponíveis aos usuários: RSAE/Agesean-RS, carta de serviços, as tarifas em vigor e o código de defesa do consumidor. Destaca-se que a tabela tarifária disponibilizada aos usuários era referente ao ano de 2025 no momento da fiscalização.

O SAA de Sapiranga possui 27.454 economias e 19.677 ligações ativas, com 100% de hidrometração e percentual de perda mensal informado no Anexo II de 39,10%. O SES de Sapiranga possui 2.122 ligações com um percentual de economias com esgoto tratado em 11,3%, conforme informado no Anexo II.

De forma a monitorar o procedimento da prestadora de serviço no que se refere a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário, a equipe de fiscalização realizou verificação em diversos endereços no município de Sapiranga a fim de buscar evidências da efetiva cobrança por tratamento ou outra forma nas áreas atendidas pelas ETE e pelos TSC.

Foram selecionados oito endereços do município de Sapiranga, incluindo áreas abrangidas pelas ETE Passo da Cruz, ETE Ferrabraz, ETE nova e TSC com e sem Licença de Operação. Os imóveis verificados são os seguintes:

- 1) Rua Alba, n. 58
- 2) Rua Damascena, n. 225
- 3) Avenida Munique, n. 56
- 4) Rua Timbaúva, n. 53
- 5) Rua Canário, n. 373
- 6) Rua Butiá, s/n.
- 7) Rua das Tulipas, n. 245
- 8) Rua Nilo Peçanha, n. 123

No momento da fiscalização, constatou-se que os pontos 01 e 02 estão localizadas na área de abrangência da ETE nova, que não é de propriedade da prestadora de serviço, bem como não está em operação, com cobrança na modalidade tratamento. O ponto 04 possui cobrança na modalidade tratamento, mas está localizada nas adjacências do TSC Pôr do Sol I e II e esta unidade não possui licença de operação vigente.

Dessa forma, com base nas evidências constatadas *in loco* estes pontos não estão em conformidade com o Parecer 20250428 – DG da AGESAN-RS acerca de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário.

Demais endereços possuem ou cobrança por tratamento em área abrangida por ETE licenciada ou não possuem cobrança implantada.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 79 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sapiranga.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 14 (quatorze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
BARBARA BICHET DA ROCHA
Data: 14/05/2026 11:36:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bárbara Bichet Da Rocha
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

Participante da fiscalização e responsável pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 14/05/2026 11:02:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE:-1993EAV-VV
Dados: 2-27-0-1 19:00:03 - 27-0-

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 541/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Sapiranga/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado nos dias 17 e 18 de março de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Bárbara Bichet Da Rocha

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 16 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 14/05/2026 11:02:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1993EAV-VV
Dados: 3047104E1928A71-1F001
Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 12 (junto R-16 e EBAT 12A)
1	A3.8	CONSTATAÇÃO	Extintor de incêndio da unidade está com prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 12 (junto R-16 e EBAT 12A)
2	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 12A (junto R-16 e EBAT 12)
3	A3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação de recalque da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 12A (junto com R-16 e EBAT 12)
4	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 02
5	A3.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos sólidos na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 04
6	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 04
7	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 04
8	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
9	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS Laudos de qualidade/potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses, em atendimento ao item 4.10 do Anexo I.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ofício n. 544/2026 - Aviso de Fiscalização Regular

ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 03
10	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

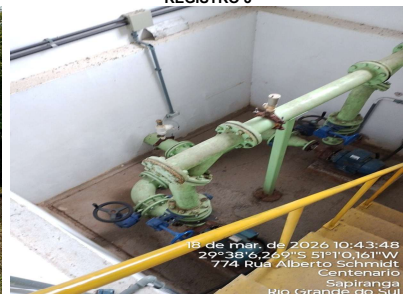


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 01
11	A3.8	CONSTATAÇÃO	Extintor de incêndio com prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

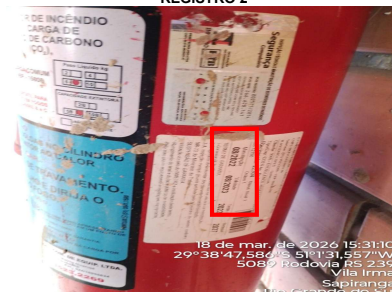

REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - EBAT 01
12	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3




ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 15
13	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de travamento na tampa de inspeção no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

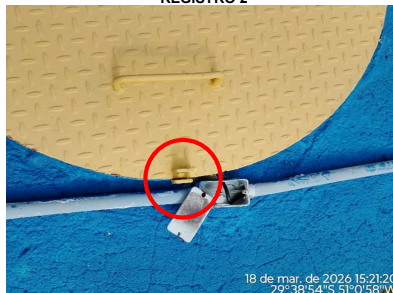

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 15
14	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos sobrenadante no interior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 16
15	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de travamento na tampa de inspeção no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 16a
16	A5.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade está danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

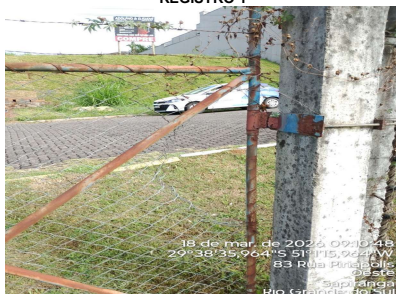

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 16a
17	A5.2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso à unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 17
18	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 17
19	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduo acumulado na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

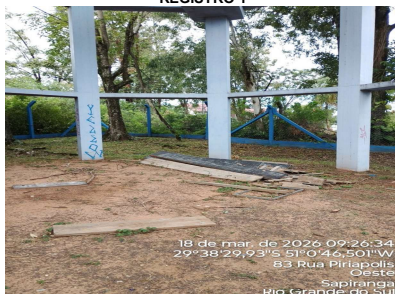

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 18
20	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R18a
21	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 18a
22	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de travamento na tampa de inspeção no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 18a
23	A5.6	CONSTATAÇÃO	Abertura no topo do reservatório com ausência de tela de proteção, posibilitando entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

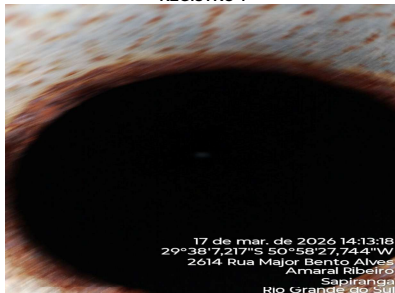

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 20
24	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 20
25	A5.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 24
26	A5.5	CONSTATAÇÃO	No topo do reservatório a tampa de inspeção estava aberta, possibilitando a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 24
27	A5.17	CONSTATAÇÃO	A água reservada no interior do reservatório possui coloração esverdeada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 24
28	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduo acumulado no fundo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 24
29	A5.9	CONSTATAÇÃO	O dispositivo de travamento da tampa de acesso aos patamares superiores do reservatório está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 29 (junto R29A)
30	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 29 (junto R-29a)
31	A5.2	CONSTATAÇÃO	Portão sem cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R29a (junto R-29)
32	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R29a (junto R-29)
33	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório de água potável com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 90 - USPRV 04 de Novembro de 2025

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Sapiranga foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
Sapiranga	01/11/2025	R28 Av 20 DE SETEMBRO	Elevado	70

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor(uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli
Sapiranga	0,24	3	0,4	Ausência	Ausência

PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 33 (junto R33a)
34	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 33 (junto R33a)
35	A5.2	CONSTATAÇÃO	Portão sem cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 33 (junto R33a)
36	A5.9	CONSTATAÇÃO	Acesso ao patamar superior do reservatório sem dispositivo de travamento, possibilitando acesso de pessoal não autorizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 33 (junto R 33a)
37	A5.17	CONSTATAÇÃO	A água reservada no interior do reservatório possui coloração esverdeada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 33 (junto R 33a)
38	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduo acumulado no fundo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 33 (junto R 33a)
39	A5.12	CONSTATAÇÃO	O cabeamento de para-raio está rompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 33a (junto R 33)
40	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
41	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS Laudos de qualidade/potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses, em atendimento ao item 4.9 do Anexo I.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ofício n. 544/2026 - Aviso de Fiscalização Regular

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 01
42	E1.2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 01
43	E1.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 01
44	E1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 02
45	E1.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 02
46	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caçamba, possibilitando formação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 02
47	E1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Major
48	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Major
49	E1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Passo da Cruz
50	E2.5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Passo da Cruz
51	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os certificados de destinação final (CDF) a partir de agosto de 2025 até março de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foram encaminhados CDF até o mês de julho de 2025.

REGISTRO 1



Certificado de Destinação Final
CDF nº 3271805/2025

Página 1 de 1



Período: 01/06/2025 **até** 05/06/2025

CORSAN - SURSIN - SES Sapiiranga - ETE Passo da Cruz, CPF/CNPJ 92.802.784/0001-90 certifica que recebeu, em sua unidade de Sapiiranga - RS, do Gerador Indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador			
<small>Razão Social: CORSAN - SURSIN - SES Sapiiranga - ETE Passo da Cruz</small>		<small>CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90</small>	
<small>Endereço: R. Presidente Kennedy, nº 5/N</small>	<small>Município: Sapiiranga</small>	<small>UF: RS</small>	

Identificação dos Resíduos				
Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1.200304 - Lodos de flocos sápticos	Classe I	90.00000	Tonelada	Tratamento de Efluentes

ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Passo da Cruz
52	E2.13	CONSTATAÇÃO	Calhas com resíduos impedindo escoamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Passo da Cruz
53	E2.14	CONSTATAÇÃO	Parte do pavimento superior está sem piso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Passo da Cruz
54	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Passo da Cruz
55	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas de monitoramento da qualidade de efluente bruto e tratado a partir de setembro de 2025 até março de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Passo da Cruz
56	E2.29	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas de monitoramento da qualidade do corpo hídrico receptor à montante e à jusante do ponto de lançamento a partir de setembro de 2025 até março de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ferrabraz
57	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas de monitoramento da qualidade de efluente bruto e tratado a partir de novembro de 2025 até março de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Ferrabraz
58	E2.29	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas de monitoramento da qualidade do corpo hídrico receptor à montante e à jusante do ponto de lançamento a partir de setembro de 2025 até março de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Floresta
59	E2.4	CONSTATAÇÃO	Partes do cercamento da unidade não estão presentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Floresta
60	E2.15	CONSTATAÇÃO	Árvore caída no interior da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Nellyta Meltzer
61	E2.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Horizonte
62	E2.4	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso sem cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Horizonte
63	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Horizonte
64	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos de poda e supressão vegetal acumulados na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Acácias III
65	E2.21	CONSTATAÇÃO	Obstrução aparente na saída de efluente da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Jardim Primavera I
66	E2.12	CONSTATAÇÃO	Extravasamento aparente na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Munari
67	E2.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda e de supressão vegetal na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Por Do Sol I
68	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento incompleto da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Pôr do Sol I
69	E2.21	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de sedimento na entrada de efluente da unidade, possivelmente causando obstrução parcial da entrada de efluente na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Pôr do Sol II
70	E2.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
71	AE1.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de registro de troca de hidrômetros no SAA de Sapiranga referente ao período de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
72	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar evidência quanto ao atendimento do item 3.2 do Anexo I no que se refere as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses para o sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ofício n. 544/2026 - Aviso de Fiscalização Regular


ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
73	AE1.18	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, constatou-se evidência de cobrança por tratamento de esgoto no endereço Rua Damascena n. 225 - Sapiranga, em área abrangida por ETE não componente do SES de Sapiranga. A unidade não se encontra ativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Cobrança indevida de usuário.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	A ETE possui licença de operação municipal n. 010/2026 de propriedade do loteador. No entanto, a unidade não está em operação, não estando em pleno funcionamento. Desse modo, conforme PARECER 20250428 – DG, a cobrança na modalidade tratamento está indevida, pois como a ETE não está operando, não foram constatadas evidências de atendimento aos parâmetros ambientais definidos na CONSEMA n. 355/2017 para lançamento de efluente após o tratamento ou padrão de lançamento estabelecido na Licença de Operação.


REGISTRO 1



REGISTRO 2

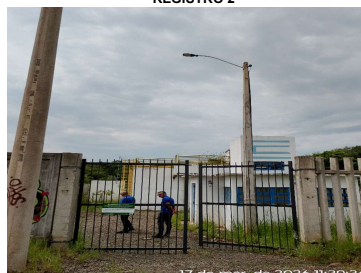


REGISTRO 3

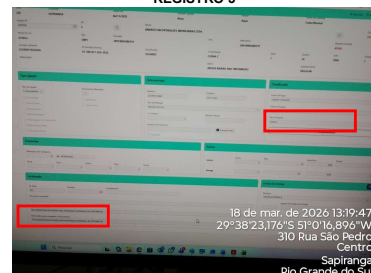

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
74	AE1.11	CONSTATAÇÃO	A tabela tarifária exposta aos usuários corresponde ao ano de 2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

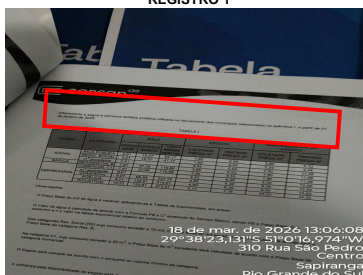


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
75	AE1.18	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, constatou-se evidência de cobrança por tratamento de esgoto no endereço Rua Alba, n. 58 - Sapiranga, em área abrangida por ETE não componente do SES de Sapiranga. A unidade não se encontra ativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Cobrança indevida de usuário.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	A ETE possui licença de operação municipal n. 010/2026 de propriedade do loteador. No entanto, a unidade não está em operação, não estando em pleno funcionamento. Desse modo, conforme PARECER 20250428 – DG, a cobrança na modalidade tratamento está indevida, pois como a ETE não está operando, não foram constatadas evidências de atendimento aos parâmetros ambientais definidos na CONSEMA n. 355/2017 para lançamento de efluente após o tratamento ou padrão de lançamento estabelecido na Licença de Operação.


REGISTRO 1



REGISTRO 2

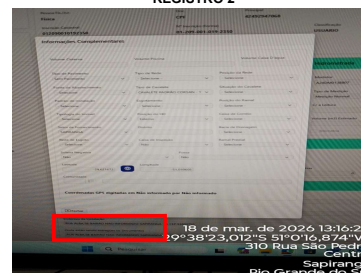


REGISTRO 3

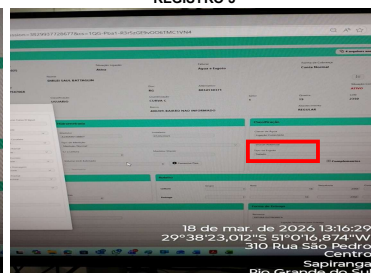

ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
76	AE 1.18	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se que o imóvel localizado na Rua Timbaúva n. 58 está sendo cobrado por tratamento de esgoto, sendo que o endereço está localizado nas adjacências dos TSC Pôr do Sol I e II, unidades sem Licença de Operação vigente encaminhadas à AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Cobrança indevida ao usuário.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	O PARECER 20250428 – DG da AGESAN-RS determina que imóveis conectados à rede coletora de esgotamento sanitário sem ETE com licenciamento ambiental não são passíveis de serem cobrados no modalidade tratamento.

REGISTRO 1

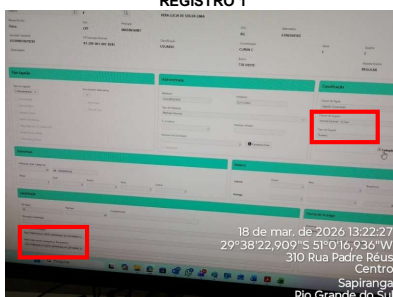

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Bela Vista
77	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não informada no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 01	Rua Paulo Freire, s/nº Coord Geog. -29.645843, -50.991813	EBE 01, recebe esgoto da EBE 02 e bombeia para a ETE Passo da Cruz
EBE 02	Rua Quatro, ou Nova República, s/nº Coord Geog. -29.642614, -50.993511	EBE 02, bombeia o esgoto para a EBE 01

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
1	EBE 01	ETE Passo da Cruz	PEAD	400	5.115,0
2	EBE 02	EBE 01	Ferro Fundido	150	666,0
Total					5.781,0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Major
78	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não informada no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 2

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 01	Rua Paulo Freire, s/nº Coord Geog. -29.645843, -50.991813	EBE 01, recebe esgoto da EBE 02 e bombeia para a ETE Passo da Cruz
EBE 02	Rua Quatro, ou Nova República, s/nº Coord Geog. -29.642614, -50.993511	EBE 02, bombeia o esgoto para a EBE 01

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
1	EBE 01	ETE Passo da Cruz	PEAD	400	5.115,0
2	EBE 02	EBE 01	Ferro Fundido	150	666,0
Total					5.781,0

ANEXOS I e II - 541/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
79	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o cronograma estipulado pela prestadora de serviço quanto as obras em andamento e que irão iniciar no SES de Sapiranga referentes às conversões dos TSC existentes no município em elevatórias de esgoto ou outra solução técnica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Tais como TSC Nellyta Meltzer (Registro 01) e demais TSC localizados no município de operação pela prestadora de serviço.

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 05 (booster colina)	sim	na	sim	sim	na	na	na	na	na	na	na
		Unidade enterrada na calçada										
	EBAT 12	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	não	na
		Extintor de incêndio vencido e ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta										
	EBAT 12A	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA
		Vazamento aparente e ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta										
	EBAT 02 (DSTV)	SIM	SIM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NÃO	NA	NA
		Unidade desativada. Acúmulo de resíduos sólidos										
	EBAT 04	NÃO	SIM	SIM	SIM	sim	sim	sim	sim	não	não	na
		Unidade sem identificação, ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta, vegetação alta										
	EBAT 03	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	não	na
		Extintor de incêndio ausente e ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta										
	EBAT 01	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	não	sim	não	na
		Extintor de incêndio vencido e ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta, vazamento aparente										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 06	SIM	SIM	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		Booster enterrado										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 14	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	na	sim	sim	na	não
		Ausência de certificado de limpeza de reservatório (penalidade)													
	R 15	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	na	na	sim	não	na	não
		resíduos sobrenadante no interior do reservatório, tampa de inspeção sem dispositivo de travamento													
	R 16	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	na	na	sim	sim	na	não
		tampa de inspeção sem dispositivo de travamento													
	R 16a	sim	NÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	na	sim	sim	na	não
		Cercamento danificado, portão danificado													
	R 17	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	não
		unidade sem identificação, resíduo acumulado													
	R 18	não	sim	não	sim	sim	sim	sim	na	na	sim	sim	sim	na	não
		unidade sem identificação													
	R 18a	não	sim	sim	não	não	sim	sim	sim	na	na	sim	sim	na	não
		Unidade sem identificação, abertura sem tela no topo do reservatório, ausência de dispositivo de travamento na tampa de inspeção													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 20	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	não
		unidade sem identificação, cercamento danificado													
	R 22	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		unidade removida													
	R 23	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		unidade removida													
	R 24	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	não	na	não
		tampa de inspeção aberta, água verde, resíduo acumulado no fundo do reservatório,													
	R 25	sim	SIM	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	não
	R 26	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
		unidade fora de operação													
	R 27	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	não

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R novo 1 (R 33)	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	sim	não	na	não
		unidade sem identificação, portão sem cadeado, acesso ao pavimento superior sem cadeado, água verde, acúmulo de resíduos no fundo do reservatório, para raio rompido													
	R novo 2 (R 33a)	não	na	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	não
		Unidade sem identificação													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 28	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sims	sim	sim	sim	na	sim
	R 29	não	NÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sims	sim	sim	sim	na	não
	R 29a	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sims	sim	sim	sim	na	não
	R 30	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	na	NA	NA	SIM	SIM	NA	NÃO
	R 30a	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NA	NA	SIM	SIM	NA	NÃO
	R 31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	R 32	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	na	na	sim	sim	sim	na	não

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Área da NC	Código	Condição
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
		Existe etapa de remoção de areia?
		Existe tubulação de extravasamento?
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE 01	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	sim	sim
		Identificação danificada, cercamento danificado, ausência de bomba reserva, ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta											
	EBE 02	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	na	na	na
		cercamento danificado, acúmulo de água na caçamba e ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta											
	EBE Major	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta											

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Passo da Cruz

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		macromedidor danificado
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Somente até julho de 2025
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		X		
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		calhas com resíduos impedindo escoamento
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Parte do pavimento superior está sem piso, tubulação danificada
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		resíduos sólidos acumulados
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	x			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhar a partir de setembro de 2025
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		X		Não encaminhar a partir de setembro de 2025
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Ferrabraz

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?				
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		x		Ausência de evidência
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	x			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhar a partir de novembro de 2025
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		X		Não encaminhar a partir de novembro de 2025
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Cooperhabitar

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	englobado na L.O da ETE Passo da Cruz
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Recanto do Bosque

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Floresta

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Árvore caída
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Nellyta Meltzer

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Bela Vista II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	Unidade convertida em EBE
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			x	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			x	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Sol Nascente I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	Unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			x	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			x	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Sol Nascente II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	Unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			x	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			x	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Horizonte

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		portão sem cadeado, cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos de poda e supressão vegetal acumulados na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Monte Carlo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC São Jacó

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	Unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			x	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			x	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Acácias I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Acácias II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Acácias III

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		X		indícios de obstrução

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Acácias IV

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Centenário I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Centenário II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Jardim Primavera I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Jardim Primavera II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		Extravasamento aparente
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Munari

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos de poda e de supressão vegetal
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Por do Sol I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento ausente
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		x		Acúmulo de sedimento na saída

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - TSC Por do Sol II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento ausente
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 541/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		X		
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		X		
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		x		Tabela tarifária exposta referente ao ano de 2025
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?		X		Cobrança indevida de usuários
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.			Não			
Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			Campo bom			
Existe almoxarifado na estrutura operacional?			SIM			
Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?			SIM			
Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?			ETE Passo da Cruz			
Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?			-			
O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?			-			

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE SAPIRANGA PROCESSO 541/2026

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 440/2025**1. Identificação da Fiscalização:**

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
17/03/2026	Início: 09:00	Término: 15:50	R. São Pedro, n. 310, Sapiiranga	Fiscalização AGESAN
18/03/2026	Início: 09:00	Término: 15:35		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Sapiiranga/RS.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Lorenzo Cure das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Barbara Bichet da Rocha	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Silvano Cê Vieira	Corram	51 999331347	silvano.vieira@corram.com.br
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	03	03
b) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	22	22
c) Fiscalização de Reservatórios	23	23
d) Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	08	08
e) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	04	05
f) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	01	01
g) Tempo estimado fiscalização (dias)	02	02

5. Observações

Observações:

A Fiscalização identificou uma ETE existente no município no loteamento centeirão norte. A unidade possui ligações ativas mas não está em operação.

Na área desta ETE, também há uma elevatória de água tratada.

A Fiscalização verificou os TSC São João e Sol nascente II e II após intervenções no rede. Sem evidências de vazão da prestadora nos pontos.

O TSC Bela Vista II foi convertido em EBE.

Agesan - RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE SAPIRANGA PROCESSO 541/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 440/2025

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 516Data: 17/03/26Horário inicial: 08:00Horário final: 17:00Data: 18/03/26Horário inicial: 08:00Horário final: 16:45**8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)****9. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 19 / 03 / 2026Lorenzo Cure Das NevesLorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização**ANEXOS**

Sapiranga 2026

541/2026 - Sapiranga regular



PCP 01



PCP 02



PCP 03



PCP 04



Macromedidor 02



Macromedidor 01



Extravazamento recorrente
(Sis. Passo da Cruz)



ETE nova



EBAT 5 - Booster colina



EBAT 12



EBAT - 12A



R-16



EBAT-02




EBAT - 04



R-22



R-30

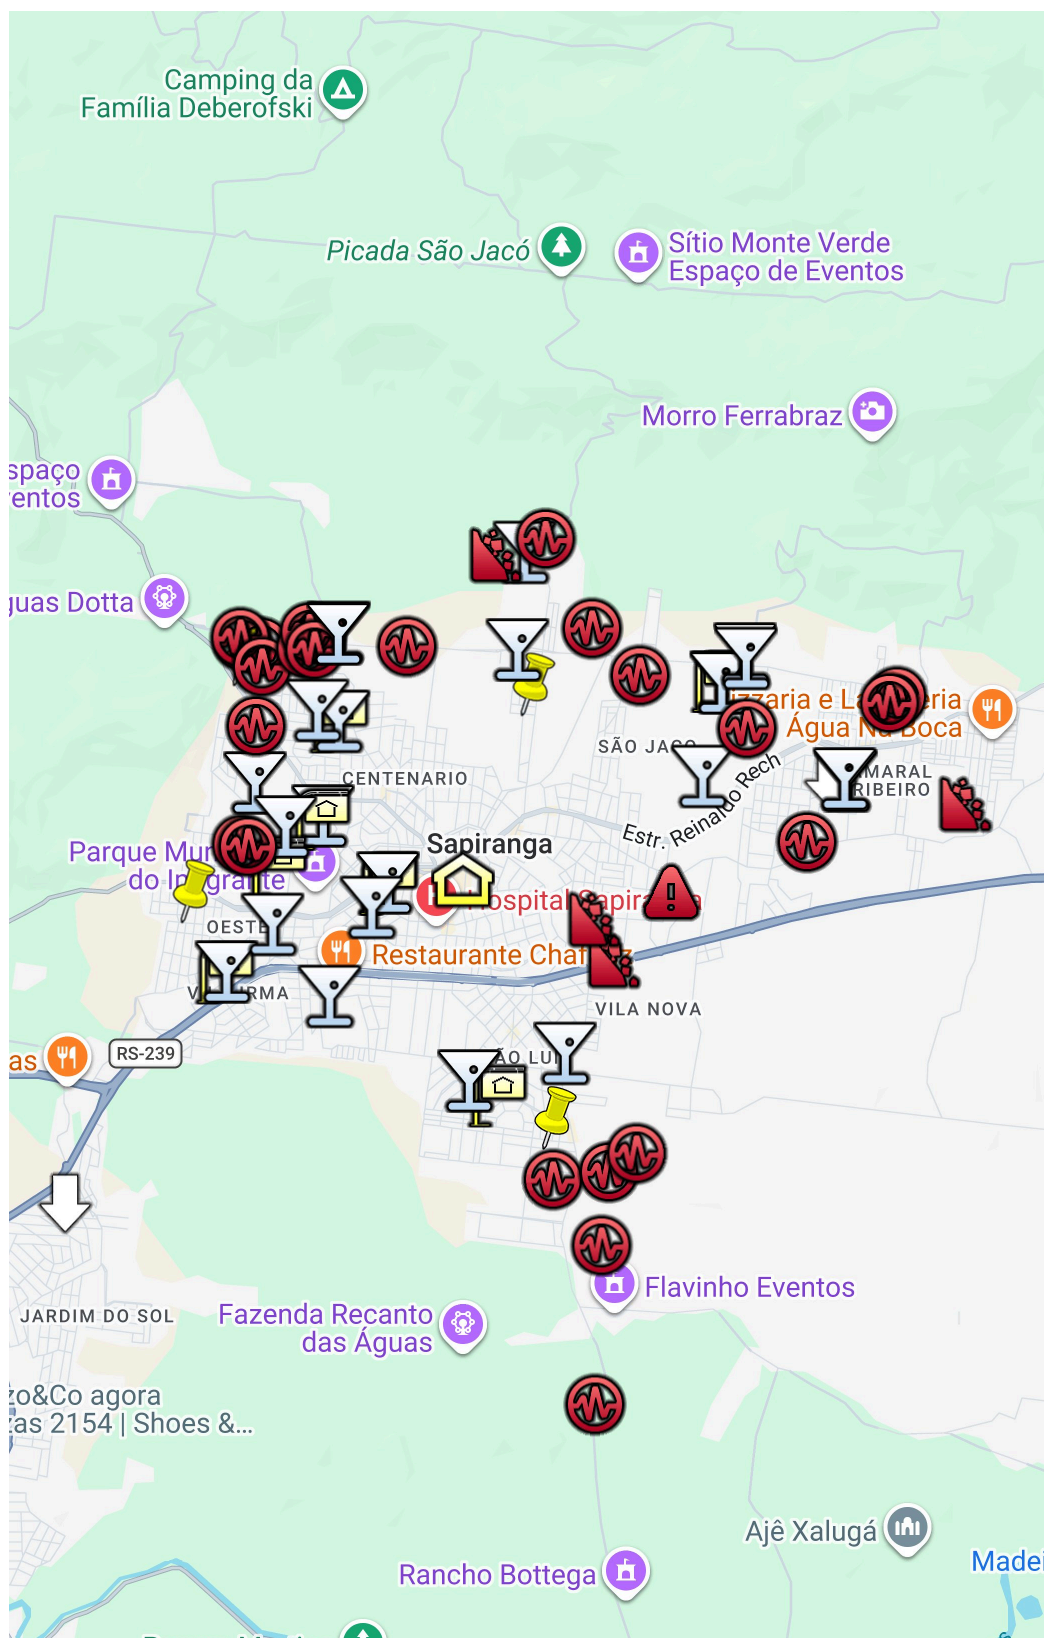

R-30A



R-26



EBAT 03



EBAT - 01



R-14



EBAT-06



Resevatório novo 1



R - 29s



R - 15



R-16A



R-17



R-18



R-18A



R-20



R-23



R-24



R-25



R-27



R-28



R-29



R-31



R-32



EBE-01



EBE-02



ETE Passo da Cruz



TSC - Cooperhabitar



TSC Floresta



TSC Recanto do Bosque



EBE Major



ETE Ferrabraz



TSC Jardim Primavera I



TSC Horizonte



TSC Centenário



TSC Munari



TSC Monte Carlo



TSC Centenário II



TSC Jardim Primavera II



TSC Por Do Sol I



TSC Das Acácias I



TSC Por Do Sol II



TSC das acácias III



TSC Das Acácias II



TSC São Jacó



TSC das Acácias 4



TSC Sol Nascente I



TSC Sol Nascente II



TSC Bela Vista II



TSC Nellyta Meltzer



US - Atendimento Comercial



Reservatório novo 2



EBE nova (Ferrabraz)

ANEXO II – SAPIRANGA - FICHA TÉCNICA SAA 2026

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	RIO DOS SINOS	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE CAMPO BOM/ SAPIRANGA/ ESTÂNCIA VELHA E PORTÃO	Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 23/09/2027

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ANTIGA	1.440	0	ETA Antiga com capacidade de 400 L/s. 2 decantadores e 6 filtros. Atualmente passado por reformas. (fase atual enchimento dos filtros)	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O
NOVA	2.160	2.052	ETA com capacidade de projeto de 600L/s com 3 decantadores e 9 filtros	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O
Tempo de funcionamento (h/dia): 24hs				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
05	R. LUIZ GAMA 274 29°39'20.50"S 51° 0'5.37"O	Booster Colina
12	Rua Pare Réus, 950, Sapiranga 29°38'24.17"S 51° 0'39.93"O	EBA 12
12A	Rua Padre Réus, 950, Sapiranga 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	EBA 12A
02	R. OTTO WALTER BERG 515, CENTENÁRIO, SAPIRANGA 29°37'39.97"S 51° 0'55.34"O	EBA Klein (Desativada)
04	Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.57"S 50°58'57.01"O	EBA Liberdade

03	R. ALBERTO SCHMIDT 760 29°38'6.46"S 51° 1'0.11"O	EBA Mundo Novo
01	R. LUIZ BRAILLE 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	EBA Vila Irma
06	R. ATENAS 177 29°38'16.91"S 51° 1'14.04"O	BOOSTER SINOSSERRA

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	SA	SA	Variável	Tratada	FC	200	1639
	SA	SA	Variável	Tratada	FC	250	5590
	SA	SA	Variável	Tratada	FC	300	2499
	SA	SA	Variável	Tratada	F°F°	200	993
	SA	SA	Variável	Tratada	PVC DEFOFO	200	4549
	SA	SA	Variável	Tratada	PVC DEFOFO	250	4729
	SA	SA	Variável	Tratada	PVC DEFOFO	300	1173
	CB	SA	Variável	Tratada	FOFO	400	5.261
Total							26.433

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R-14	Apoiado	Contato	Concreto	Rua Luiz Braille, 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	30m³	
R-15	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Visconde de Ouro Preto, 291 29°38'54.16"S 51° 0'57.81"O	200m	
R-16	Semi-Enterrado	Acumulação	Concreto	Rua Padre Réus, 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	700m³	
R-16A	Apoiado	Acumulação	Concreto	Rua Piriápolis 29°38'34.26"S 51° 1'15.72"O	2.250m³	
R-17	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Carlos Barbosa 29°38'30.12"S 51° 0'45.46"O	500m³	
R-18	Apoiado	Distribuição	Concreto	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m³	
R-18A	Apoiado	Distribuição	Aço	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m³	
R-20	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Presidente Kenedy 29°39'9.20"S	100m³	

				50°59'45.61"O		
R-22	Apoiado	Contato	Aço	Rua Otto Walter Berg, 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.52"O	10m³	Inativo
R-23	Elevado	Distribuição	Aço	Presidente Castelo Branco 29°37'39.61"S 51° 1'2.02"O	30m³	Inativo
R-24	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Tamburello 29°39'16.77"S 51° 0'15.18"O	50m³	
R-25	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Adolfo Kauffmann 29°37'56.50"S 51° 1'21.21"O	120m³	
R-26	Enterrado	Contato	Concreto	Rua Alberto Schmitt, 760 29°38'6.22"S 51° 1'0.02"O	200m³	Inativo
R-27	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Atenas 29°38'8.58"S 51° 1'11.86"O	30m³	
R-28	Elevado	Distribuição	Aço	Av. vinte de setembro, 6167 29°37'51.8"S 50°59'02.4"W	70m³	
R-29	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Carlos Kischr 29°37'23.0"S 50°58'48.8"W	70m³	
R-30	Apoiado	Sucção	Aço	Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.1"S 50°58'57.1"W	10m³	
R-31	Elevado	distribuição	Aço	Rua Cambará 29°36'55.2"S 50°59'57.9"W	70m³	Inativo
R-32	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Pernambuco 29°37'20.8"S 51°00'00.2"W	50m³	
Total					4.890m³	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	32	SAPIRANGA	Distribuidor precário	100
	50	SAPIRANGA	FC	41.245
	75	SAPIRANGA	FC	8.773
	100	SAPIRANGA	FC	5.644
	125	SAPIRANGA	FC	5.510
	150	SAPIRANGA	FC	4.234
	200		FC	1.639
	250		FC	5.590

	300		FC	2.499
	200		F°F°	993
	400		F°F°	3.582
	50		PEAD	1.031
	85		PEAD	712
	100		PEAD	657
	400		PEAD	1.745
	32	SAPIRANGA	PVC	2.873
	40		PVC	993
	50	SAPIRANGA	PVC	194.477
	65	SAPIRANGA	PVC	2.041
	75	SAPIRANGA	PVC	17.446
	100	SAPIRANGA	PVC	16.474
	100	SAPIRANGA	PVC DEFOFO	332
	150	SAPIRANGA	PVC DEFOFO	9.411
	200		PVC DEFOFO	4.549
	250		PVC DEFOFO	4.729
	300		PVC DEFOFO	4.092
Total				341.371

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
MAX030	Eletromagnético	Campo Bom p/ Sapiiranga DN 400	Avenida dos Municípios nº 7630
Eco Mag 80	Eletromagnético	Sapiiranga, bairro Amaral Ribeiro	Rua Tupanciretã nº 399

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
-	-	-	-

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	EBAT 12	2 X 150 HP	Rua Pare Réus, 950, Sapiiranga
2	EBAT 12A	2 X 100 HP	Rua Pare Réus, 950, Sapiiranga
3	EBAT MUNDO NOVO	2 X 15 HP	R. ALBERTO SCHMIDT 760
4	EBAT VILA IRMA	2 X 50 HP	R. LUIZ BRAILLE 40
5	EBAT COLINA VERDE	1X 5 HP	RUA JACOB BAD, 117 SAPIRANGA
6	EBAT AMARAL RIBEIRO	1X 5 HP	RUA THENO SCHUTZ, 133
7	EBAT-8	2 X 450 HP	RUA PERCY JOÃO DE MELLO, 800, CAMPO BOM

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
01	PCB		Rua dos Plátanos, 62
02	PCB		Rua João Goulart, 162
03	PCB		Rua São Jacó, 855
04	PCB		Rua João Luderitz, 95
05	PCB		Everaldo Marquês da Silva, 220
06	PCB		Rua Dr. Maurício Cardoso, 33

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIA

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	19.677
14. N. Total de economias	27.454
15. Percentual de hidrométrico	102,77%
16. Perda mensal (%)	39,10%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	11.356
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	6,16 horas
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada	7,24



Documento assinado digitalmente
MICHAEL CARNEIRO DA SILVA
Data: 06/03/2026 15:49:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michael Carneiro da Silva
Cangussu Coordenador de Operações

Stênio Adriano
Alves Cangussú

Assinado de forma digital por
Stênio Adriano Alves
Cangussú
Dados: 2026.03.06 18:06:55
-03'00'

Stênio Adriano Alves
Gerente de Operações

ANEXO II – SAPIRANGA - FICHA TÉCNICA SES 2026**1. EMISSÁRIO**

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Final	Arroio Sapiranga	Emissário, do efluente final da ETE Passo da Cruz, ao arroio Sapiranga	Rua Presidente Kenedy, 4171 Coord. Geog: -29.678860, -50.987712

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Munari	7,8		1 fossa (68,8m³), 1 filtro (61,2 m³)	Rua Santa Rosa, s/n° Coord. Geog: -29.628151, -51.022462
Centenário	13,1		7 fossas (27,7m³ cada), 7 filtros (18,3m³ cada)	Rua das Tulipas, 245 Coord. Geog: -29.621858, -51.023621
Horizonte	10,7		4 fossas (27,7m³ cada), 8 filtros (18,3m³ cada)	Rua Martin Pescador, s/n° Coord. Geog.: -29.628330, -50.980349
Cooperhabitar	7,5		3 fossas (27,7m³ cada), 6 filtros (18,3m³ cada)	Rua, Estrela Guia, s/n° Coord. Geog: -29.666856, -50.992816
Floresta	16,2		12 fossas (27,7m³ cada), 48 filtros (18,3m³ cada)	Rua Canário, 27 -29.6600, -50.99708
Do Bosque	7,6		3 fossas (23m³ cada), 6 filtros (9m³ cada)	Rua Bambus, s/n°
Passo da Cruz	180		UASB, Biofiltro Aerado, Decantador Secundário e Tratamento UV	Rua Pres. Kenedy, 4171 Coord. Geog.: -29.678839, -50.993411
Ferrabraz	36		UASB, Biofiltro Aerado, Decantador Secundário	Av. Travessão Ferrabraz S/N -29.65393,0-50.98514

Tempo de funcionamento (h/dia): 24:00 h/dia

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).

OBS: Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do nº de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 15.600 m³/mês.

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 01	Rua Paulo Freire, s/n° Coord Geog. -29.645843, -50.991813	EBE 01, recebe esgoto da EBE 02 e bombeia para a ETE Passo da Cruz
EBE 02	Rua Quatro, ou Nova República, s/n° Coord Geog. -29.642614, -50.993511	EBE 02, bombeia o esgoto para a EBE 01

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
1	EBE 01	ETE Passo da Cruz	PEAD	400	5.115,0
2	EBE 02	EBE 01	Ferro Fundido	150	666,0
Total					5.781,0

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Munari	Separador	Loteamento Munari	PVC	1.270,0
Centenário	Separador	Condomínio Centenário	PVC	864,0
Horizonte	Separador	Loteamento Horizonte	PVC	1.744,0
Cooperhabitar	Separador	Loteamento Cooperhabitar	PVC	848,0
Do Bosque	Separador	Lot. Residencial do Bosque	PVC	801,0
Floresta	Separador	Lot. Floresta	PVC	2.808
EBE 01	Separador	Bairro São Luis	PVC	9.758,0
EBE 02	Separador	Bairro Sete de Setembro	PVC	28.620,0
Total				43.905,0

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
			Não existem

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	EBE 02	Travessia	RS 239	RS 239

8. N. Total de ligações	2.122
-------------------------	-------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	11,3%
--	-------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	0,00
--	------



Documento assinado digitalmente

MICHAEL CARNEIRO DA SILVA

Data: 06/03/2026 15:49:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michael Carneiro da Silva
Coordenador de Operações

Stênio Adriano
Alves Cangussú

Assinado de forma digital por
Stênio Adriano Alves Cangussú
Dados: 2026.03.06 18:20:49
-03'00"

Stênio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações