

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 754/2025 – RTF

**Fiscalização nos Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Campo Bom/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias de 01 e 02 de abril de 2025, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da Corsan no município de Campo Bom. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 03/2021	Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Campo Bom foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2025 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2024.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O SAA de Campo Bom é prioritariamente composto de captação superficial, havendo somente um ponto de captação subterrânea. O SAA de Campo Bom também é responsável por exportar água tratada para os seguintes municípios: Sapiranga, Estância Velha e Portão.

2.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água bruta no município é realizada no Rio dos Sinos e está localizada na Rua Presidente João Goulart, s. nº, Campo Bom/RS, nas seguintes coordenadas geográficas: 29°41'27.09"S e 51°2'36.64"O. A captação superficial de água bruta na localidade opera sob a égide da Portaria DRH N° O-000.595/2020, com validade prorrogada pela Instrução Normativa SEMA n. 14/2024, pelo prazo de três anos.

A unidade apresenta ambiente limpo e organizado, com equipamentos em funcionamento. Às margens do Rio dos Sinos, verificou-se a existência de régua de medição de nível e condições atuais do manancial.

A fiscalização na unidade foi focada nos seguintes pontos: existência de outorga de direito de uso de recurso hídrico, placa de identificação da unidade, condições de prestação e segurança operacional, etc. A figura 1 identifica a unidade.

Figura 1: Área de captação superficial de Campo Bom/RS.



2.1.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA de Campo Bom abastece o sistema integrado do Rio dos Sinos. A unidade está localizada nas seguintes coordenadas geográficas: 29°40'58.24"S e 51° 2'23.62"O. A ETA de Campo Bom opera sob a égide da Licença de Operação n. 02965/2023 cujo prazo de validade estende-se até 23 de setembro de 2027. Atualmente existem dois blocos hidráulicos, porém um não está em atividade, trabalhando apenas com o bloco hidráulico denominado Novo. No Quadro 2, são apresentadas as ETA com suas principais características.

Quadro 2 – ETA do SAA de Campo Bom

ETA	Vazão de Projeto (m ³ h ⁻¹)	Vazão Média (m ³ h ⁻¹)	Descrição	Localização
Antiga	1.440	0	Capacidade de 400 l/s, possui 2 decantadores e 6 filtros. Atualmente, passando por reformas (fase atual: enchimento dos filtros)	Rua das Oliveiras, n. 800, Campo Bom. Coordenadas Geográficas: 29°40'59,77"S 51°2'22,72"O
Nova	2.160	2.052	Capacidade de projeto de 600 l/s, possui 3 decantadores e 9 filtros	Rua das Oliveiras, n. 800, Campo Bom. Coordenadas Geográficas: 29°40'59,77"S 51°2'22,72"O

O tratamento de água é realizado em estação convencional com processos de mistura, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Atualmente os resíduos provenientes dos processos de sedimentação e limpeza dos filtros são acondicionados em um tanque e posteriormente encaminhados para os tanques adensadores de lodo. Em seguida é realizado o tratamento/deságue na centrífuga. Na entrada da centrífuga é adicionado um polímero para ajudar no processo de aglutinação do lodo e, obtém-se um resíduo no estado semissólido/sólido (lodo). O acondicionamento do lodo é realizado em caixas metálicas que ficam no prédio onde a centrífuga de deságua está instalada. O local é coberto e possui piso impermeável (figura 2).

Figura 2: Tanque de acúmulo e adensador de lodo



No momento da fiscalização, verificou-se o andamento do projeto de substituição do sistema de desinfecção de água em tratamento com cloro gás por hipoclorito de sódio. O sistema

está sendo instalado e, no momento da fiscalização, ainda não havia sido iniciada a operação de uso na ETA. Não foi informado prazo de início de utilização do hipoclorito de sódio na ETA de Campo Bom.

O processo consiste na produção de hipoclorito de sódio *in loco* por meio da eletrólise da salmoura (solução contendo cloreto de sódio) a fim de produzir hipoclorito de sódio e armazenar nas proximidades do bloco hidráulico para utilizar no processo. A figura 3 identifica o equipamento:

Figura 3: Equipamento produtor de hipoclorito de sódio e reservatórios de armazenamento do produto químico.



A equipe de fiscalização da AGESAN-RS também verificou as condições de prestação de serviço do laboratório operacional localizado na ETA, responsável por realizar as análises de acompanhamento e monitoramento da água tratada produzida na ETA.

A fiscalização na ETA e no laboratório foi focada nos seguintes pontos: existência de vazamentos no bloco hidráulico, entrada de água bruta, macromedidores, condições de operação da unidade, reservatórios localizados na unidade, produtos químicos e prazos de validade, armazenamento de produtos químicos e insumos, conservação do prédio e das demais estruturas, laudos de análises físico químicas realizadas no laboratório, verificação de níveis de reservatórios, estações de bombeamento localizadas na unidade, etc. A figura 4 identifica a ETA.

Figura 4: Identificação da área da ETA de Campo Bom.



2.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Campo Bom possui captação subterrânea a fim de atender seus usuários. O tratamento da água, a operação do poço e o controle da qualidade são realizados na unidade de Dois Irmãos da Corsan. A unidade está localizada nas coordenadas geográficas: 29°37'38.12"S e 51°3'54.50"O. Embora localizado no município de Dois Irmãos, a unidade abastece a localidade próxima do poço em Campo Bom (figura 5).

Figura 5: Imagens do Poço DOI 09



Os resultados das análises físico químicas da água produzida neste poço foram verificadas no sistema do laboratório operacional da ETA de Campo Bom. Destaca-se que os laudos mensais e semestrais, nos termos da Portaria MS n. 888/2021, não foram encaminhados no Anexo I em pré-fiscalização. A unidade possui macromedidor.

A unidade também possui sistema gerador de hipoclorito de sódio para fins de desinfecção da água em tratamento, no entanto, não foram constatadas evidências de manutenção preventiva do equipamento ou registro de ocorrência dessas manutenções, tratando-se, portanto, de risco existente para essa captação subterrânea.

A fiscalização no poço foi focada nos seguintes pontos: existência de vazamentos, condições de armazenagem de produtos químicos, condições de segurança elétrica e mecânica, condições de operação e segurança operacional, etc.

2.1.3 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA – EAT

O SAA de Campo Bom possui 14 elevatórias, sendo 1 EAB, 1 elevatória de água de processo na ETA, 10 EAT e 2 *boosters*. O Quadro 3 apresenta a relação das elevatórias do SAA em Campo Bom, conforme Anexo II. Todas as unidades foram fiscalizadas pela equipe da AGESAN-RS. Destaca-se que no endereço dos reservatórios R 3 e R 4 foi identificado uma estação elevatória de água tratada não informada no Anexo II.

Quadro 3: Elevatórias de água fiscalizadas

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Descrição
1	Rua Presidente João Goulart, s/ n. 29°41'26.93" S 51° 2'36.77"O	EBAB - 1 (1º RECALQUE)
2	Rua das Oliveiras, n. 800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 2 (ETA ÁGUA DE PROCESSO)
3	Rua Anecídio Gonçalves, s/ n. 29°40'38.54"S 51° 2'22.99"O	EBAT - 3 (LOT.JARDIM DAS FLORES)
5	Rua Itaipu, n. 1345 29°39'32.44"S 51° 3'25.84"O	EBA - 5 (LOT. SOLAR DO CAMPO)
6	Rua Adão Haans, s/ n. 29°40'0.87"S 51° 3'0.91"O	EBA - 6 (LOT. FAUTH)
8	Rua das Oliveiras, n. 800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8 (SAPIRANGA)
8A	Rua das Oliveiras, nº800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8A (ESTÂNCIA VELHA)
9	Rua Imaculada Conceição, s/ n. 29°40'38.02"S 51° 4'30.51"O	EBA - 9 (IPIRANGA)
10	Rua Bertoldo Konrath, n. 233 29°40'1.48"S 29°40'1.48"S	EBA- 10 (BOOSTER SANTA LUCIA)
14	Rua das Oliveiras, n. 800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 14 (VILA VELHA)
15	Rua Balduino Dreger, s/ n. 29°41'23.07"S 51° 3'28.59"O	EBA - 15 (31 DE JANEIRO)
17	Rua João Arlindo, s/ n. 29°40'38.35"S 51° 2'47.68"O	EBA - 17 (LOT. ORIENTE)
18	Rua Hélio Klaser, s/ n. 29°40'0.48"S 51° 2'47.81"O	EBA - 18 (BOOSTER HÉLIO KLASER)
21	Avenida dos Municípios, s/ n. 29°.65'85.718" S 51°.04'22.201"O	EBA 21 (LOT. VISTA ALEGRE)
22	Avenida dos Municípios, s/ n. 29°66'27.337"S 51°04'64.539"O	EBA 22 (LOT. PLAZA)
-	Rua Parobé, 230 29°40'28.36"S 51° 4'57.57"O	EBA junto ao R 3 e R 4.

2.1.4 RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Campo Bom possui 23 reservatórios, todos fiscalizados pela equipe da AGESAN-RS. O Quadro 4 apresenta os reservatórios que compõem o SAA de Campo Bom. Destaca-se que, para 2025, os reservatórios R-8 e R-9, responsáveis por realizar a reservação de água oriunda do poço DOI-09 foram removidos. A figura 6 identifica as unidades removidas. Destaca-se também que para o ano 2025, não foi apresentado certificado de limpeza de reservatório com validade vigente para nenhum reservatório.

Quadro 4: Reservatórios do SAA de Campo Bom

Código	Tipo	Endereço (Localização)	Volume (m³)	Obs.
R1	Apoiado	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	1.500	-
R1A	Apoiado	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	2.250	-
R1B	Apoiado	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	2.000	-
R1C	Elevado	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	200	Lavagem dos Filtros
R2	Elevado	Rua Heitor Sinval Helm	200	-
R3	Semienterrado	Rua Parobé, 230 (IPIRANGA)	1.000	-
R4	Elevado	Rua Parobé, 230 (IPIRANGA)	30	-
R5	Semienterrado	Rua Imaculada Conceição (IPIRANGA)	100	-
R6	Elevado	Rua Helmut Helt	50	-
R7	Elevado	Rua Waldemar Mosmman	50	-
R7A	Elevado	Rua Waldemar Mosmman	30	-
R8	Elevado	Estrada Quatro Colônias Norte, n. 3.953	20	removido
R9	Elevado	Rua Princesa Isabel (LOT. BONAMIGO)	20	removido
R10	Elevado	Rua Tânia Simon, n. 172 (LOT. FIRENZI)	100	-
R10A	Elevado	Rua Tânia Simon, n. 172 (LOT. FIRENZI)	100	-
R12	Elevado	Rua Itaipu (SOLAR DO CAMPO)	150	-
R13	Elevado	Rua Cristiano Spindler (LOT. FAUTH)	50	-
R16	Elevado	Rua João Arlindo	70	-
R17	Apoiado	Rua Padre Eduardo Teixeira	60	-
R17A	Elevado	Rua Padre Eduardo Teixeira	70	-
R21	Apoiado	Avenida dos Municípios (LOT. VISTA ALEGRE)	5	-
R21A	Elevado	Avenida dos Municípios (LOT. VISTA ALEGRE)	30	-
R22	Apoiado	Avenida dos Municípios (LOT. PLAZ)	50	-
R22A	Elevado	Avenida dos Municípios (LOT. PLAZ)	200	-

Figura 6: Reservatórios removidos do SAA. a) reservatório R-8 removido; b) reservatório R-9 removido.



2.2 SISTEM DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES

2.2.1 TANQUE SÉPTICO COLETIVO – TSC

O TSC Fauth, o qual é do tipo fossa e filtro, possui funcionamento de 24 horas, tendo vazão projetada de $1,8 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ e vazão média de $1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Atualmente possui 35 economias ligadas em seu sistema, segundo informado no Anexo II. A unidade possui licença de operação em tramitação junto ao órgão ambiental estadual.

Conforme dados encaminhados pela prestadora de serviço no Anexo I, houve significativo aumento de volume de efluente tratado na unidade em 2024, no entanto, não foi constatada a existência de equipamento medidor de vazão na unidade ou outra técnica de medição.

A fiscalização *in loco* da unidade foi focada nos seguintes pontos: verificação da ausência de obstrução na entrada de efluente bem como na saída de efluente da unidade, ponto de lançamento do emissário, condições estruturais das fossas e dos filtros, etc. A figura 7 identifica a unidade:

Figura 7: Imagens do TSC Fauth. a) vista do TSC Fauth; b) ponto de lançamento do emissário da unidade em arroio próximo.



2.2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE MÔNACO.

Foi encaminhado nos documentos pré-fiscalização no Anexo I a Licença de Instalação n. 00100/2024, cujo prazo de validade é 27 de junho de 2029. Este documento é referente a implantação no município de Campo Bom de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), incluindo redes coletoras do tipo separador absoluto, estações de bombeamento de esgoto (EBE) e estação de tratamento de esgoto (ETE), denominada Mônaco, com capacidade para $100 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$.

O documento apresenta localizações das EBE e da ETE onde irão ser instaladas as unidades referidas na Licença de Instalação. A equipe de fiscalização da AGESAN-RS deslocou-se até os endereços localizados nas coordenadas geográficas informadas na Licença de Instalação a fim de verificar o início ou andamento das obras de instalação das unidades no município. No

entanto, verificou-se que as obras ainda não foram iniciadas e ao consultar a equipe da prestadora de serviço a respeito do andamento do projeto, estes não informaram prazo de início das obras supramencionadas. A figura 8 identifica os endereços visitados. O Quadro 5 informa as coordenadas geográficas dos endereços conforme Licença de Instalação.

Quadro 5: Coordenadas geográficas conforme Licença de Instalação.

Unidade	Coordenadas Geográficas
ETE	29°40'54.59"S 51° 1'53.61"O
EBE 06	29°41'16.23"S 51° 2'23.47"O
EBE 07	29°41'16.65"S 51° 2'52.27"O
EBE 08	29°41'30.75"S 51° 2'41.72"O

Figura 8: situação atual dos endereços informados. a) ETE; b) EBE – 06; c) EBE -08; d) EBE - 07.



3. COMERCIAL

O atendimento aos usuários é realizado na Avenida Adriano Dias, n. 323, Campo Bom. Na sala de espera, estavam disponíveis aos usuários: RSAE/Agesan-RS, as tarifas em vigor, a carta de serviços e o código de defesa do consumidor. O terminal de autoatendimento da Corsan apresentava-se em funcionamento.

Campo Bom possui 17.550 ligações e 26.452 economias, com 100% de hidrometração. A perda de água mensal nos últimos 12 meses ficou em torno de 11,46%, segundo informações da prestadora. O SAA possui pontos de monitoramento de pressão da rede de distribuição bem com realiza a macromedição da água que é exportada para os municípios de Sapiranga, Estância Velha e Portão. O SES de Campo Bom, atualmente com o TSC Fauth em operação, possui um total de 35 ligações ao total, conforme Anexo II.

Em função da existência de TSC em operação no SES de Campo Bom, sob responsabilidade e gestão da prestadora de serviço, bem como o processo de licenciamento ambiental do TSC Fauth em andamento, a equipe de fiscalização procedeu verificação da situação da cobrança por esgotamento sanitário, bem como tarifa praticada.

Dessa forma, verificou-se por amostragem alguns imóveis nos endereços localizados nas adjacências do TSC Fauth cadastrados no sistema da Corsan como atendidos por água e esgoto. Cumpre destacar que a verificação objetiva apenas a verificação da cobrança, não sendo observadas questões como identificação do usuário, existência de débitos pendentes, dentre outras informações.

Os endereços verificados são os seguintes:

- Rua Luiz Alberto Fett, em toda sua extensão.
- Rua Eugênio Nelson Ritzel, em toda a sua extensão.
- Rua Adão Hans, em toda sua extensão.
- Rua Miguel Guilherme Blos, em toda sua extensão.

Conforme verificado após consulta aos endereços acima identificados, constatou-se a cobrança por esgotamento sanitário na razão de 50% do consumo de água medido no imóvel para todos os imóveis consultados cadastrados como atendidos em água e esgoto, enquadrando-se na categoria de cobrança por afastamento do esgoto doméstico. Desta forma, o usuário está sendo cobrado somente pelo afastamento do esgoto e não pelo tratamento do mesmo, o que é pertinente visto que a unidade não possui licença ambiental vigente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas 91 não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC) referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Campo Bom.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 11 (onze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 05 de maio de 2025.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO**
Data: 06/05/2025 14:56:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tarcísio Barcellos Bellinasso
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Participante da fiscalização e responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 06/05/2025 14:44:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 06/05/2025 16:25:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 754/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Campo Bom/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado nos dias 01 e 02 de abril de 2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Tarcísio Bellinaso Barcellos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 05 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 05/05/2025 09:24:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves

Agente de fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 06/05/2025 14:23:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
5	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteiramente a solicitação dos itens 3.2.1;3.2.2;3.2.3; e 3.2.4 constantes no Anexo I solicitado em pré-fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Bonamigo
6	A2.1	CONSTATAÇÃO	Divergência de informação de identificação. No Anexo II, informa-se nomenclatura da unidade como "Poço Bonamigo - DOI 09", enquanto que há uma placa instalada no local indicando "Poço DOI -08"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

RIV 00101000000000

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA CAMPO BOM - 2025

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	RIO DOS SINOS	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE CAMPO BOM SAPIRANGA/ ESTÂNCIA VELHA E PORTÃO	Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O
02	Poço Bonamigo - DOI 09	Subterrâneo	Rua Princesa Isabel, 2980 (Dois Irmãos) -29.62612 -51.07432

Possui outorga: (X) Sim () Não Validade da outorga: 2028 - IN SEMA 14/2024

REGISTRO 2




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Bonamigo
7	A2.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de registro de manutenção preventiva no equipamento gerador de hipoclorito de sódio em operação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

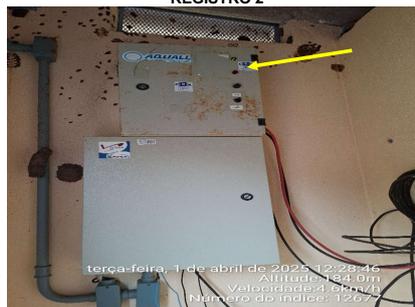

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
8	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteiramente a solicitação dos itens 3.1.1;3.1.2;3.1.3; e 3.1.4 constantes no Anexo I solicitado em pré-fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Bonamigo
9	A2.20	CONSTATAÇÃO	As tinas de produtos químicos utilizados no tratamento estão abertas, permitindo entrada de vetores e agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
10	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o TAAC firmado e vigente entre a prestadora de serviço e o município, em atendimento do item 1.3 do Anexo I.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Link encaminhado não permite acesso.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

1.3 Contrato de Programa ou Contrato de Concessão, se for o caso, conforme anexo abaixo.

Informamos que a CORSAN celebrou o Termo Aditivo para Adequação de Contrato de Programa nº 139 com o município de Campo em 12/12/2023, o qual redesignado Contrato de Concessão nº 244/2024.

Contrato disponível na pasta compartilhada:

<https://aageactl.sharepoint.com/:f:/r/sites/Regulatio-CompartilhamentoArquivos/Shared%20Documents/Regula%C3%B3rio%20-%20Compartilhamento%20de%20Arquivos/AGESAN/Contratos%20firmados%20com%20Poder%20Concedente?csf=1&web=1&e=wpQMae>



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Bonoamigo
11	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os laudos de análises físico-químicas mensais dos parâmetros de potabilidade da unidade, nos termos da Portaria MS n. 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Atendimento incompleto do item 4.9 e 4.10 do Anexo I

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Bonoamigo
12	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os laudos de análises físico-químicas semestrais dos parâmetros de potabilidade da unidade, nos termos da Portaria MS n. 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Atendimento incompleto do item 4.9 e 4.10 do Anexo I

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 02 (água de processo)
13	A3.7	CONSTATAÇÃO	A lâmpada de iluminação da área de bombeamento não estava funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 02
14	A3.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na área de bombeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 03
15	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 05
16	A3.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 05
17	A3.5	CONSTATAÇÃO	Constatado vazamento aparente em uma tubulação de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 06
18	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 8 (na ETA)
19	A3.8	CONSTATAÇÃO	Fios elétricos desorganizados e soltos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
20	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar à AGESAN-RS os contratos de prestação de serviço com as empresas contratadas acerca da manutenção do equipamento gerador de hipoclorito de sódio na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 10
21	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 14
22	A3.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 17
23	A3.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 17
24	A3.2	CONSTATAÇÃO	O portão de acesso à unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 18
25	A3.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos de poda e supressão vegetal acumulados na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 18
26	A3.9	CONSTATAÇÃO	Obra inacabada no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 18
27	A3.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos dispostos no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Fauth
28	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos de poda e supressão vegetal acumulados na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 21
29	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 22
30	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A placa indicando R-14 informa reservatório diverso do localizado na unidade. Conforme Anexo II, encaminhado, este é o reservatório R-22A em conjunto com a EBAT -22



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA 22
31	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA Sem identificação
32	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não informada no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade localizada juntamente com os reservatórios R-3 e R-4.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
33	A4.7	CONSTATAÇÃO	Tubulação na área de decantadores vaza pela conexão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
34	A4.9	CONSTATAÇÃO	Documento encaminhado contendo dados sobre remoção e transporte de lodo da ETA não possui informação de Certificado de Destinação Final (CDF).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1					REGISTRO 2																																								
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tipo de Não Conformidade	Valor	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF																									
22	30.999.00007-04	SURFO ALTA DE POTABILIDADE INDEPENDÊNCIA LTA	MTR Recebido	30720204	Alvaro D'elencourt	1982	Linha de Certificação de	0,00	Compagnon	CPF nº 98808319	1982	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025			
23	30.999.00007-04	SURFO ALTA DE POTABILIDADE INDEPENDÊNCIA LTA	MTR Recebido	30720204	Alvaro D'elencourt	1982	Linha de Certificação de	0,00	Compagnon	CPF nº 98808319	1982	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025		
24	30.999.00007-04	SURFO ALTA DE POTABILIDADE INDEPENDÊNCIA LTA	MTR Recebido	30720204	Alvaro D'elencourt	1982	Linha de Certificação de	0,00	Compagnon	CPF nº 98808319	1982	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025	05/2025

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
35	A4.14	CONSTATAÇÃO	Lodo acumulado no piso do local onde está instalada a centrífuga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Este lodo não é direcionado à caçamba coletora.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
36	A4.13	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na área de tanques de mistura de cal.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
37	A4.15	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, executou-se teste de operação do sistema de alarme para vazamento de cloro e o exaustor do sistema não foi acionado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Embora esteja em andamento a substituição do sistema cloro gás pelo sistema gerador de hipoclorito, este ainda não se encontrava concluído, sendo mantido o sistema cloro gás, não sendo também informado prazo de completa substituição dos sistemas cloradores



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
38	A4.16	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi verificada situação de desabastecimento ocorrida no município em 03/12/24 por problemas na captação, não sendo registrada a ocorrência em caderno de falhas operacionais ou no sistema digital em uso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
39	A4.17	CONSTATAÇÃO	Inexistência de bacia de contenção contra derramamento de produtos químicos líquidos na área de armazenagem de hipoclorito de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Fauth
40	E2.14	CONSTATAÇÃO	Tampas das estruturas estão ausentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
41	A4.17	CONSTATAÇÃO	Conforme análise do documento de Procedimentos Operacionais Padrão e análise da situação presente acerca da produção de hipoclorito de sódio, não foi apresentado o documento referente ao procedimento operacional padrão do equipamento em questão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificador	Título	Rev	Data
POP-DECA-001	MARCHEIA DE SERVIÇO PARA POÇOS E/OU FONTES	02	11/05/2018
POP-DECA-002	MARCHEIA DE SERVIÇO PARA POÇOS E/OU FONTES COM FILTRACÃO	02	11/05/2018
POP-DECA-003	MARCHEIA DE SERVIÇO PARA POÇOS E/OU FONTES COM FILTRACÃO	02	11/05/2018
POP-DECA-004	PRE ENCHIMENTO DOS CONTROLES UTILIZADOS EM POÇOS E FONTES	01	13/11/2017
POP-DECA-005	PRE ENCHIMENTO DOS CONTROLES UTILIZADOS EM POÇOS E FONTES	01	13/11/2017
POP-DECA-006	COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM ETAS, POÇOS E REDES	01	13/11/2017
POP-DECA-007	PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS E PARASITOLÓGICOS	01	13/11/2017
POP-DECA-008	CRITÉRIOS PARA ARRENDONDAMENTO DE RESULTADOS	01	13/11/2017
POP-DECA-009	DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS	01	13/11/2017
POP-DECA-010	PREPARO E CONSERVAÇÃO DE REAGENTES E SOLUÇÕES	01	13/11/2017
POP-DECA-011	RECEBIMENTO DE SOLUÇÕES DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	01	18/10/2017
POP-DECA-012	RECEBIMENTO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 500 kg	01	18/10/2017
POP-DECA-013	RECEBIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	01	18/10/2017
POP-DECA-014	RECEBIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE POLIÉLETROLITO	01	18/10/2017
POP-DECA-015	CONTROLE DE ESTOQUE E CONSUMO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	01	18/10/2017
POP-DECA-016	RECEBIMENTO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	01	13/11/2017
POP-DECA-017	GERADOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (PROCESSO CONTÍNUO)	01	18/10/2017
POP-DECA-018	GERADOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (PROCESSO EM BATELADA)	01	18/10/2017
POP-DECA-019	RECEBIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE SUSPENSÕES - CAL HIDRATADA E CARVÃO ATIVADO	01	18/10/2017
POP-DECA-020	REPOSIÇÃO DE FLUOSSULFATO DE SÓDIO EM POÇOS/FONTES QUE OPERAM COM TUBOS (TONEL)	01	18/10/2017
POP-DECA-021	LAVAGEM DOS FILTROS RÁPIDOS DE AREIA (DESCENDENTES)	01	13/11/2017
POP-DECA-022	LAVAGEM DE RECOMENDADOS	01	18/10/2017
POP-DECA-023	BOAS PRÁTICAS EM ETAS, POÇOS E FONTES	01	18/10/2017
POP-DECA-024	DISCARTES DAS IMBLAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS	01	13/11/2017
POP-DECA-028	PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO DO TÔRRETO NOVA 60 A	00	13/11/2017
POP-DECA-029	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA O FLUENTE GERADO	02	11/05/2018
POP-DECA-001	DETERMINAÇÃO DE TEMPERATURA - MÉTODO AR (MÁXIMA E MÍNIMA) E ÁGUA (CONVENCIONAL)	01	18/09/2017

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
42	4.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água nas bacias de contenção para armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Fauth
43	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
44	A4.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados na área de armazenamento de cal.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
45	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produto químico localizado na área de centrifugação do lodo não possui identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
46	A4.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação dos macromedidores de entrada de água tratada no SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Macromedidores de água exportada para Estância Velha, Portão e Sapiranga.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Bonamigo
47	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas mensais da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA
48	A6.1	CONSTATAÇÃO	Alguns produtos químicos utilizados no laboratório estão com prazo de validade vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA
49	A6.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentado o procedimento de descarte de todos os produtos químicos em estoque no laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O laboratório possui o reagente SPADNS, utilizado para testes de Flúor que requer descarte especial

REGISTRO 1




ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 22A
50	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se existência de água em coloração verde e existência de sedimento no fundo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

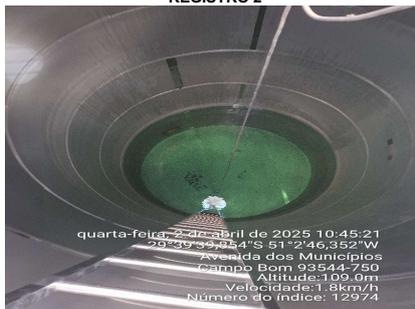

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA
51	A6.20	CONSTATAÇÃO	Preenchimento incompleto de dados de parâmetros físicos e químicos, sendo estes cloro residual (sistema de distribuição) em todos os meses de 2024, conforme análise dos laudos de análise encaminhados em pré-fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

	Numero de dados >= 0,0 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Numero de dados < 0,6 mg/L ⁽¹⁹⁾	0
	Sistema de distribuição	
Cloro Residual Livre ^(18,22)	Numero de amostras analisadas	44
	Numero de dados > 5,0 mg/L ⁽¹⁹⁾	0
	Numero de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	0
	Numero de dados < 0,2 mg/L ⁽¹⁹⁾	0
	Sistema de distribuição	
Coliformes Totais ⁽¹⁸⁾	Numero de amostras analisadas	44
	Nº de amostras com presença de coliformes totais ⁽¹⁹⁾	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	44

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA
52	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os resultados das análises físico-químicas da rede de distribuição para água tratada oriunda da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBA Sem identificação (junto R3 e R4)
53	-	CONSTATAÇÃO	A unidade apresenta telhado contendo aberturas no topo, permitindo entrada de água pluvial na área de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA
54	A6.10	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) do efluente líquido produzido no laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Procedimento implantado pela prestadora de serviço a fim de não realizar mais descarte de efluente líquido na pia do laboratório.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
55	A4.24	CONSTATAÇÃO	Um dos macromedidores de água tratada não estava registrando vazão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
56	A4.24	CONSTATAÇÃO	O macromedidor de água tratada não estava operando no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
57	A4.24	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados em torno do bloco hidráulico da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 1
58	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 0037/2023 - SUFRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/2014.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2550
R01B	11/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	11/08/2023	ETA	Enterrado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga/Alfama	Enterrado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga/contorno	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Enterrado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Enterrado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Enterrado	50
R07A	08/08/2023	Jardim das Flores	Enterrado	30
R10A	11/08/2023	Luz Firenze	Enterrado	100
R12	09/08/2023	Solar de Campo	Enterrado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Faab	Enterrado	50
R14	11/08/2023	LOT. PLAZA - CONJUNTO	Apisado	50

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 1A
59	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 02/27/2023 - SUTIRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
RS01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
RS01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2750
RS01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
RS01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
RS04	10/08/2023	Ipiranga	Elevado	30
RS05	10/08/2023	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
RS06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
RS06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
RS07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07B	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07C	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07D	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07E	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07F	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07G	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07H	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07I	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07J	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07K	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07L	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07M	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07N	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07O	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07P	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Q	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07R	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07S	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07T	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07U	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07V	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07W	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07X	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Y	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Z	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
RS11	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
RS12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
RS13	11/08/2023	Loteamento Faun	Elevado	50
RS14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 1B
60	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 02/27/2023 - SUTIRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
RS01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
RS01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2750
RS01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
RS01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
RS04	10/08/2023	Ipiranga	Elevado	30
RS05	10/08/2023	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
RS06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
RS06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
RS07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07B	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07C	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07D	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07E	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07F	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07G	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07H	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07I	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07J	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07K	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07L	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07M	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07N	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07O	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07P	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Q	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07R	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07S	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07T	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07U	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07V	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07W	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07X	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Y	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Z	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
RS11	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
RS12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
RS13	11/08/2023	Loteamento Faun	Elevado	50
RS14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 1C
61	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 02/27/2023 - SUTIRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
RS01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
RS01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2750
RS01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
RS01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
RS04	10/08/2023	Ipiranga	Elevado	30
RS05	10/08/2023	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
RS06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
RS06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
RS07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07B	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07C	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07D	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07E	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07F	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07G	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07H	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07I	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07J	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07K	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07L	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07M	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07N	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07O	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07P	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Q	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07R	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07S	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07T	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07U	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07V	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07W	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07X	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Y	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS07Z	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
RS10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
RS11	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
RS12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
RS13	11/08/2023	Loteamento Faun	Elevado	50
RS14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 2
62	A5.17	CONSTATAÇÃO	A antiga tampa de inspeção no topo do reservatório está localizada no terreno, estando armazenada de forma inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



2 de Abril de 2025 11:40:48
 29.668902478, -51.05951454W -4.29m
 21 Rua Heitor Sival Heim
 Jardim de Sol
 Campo Bom
 Rio Grande do Sul

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 2
63	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 023/2003 - SUTRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	03/06/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/06/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	13/06/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R02C	13/06/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/06/2023	Ipiranga/ma	Elevado	30
R05	10/06/2023	Itanga central	Semi-Enterrado	100
R06	11/06/2023	Maratã da Colina	Elevado	50
R08	10/06/2023	Maratã da Colina	Elevado	50
R07	09/06/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R07A	09/06/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/06/2023	Lot. Freixo	Elevado	100
R12	09/06/2023	Sul de Campos	Elevado	150
R13	11/06/2023	Loteamento Earth	Elevado	50
R14	17/06/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 3 (apoio)
64	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 023/2003 - SUTRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	03/06/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/06/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	13/06/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R02C	13/06/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/06/2023	Ipiranga/ma	Elevado	30
R05	10/06/2023	Itanga central	Semi-Enterrado	100
R06	11/06/2023	Maratã da Colina	Elevado	50
R08	10/06/2023	Maratã da Colina	Elevado	50
R07	09/06/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R07A	09/06/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/06/2023	Lot. Freixo	Elevado	100
R12	09/06/2023	Sul de Campos	Elevado	150
R13	11/06/2023	Loteamento Earth	Elevado	50
R14	17/06/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoado	50

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 4 (elevado - junto R 3)
65	A5.16	CONSTATAÇÃO	Constatou-se furo na estrutura no topo do reservatório, permitindo entrada de vetores e agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 4 (elevado - junto R 3)
66	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.E. 027/0003 - SUFRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	01/08/2023	ETA	Semi-Elevado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Elevado	2250
R01B	11/08/2023	ETA	Semi-Elevado	2000
R01C	11/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2024	Estação de Tratamento	Elevado	30
R05	10/08/2023	Serra dos Carvalhos	Semi-Elevado	50
R06	11/08/2023	Maratã da Colina	Elevado	50
R08	10/08/2023	Maratã da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Luz Freixo	Elevado	100
R12	09/08/2023	Sul de Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Fluth	Elevado	50
R14	11/08/2023	LOF. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 5 (junto EBAT 09 - Ipiranga)
67	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 5 (junto EBAT 09 - Ipiranga)
68	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 02/27/2023 - SU/TRA/CORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga completo	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Marada do Colmo	Elevado	50
R06	10/08/2023	Marada do Colmo	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R10A	11/08/2023	Lot. Fênix	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Lourenço Furti	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 6
69	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 6
70	A5.2	CONSTATAÇÃO	O portão de acesso à unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 22A
71	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (PP)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Iprangulhinha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipranga-central	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Faub	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50
R15	17/08/2023	LOT. PLAZA	Elevado	100
R15A	17/08/2023	Lot. Plaza	Elevado	100
R17	14/08/2023	Vila Velha	Apoiado	60
R19A	08/08/2023	Vila Velha	Elevado	70
R20	11/08/2023	Vista Alegre	Apoiado	5
R21	11/08/2023	Vista Alegre	Elevado	30

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 6
72	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



C.L. 02319/2023 - SUTRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (PP)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Iprangulhinha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipranga-central	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Faub	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 7 (junto R 7A)
73	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



C.L. 02319/2023 - SUTRACORSAN Porto Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (PP)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Iprangulhinha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipranga-central	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Faub	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 7 (junto R 7-A)
74	A5.2	CONSTATAÇÃO	A base de sustentação do portão de acesso às unidades está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 7A (junto R-7)
75	A5.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 7A (junto R 7)
76	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2


COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

CL 0231/2023 - SUTRACORSON Nota Abajo: 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Conferimos para os devidos fins, que os reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Reguladora de Saneamento - CORSON no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1300
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga/ilha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga/canal	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Maratã da Colina	Elevado	50
R08	10/08/2023	Miraflores da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim dos Faveiros	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim dos Faveiros	Elevado	50
R10A	11/08/2023	Luz Fervez	Elevado	100
R12	09/08/2023	Sede do Campus	Elevado	100
R13	11/08/2023	Loteamento Faub	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Aposado	50

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 10 (junto R 10A)
77	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 10 (junto R 10A)
78	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

CORSON
 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

Nota Algés, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSON no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga/ilha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga/cortado	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lac. Ferveol	Elevado	100
R11	09/08/2023	Sede do Campus	Elevado	100
R13	11/08/2023	Loteamento Faub	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 10A (junto R 10)
79	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

CORSON
 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

Nota Algés, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSON no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga/ilha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga/cortado	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lac. Ferveol	Elevado	100
R11	09/08/2023	Sede do Campus	Elevado	100
R13	11/08/2023	Loteamento Faub	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoado	50

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 12
80	A5.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 12
81	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
 Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSON no Município de Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Enteção	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/09/2023	ETA	Sem Enterrado	1900
R01A	08/08/2023	ETA	Sem Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Sem Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga/Ita	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ita/Ita	Sem Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Fronteira	Elevado	100
R11	10/08/2023	Lot. do Favelado	Elevado	100
R13	11/08/2023	Loteamento Favel	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 13
82	A5.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 13
83	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tampa no topo do reservatório está aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 13
84	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 02/10/2023 - RUIFRACORSAN

Folha Alegre, 19 de Setembro de 2023.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município do Campo Bom foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga/ilha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Fauth	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 17 (junto R 17A)
85	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	17/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga/ilha	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Fauth	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoado	50
R15	17/08/2023	LOT. PLAZA	Elevado	100
R15A	17/08/2023	Lot. Plaza	Elevado	100
R17	14/08/2023	Via Verha	Apoado	50
R17A	08/08/2023	Via Verha	Elevado	30
R20	11/08/2023	Vista Alegre	Apoado	5
R21	11/08/2023	Vista Alegre	Elevado	30

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 17A (junto R-17)
86	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 17A (junto R-17)
87	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	11/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Fauth	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50
R15	17/08/2023	LOT. PLAZA	Elevado	100
R15A	17/08/2023	Lot. Plaza	Elevado	100
R17	14/08/2023	Vila Velha	Apoiado	60
R17A	08/08/2023	Vila Velha	Elevado	70
R20	11/08/2023	Vista Alegre	Apoiado	5
R21	11/08/2023	Vista Alegre	Elevado	30

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 21 (junto EBAT 21)
88	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	07/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	08/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	11/08/2023	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	17/08/2023	ETA	Elevado	200
R04	10/08/2023	Ipiranga	Elevado	30
R05	10/08/2023	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
R06	11/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R06	10/08/2023	Morada da Colina	Elevado	50
R07	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	09/08/2023	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	11/08/2023	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	09/08/2023	Solar do Campo	Elevado	150
R13	11/08/2023	Loteamento Fauth	Elevado	50
R14	17/08/2023	LOT. PLAZA - CONTATO	Apoiado	50
R15	17/08/2023	LOT. PLAZA	Elevado	100
R15A	17/08/2023	Lot. Plaza	Elevado	100
R17	14/08/2023	Vila Velha	Apoiado	60
R17A	08/08/2023	Vila Velha	Elevado	70
R20	11/08/2023	Vista Alegre	Apoiado	5
R21	11/08/2023	Vista Alegre	Elevado	30

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R21A
89	A5.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 22A
90	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de travamento na tampa de inspeção no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1




REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 21A
91	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de travamento adequado na tampa de inspeção no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

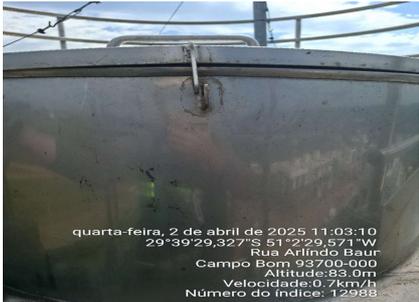

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 21A
92	A5.12	CONSTATAÇÃO	Cabeamento de pára-raio faltante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Os cabos existentes na estrutura são de fixação da haste no reservatório.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 21A
93	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 22 (Junto EBAT 22)
94	-	CONSTATAÇÃO	Divergência de informação referente ao Anexo II. No documento está informado como R-22 a presente unidade, no entanto, verificou-se placa instalada identificando com R-14.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

R22	APOADO	RESERVA	CONCRETO	Avenida dos Municípios, Lot. Plaza 29°46'27.337"S 51°04'54.539"O	50	11/08/2023
R22.A	ELEVADO	RESERVA	AÇO INOX	Avenida dos Municípios, Lot. Plaza 29°46'27.337"S 51°04'54.539"O	200	11/08/2023
R21	APOADO	RESERVA	CONCRETO	Avenida dos Municípios, Lot. Vista Alegre 29°45'55.718"S 51°04'22.201"O	5	11/08/2023
R21A	ELEVADO	RESERVA	AÇO INOX	Avenida dos Municípios, Lot. Vista Alegre 29°45'55.718"S 51°04'22.201"O	30	11/08/2023

ANEXOS I e II - 754/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 22 A
95	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2




REGISTRO 3




NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-21A
96	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se existência de água em coloração verde e existência de sedimento no fundo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-


REGISTRO 1

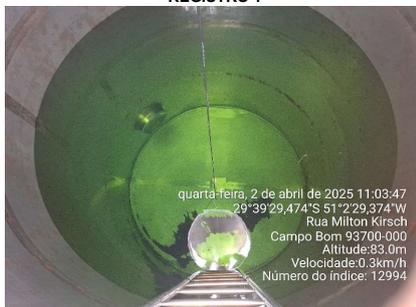

REGISTRO 2

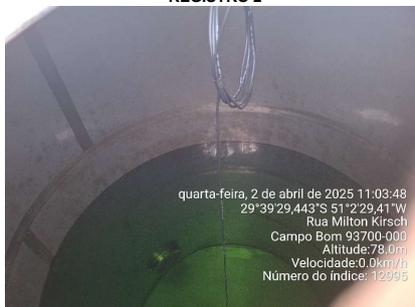

REGISTRO 3

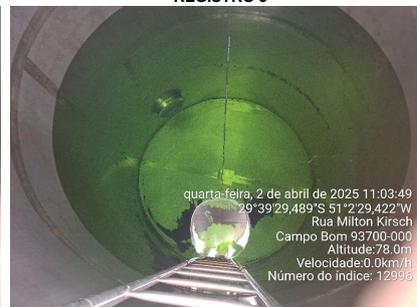

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		X		RTFA 054-P/2024 e a placa atual está caída
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X			
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	RTFA 054-P/2024
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Transformador fora de uso no local
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	X			
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			X	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA Poço DOI 09 - Bonamigo (Dois Irmãos/RS)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Divergência de informação. Placa informa DOI-08 e no anexo II DOI09
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?			X	RTFA 054-P/2024
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	RTFA 054-P/2024
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Ausência de registro de manutenção preventiva do equipamento gerador de hipoclorito de sódio
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Expurgo do poço possui vazamento
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		A tina de hipoclorito possui mancha interna, comprometendo higiene
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedida do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tinas abertas
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X			
	A2.22	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Laboratório de Dois Irmãos			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBA - 2 (ETA ÁGUA DE PROCESSO)	SIM	SIM	N/A	SIM	sim	sim	não	sim	NÃO	n/a	n/a
Resíduos de construção civil acumulados na unidade. Lâmpada de iluminação não funciona. Ausência de mapa de risco ou outra ferramenta												
	EBAT - 3 (LOT.JARDIM DAS FLORES)	NÃO	N/A	N/A	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	NÃO	N/A	N/A
Apontamentos do TNC 054-P/2024. Ausência de placa de identificação e resíduos acumulados no em torno da estrutura.												
	EBA - 5 (LOT. SOLAR DO CAMPO)	não	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a
Ausência de placa de identificação e vazamento aparente na bomba em uso												
	EBA - 6 (LOT. FAUTH)	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a
Ausência de placa de identificação												
	EBA - 8 (SAPIRANGA)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	não	n/a
Local desorganizado. Fiação elétrica exposta e solta. Ausência de mapa de risco ou outra ferramenta												
	EBA - 8A (ESTÂNCIA VELHA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
junto com EBAT - 8												
	EBA - 9 (IPIRANGA)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	n/a	n/a
Parte componente da bomba reserva está removido												

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBA- 10 (BOOSTER SANTA LUCIA)	Não	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Booster de calçada. Ausência de placa de identificação da unidade												
	EBA - 14 (VILA VELHA)	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a
Ausência de placa de identificação legível												
	EBA - 15 (31 DE JANEIRO)	N/A	N/A	N/A	N/A	não	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Não foi possível realizar a verificação das condições das estruturas localizadas na calçada												
	EBA - 16 (LOT. PLAZA) LOTEAMENTO FIRENZI	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
N/A												
	EBA - 17 (LOT. ORIENTE)	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a
Ausência de placa de identificação legível e portão danificado												
	EBA - 18 (BOOSTER HÉLIO KLASER)	n/a	sim	sim	n/a	sim	sim	sim	sim	não	n/a	n/a
Resíduos de poda e supressão vegetal. Obra inacabada no terreno. Resíduo de motor no terreno												
	EBA 21 (LOT. VISTA ALEGRE)	sim	sim	sim	n/a	sim	sim	não	sim	não	n/a	n/a
Vegetação alta no terreno e fiação elétrica exposta												

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBA 22 (LOT. PLAZA)	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	n/a	n/a
Vegetação alta no terreno. Ausência de placa de identificação												
	EBA (junto R3 e R4)	não	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ausência de placa de identificação e unidade não informada no Anexo II												

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA Antiga e ETA Nova

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			545 L/s na entrada de água bruta
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Tubulação na área de decantadores vaza pelo registro
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		X		CDF não informado
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			RS Compostagem e Equipe Azul (transportador)
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Acúmulo de água na área de tanque de mistura
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Centrífuga de lodo apresenta fuga de lodo
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)		x		Exaustor não operou no momento do teste
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		X		Situação de desabastecimento em 03/12/24 não informada em histórico
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Bacia de contenção para reservatório de hipoclorito de sódio, manutenção periódica no hidrôgeron, atualização do POIP de hipoclorito, acúmulo de água nas bacias de sulfato e flúor, janela da área da centrífuga está danificada
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?			x	Carvão ativado fora da validade
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Produto químico de centrifugação do lodo sem identificação
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPOQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação no bloco (RTFA). Macromedidores de saída não possuem identificação
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?		x		Resíduos acumulados no bloco hidráulico
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			x	
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?					mensal
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?					diária
	Utiliza cal e carvão ativado?					não
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?					-
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consvr. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R1 Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	sim	n/a	não
Ausência de certificado de limpeza de reservatório															
	R1A Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	NÃO	n/a	não
Vegetação no em torno da unidade, ausência de certificado de limpeza de reservatório															
	R1B Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	sim	n/a	não
Ausência de certificado de limpeza de reservatório, ausência de travamento na tampa, acúmulo de água na caixa de registro															
	R1C Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	não
Ofício 1765/2023 Suprin															
	R2 Rua Heitor Sinval Helm	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	n/a	não
RTFA 054-P/2024 Ofício 1765/2023 Suprin															
	R3 Rua Parobé, 230	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	não	sim	n/a	não
Caixa de elétrica danificada, resíduos sólidos acumulados no terreno,															
	R4 (elevado) Rua Parobé, 230	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	NA	NA	sim	sim	n/a	não
Furo na estrutura no topo do reservatório por oxidação															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consvr. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R5 Rua Imaculada Conceição	n/a	sim	não	n/a	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	sim	n/a	não
Vazamento contínuo na estrutura do reservatório, ausência de certificado de limpeza de reservatório															
	R6 Rua Helmut Helt	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	n/a	não
Ausência de placa de identificação, de certificado de limpeza de reservatório e luz de sinalização de obstáculo instalada no topo, portão danificado										Ofício 1765/2023 Suprin					
	R7 Rua Waldemar Mosmman	n/a	NÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	não
Ausência de certificado de limpeza de reservatório e portão danificado										Ofício 1765/2023 Suprin					
	R7A Rua Waldemar Mosmman	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	não
Ausência de placa de identificação, de certificado de limpeza de reservatório										Ofício 1765/2023 Suprin					
	R8 Estrada Quatro Colônias Norte, n. 3.953	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Estrutura completamente removida															
	R9 Rua Princesa Isabel	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Não informado no Anexo II										Estrutura completamente removida					
	R10 Rua Tânia Simon, n. 172	n/a	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	não
Placa (RTFA 054-P/2024) e vazamento no topo do R10										Ofício 1765/2023 Suprin					

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consvr. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.	
	R10A Rua Tânia Simon, n. 172	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	não	
		RTFA 054-P/2024								Ofício 1765/2023 Suprin Ausência de certificado de limpeza de reservatório						
	R12 Rua Itaipu	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	
		Placa de identificação danificada e ausência de certificado de limpeza de reservatório								Ofício 1765/2023 Suprin						
	R13 Rua Cristiano Spindler	não	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	não	
		Ausência de placa de identificação legível, de certificado de limpeza de reservatório e tampa está aberta no topo do reservatório								Ofício 1765/2023 Suprin						
	R16 Rua João Arlindo	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	sim	n/a	não	
		Indícios de extravasamento de água e ausência de certificado de limpeza de reservatório.														
	R17 Rua Padre Eduardo Teixeira	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	sim	n/a	não	
		Ausência de certificado de limpeza de reservatório														
	R17A Rua Padre Eduardo Teixeira	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	sim	n/a	não	
		Ausência de certificado de limpeza de reservatório, vegetação na base do reservatório														
	R21 Avenida dos Municípios	não	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	não	n/a	não	
		RTFA 054-P/2024														

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consvr. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R21A Avenida dos Municípios	não	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	não	n/a	não
A placa de identificação está caída, a tampa de inspeção no topo do reservatório não possui dispositivo de travamento, para ráio com peça faltante, vegetação alta no terreno, ausência de certificado de limpeza de															
	R22 Avenida dos Municípios	não	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	n/a
Placa informa R-14, mas no anexo II trata-se do R-22A, vegetação alta no terreno Unidade informada como de concreto no Anexo II mas é de aço inox															
	R22A Avenida dos Municípios	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	NA	NA	sim	não	n/a	n/a
, não possui placa, tampa sem travamento, água verde, ausência de certificado de limpeza de reservatório.															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Alguns produtos químicos estão com prazo de validade vencido
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?		X		Procedimento de descarte do SPADNS
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		X		Não informado empresa destinadora dos efluentes
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	X			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1	Macromedidor DN400 da Entrada ETA-AB1 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			Deve estar instalado.
	A7.2	Macromedidor DN600 da Entrada ETA-AB1 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			Deve estar instalado.
	A7.3	Macromedidor DN400 da Saída ETA para Sapiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			jan/23
	A7.4	Macromedidor DN250 da Divisa Sapiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?			X	jan/23
	A7.5	Macromedidor DN500 da Saída ETA para Estância Velha está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			jan/23
	A7.6	Macromedidor DN150 da Saída ETA para Jardim das Flores está instalado? O macromedidor está funcionando?				Deve estar instalado.
	A7.7	Macromedidor DN450 da Saída ETA para Campo Bom está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			jan/23
	A7.8	Macromedidor da Saída da ETA para Novo Hamburgo está instalado? O macromedidor está funcionando?			X	Não consta no Plano trienal de macromedição de 2022.
	A7.9	Macromedidor DN100 do Reservatório R17 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		out/23
	A7.10	Macromedidor DN100 da EBAT-16 Lot. Plaza está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		out/24
	A7.11	Macromedidor DN100 da EBAT-14 Vila Velha está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		out/24
	A7.12	Macromedidor DN80 da EBAT-15 Rio de Janeiro está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		jan/25
	A7.13	Macromedidor DN100 da EBAT-17 Lot. Oriente está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		jan/25
	A7.14	Macromedidor DN150 da EBAT-04 Firenze está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		jan/25
	A7.15	Macromedidor DN150 da EBAT-05 Solar do Campo está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		fev/25
	A7.16	Macromedidor DN80 da EBAT-06 Lot. Fauth está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		mar/25
	A7.17	Macromedidor DN250 da EBAT-09 Ipiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Deve estar instalado.
	A7.18	Macromedidor DN80 da EBAT-03 Jardim das Flores está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		mar/25
	A7.19	Macromedidor da EBAT-10 Santa Lucia está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta no Plano trienal de macromedição de 2022.
	A7.20	Macromedidor da EBAT-18 Hélio Klaser está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta no Plano trienal de macromedição de 2022.
	A7.21	Macromedidor da EBAB Captação Rio dos Sinos está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta no Plano trienal de macromedição de 2022.
	A7.22	Macromedidor do poço Bairro Bonamigo está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			Requerido por ser usuário de água.
	A7.23	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?			x	Não consta no Plano trienal de macromedição de 2022.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: TSC Fauth

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	Apresentado comprovante de processo administrativo junto ao órgão ambiental
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		MTR de remoção de lodo não encaminhado
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Tampas destampadas
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos de poda acumulados na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Unidade não possui laboratório
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	Unidade não possui laboratório
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	Unidade não possui laboratório
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	Unidade não possui laboratório
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	Unidade não possui laboratório
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		DQO acima
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Unidade não possui laboratório
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	Unidade não possui laboratório
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	Unidade não possui laboratório
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 754/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	x			Macromedidores novos
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	x			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			PCP pelo sistema com visualização no supervisor
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?			x	
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		E ainda, constatado vazamento de água no município
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		X		Código de defesa do consumidor não apresentado
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	X			
	AE1.19	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.				não	
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.				Exportação para municípios vizinhos	
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?				sim	
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?				-	
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?				Não	
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?				Explorer, LM Construções, CST	
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?				Não há obrigações adicionais relacionadas a obras.	

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE CAMPO BOM PROCESSO 754/2025

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 054-P/2024

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
01/04/2025	Início: 09:00	Término: 16:30	Rua R. Percy J. Nello, n.515	Fiscalização AGESAN
02/04/2025	Início: 09:00	Término: 15:30	Campo Bom (ETA)	

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Campo Bom.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Lorenzo Cure Dos Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Tarcisio Borcellos Bellinaso	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Daniel Frederichs Pereira	CORSAN	51 982182527	daniel.frederichs@corsan.com.br
4. Michael E. Sasilva	CORSAN	51 998674882	Michael.SILVA@Ambientalnetrasol.com.br
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de poço	1	1
b) Fiscalização da captação superficial incluindo a elevatória de água bruta	1	1
c) Fiscalização de estação de tratamento de água	2	2
d) Fiscalização de elevatórias de água tratada	14	16
e) Fiscalização de reservatório de água	23	23
f) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	1	1
g) Fiscalização de estação de tratamento de efluente (ETE)	1	1
h) Tempo estimado fiscalização (dias)	2	2
i)		
j)		

5. Observações

Observações:

Verificou-se a existência de uma nova estação elevatória de água tratada não informada no Anexo II junto ao R-3 e R-4

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE CAMPO BOM PROCESSO 754/2025

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 054-P/2024

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 510

Data: 01/04/25

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:25

Data: 02/04/25

Horário inicial: 08:00

Horário final: 16:40

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 02/04/2025

Lorenzo Cure das Neves

Lorenzo Cure das Neves
Agente de Fiscalização

ANEXOS