

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 755/2025 – RTF

Fiscalização nos Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Araricá/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia de 28 de abril de 2025, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da Araricá Saneamento LTDA no município de Araricá/RS. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 03/2021	Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Araricá Saneamento LTDA no município de Araricá foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Araricá Saneamento, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2025 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2024.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O SAA de Araricá é prioritariamente composto de captação subterrânea, sendo que um ponto de captação superficial está em processo de instalação, a obra desta está em fase de conclusão.

2.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água bruta no município é realizada no Rio dos Sinos e está localizada na Estrada Salão Queimado, s. nº, Araricá/RS, nas seguintes coordenadas geográficas: 29°40'34.77"S e 50°56'46.22"O. Não foi apresentada à equipe de fiscalização da AGESAN-RS a outorga de direito de uso de recurso hídrico referente à captação de água bruta na unidade.

A unidade de captação superficial de água bruta ainda não está em operação. A mesma encontra-se em obras, destaca-se que não foi informado prazo de início das atividades desta no momento da fiscalização.

A fiscalização na unidade foi focada nos seguintes pontos: existência de outorga de direito de uso de recurso hídrico, placa de identificação da unidade, condições de prestação e segurança operacional, etc. A figura 1 identifica a unidade.


Figura 1: Área de captação superficial de Araricá/RS.



2.1. 2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA de Araricá ainda não estava em operação no dia da fiscalização, está em fase de conclusão das obras e será abastecida com a água bruta oriunda da captação superficial. Ambas unidades estão contempladas sob a égide da Licença de Instalação municipal n. 011/2024. A unidade está localizada nas seguintes coordenadas geográficas: 29°39'43.49"S e 50°56'34.17"O. No entanto, não foram apresentadas evidência de Licença de Operação da unidade e o prazo de conclusão da obra e início da operação desta. A figura 02 identifica a unidade.

Figura 02: Identificação da área da ETA em obras em Araricá/RS. a) visão do bloco hidráulico; b) materiais de construção e filtros ao fundo; c) reservatórios apoiados; d) Visão frontal dos laboratórios operacionais em construção; e e) entrada de água bruta na unidade.

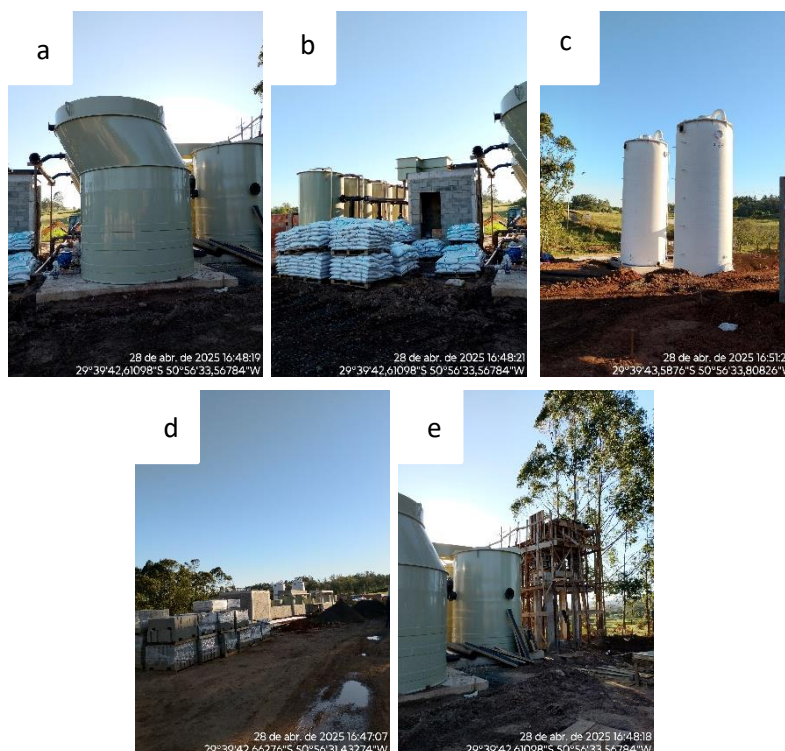

2.1.3 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Araricá possui captação subterrânea a fim de atender seus usuários. O município é abastecido por um conjunto de 11 poços. Todos os poços foram fiscalizados pela Agesan-RS. O quadro 02 apresenta informações acerca das unidades de captação subterrânea. Destaca-se que não foram encaminhadas à Agesan-RS as outorgas de captação subterrânea das unidades ou comprovante de cadastro de uso de água.

Os poços de captação subterrânea possuem sistema simplificado de tratamento via pastilha de cloro e flúor ou adição de hipoclorito de sódio. As análises de cloro e pH são realizadas na localidade do poço 2, onde existe um laboratório operacional para execução destes testes. Demais análises são executadas em laboratório externo.

Por meio das análises físico-químicas encaminhadas em pré-fiscalização, verifica-se que o quantitativo de amostras praticadas se encontra em valor inferior ao previsto nos Anexos 14 e 15 da Portaria MS n. 888/2021 em função população abastecida.

Verificou-se que o parâmetro flúor encontrado nas amostras realizadas de dezembro de 2024 a abril de 2025 encontra-se fora da faixa padrão estabelecido pela Portaria Estadual n. 10/1999 da Secretaria de Saúde, que estabelece um parâmetro mais restritivo para o parâmetro fluoreto se comparado com os valores da Portaria MS n.888/2021.

Ademais, verificou-se que a frequência de realização das análises físico-químicas, conforme o parâmetro também está em quantitativo inferior ao que estabelece o anexo 15 da Portaria MS n. 888/2021 para sistemas de abastecimento de água, tais como cloro residual, turbidez, dentre outros.

Quadro 02: Identificação dos poços fiscalizados pela Agesan-RS.

Unidade	Localização
Poço 1	29°36'8.45"S / 50°55'55.83"O
Poço 2	29°36'21.39"S / 50°55'31.61"O
Poço 3	29°36'26.02"S / 50°55'28.01"O
Poço 4	29°36'5.43"S / 50°56'1.60"O
Poço 5	29°36'53.84"S / 50°55'45.87"O
Poço 6	29°36'45.88"S / 50°55'40.90"O
Poço 7	29°37'10.57"S / 50°55'31.36"O
Poço 8	29°37'45.80"S / 50°55'31.38"O
Poço 9	29°36'36.21"S / 50°55'18.45"O
Poço 10	29°38'30.49"S / 50°56'40.53"O
Poço 11	29°36'43.07"S / 50°55'56.11"O

A fiscalização nos poços foi focada nos seguintes pontos: existência de vazamentos, condições de armazenagem de produtos químicos, condições de segurança elétrica e mecânica, condições de operação e segurança operacional, etc.

2.1.4 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA – EAT

O SAA de Araricá possui 01 elevatória, denominada ERAT Campo. A unidade foi fiscalizada pela equipe da AGESAN-RS. A unidade está localizada na Rua Felipe Diefenbach, n. 86, nas coordenadas geográficas: 29°36'45.51"S e 50°55'45.41"O.

Na área da ERAT Campo há três reservatórios utilizados para abastecimento público e um caminhão pipa. No momento da fiscalização, verificou-se o procedimento de abastecimento do caminhão pipa utilizado para atendimento dos usuários e constatou-se que a mangueira utilizada para transportar o volume de água dos reservatórios da ERAT para o interior do caminhão fica em contato com o solo antes e depois do procedimento, propiciando risco de contaminação. A figura 03 identifica a ERAT e o procedimento de abastecimento público.

2.1.5 RESERVATÓRIOS

O Quadro 3 apresenta os reservatórios que compõem o SAA de Araricá. Todos os reservatórios foram fiscalizados pela Agesan-RS. No momento da fiscalização, verificou-se que os reservatórios R-09, o reservatório localizado na creche da Av. José Antônio de Oliveira Neto e o reservatório da Secretaria de Obras foram devolvidos ao Poder Concedente, no entanto não foram apresentadas evidências da troca de titularidade das estruturas.

Quadro 03: Reservatórios fiscalizados em Araricá/RS.

Nome	Tipo	Localização	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária	Situação
-	ERAT	Rua Felipe Diefenbach, nº 86, Centro (29°36'45.79" S 50°55'40.83" O)	3x20m³	Abril de 2024	-
1	Poço Koeche	Estrada Geral Servidão Koech, s/n, Canoa (29,6023375°S 50,932168°W)	20m³	Abril de 2024	-
2	Poço R590	Rua Leopoldo Schmidt, 780, Canoa (29,605774°S 50,925525°W)	590m³	Abril de 2024	-
3	Poço Serraria	Rua Emilio Dienstmann, 320, Canoa (29,607309°S 50,924483°W)	20m³	Abril de 2024	-
4	Poço Laranjeiras	Servidão Koech, s/n, Canoa (29,601390°S 50,933809°W)	10m³	Abril de 2024	-
5	Poço 05 – sec. De obras	Acesso pela Rua Júlio Konrath, n. 870 - Centro	-	-	Informado como devolvido
6	Poço 06 – Creche	Rua Felipe Diefenbach, n. 186 – Centro	-	-	Informado como devolvido
7	Poço Camobi	Rua Camobi, 265, Centro (desativado) – (29,619562°S 50,925376°W)	20m³	Abril de 2024	-
8	Poço Azaléia	Rua Trabalhador, 900, bairro Azaléia (29,629332°S 50,925265°W)	75m³	Abril de 2024	-
9	Poço Leopoldo Baum	Rua Leopoldo Baum, 595, Canoa (29,611303°S 50,920586°W)	2x 10³	Abril de 2024	Informado como devolvido
10	Poço Bela Vista	Rua Espanha, s/n, Bela Vista (29,64180049°S 50,94446813°W)	2x 30m³	Abril de 2024	-

Nas localizações dos reservatórios 08 e 10, verificou-se pontos de abastecimento de caminhão pipa e constatou-se que as tubulações utilizadas para abastecimento do caminhão pipa também ficam em contato com o solo antes e depois do procedimento, propiciando risco de contaminação da água tratada.

2.1. 6 CAMINHÃO PIPA

A equipe de fiscalização verificou a existência e as condições de prestação de serviço do caminhão pipa utilizado para abastecimento público de água tratada. O veículo possui inscrição “água potável” de forma visível, dados de endereço e telefone de contato da Araricá Saneamento LTDA, abertura para enchimento no topo do veículo com tampa que possui boa vedação. No entanto, verificou-se vazamento de água tratada numa de suas tubulações e não foram apresentadas evidências acerca da higienização interna do reservatório em local licenciado para o procedimento e procedimento adequado.

Figura 03: Identificação da ERAT e procedimento ao abastecimento do caminhão pipa. a) vista frontal da ERAT; b) equipamento de abastecimento do caminhão pipa em contato com o solo; e c) procedimento em andamento de abastecimento do caminhão pipa.



2.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES

O SES de Araricá é composto por unidades de tratamento por meio de sistema fossa séptica e filtro. O SES de Araricá é composto por 08 estações de tratamento de esgoto (ETE).

2.2.1 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

As unidades que compõem o SES de Araricá são compostos igualmente por um conjunto de 03 de fossas sépticas e filtro anaeróbico. Todas as unidades possuem licença de operação municipal vigente e foram fiscalizadas pela Agesan-RS. As unidades são monitoradas quanto à qualidade do

efluente bruto e tratado na periodicidade semestral nos padrões de emissão da Resolução CONSEMA n. 355/2017.

As unidades Conceição, Maurício Barani e Rodolfo Dreyer apresentam resultados de DBO acima do valor de referência estabelecido na Resolução CONSEMA n. 355/2017 para a faixa de vazão inferior abaixo de 200 m³.dia⁻¹.

Em relação, as unidades de TSC Campestre, Conceição, F M Rachske, José Antônio (creche), Júlio Konrath, Maurício Barani e Rodolfo Dreyer não foram apresentados os certificado de destinação final (CDF) do lod removido. O quadro 4 identifica as ETE:

Quadro 04: ETEs fiscalizadas em Araricá.

ETE	Localização	Licença de Operação
ETE José Antônio de Oliveira Neto	29°36'48.04"S 50°55'41.13"O	003/2024
ETE Maurício Barani	29°36'37.21"S 50°55'31.34"O	004/2024
ETE Campestre	29°37'7.95"S 50°55'34.90"O	005/2024
ETE Arno Weis	29°37'3.25"S 50°55'13.39"O	006/2024
ETE F M Rachske	29°36'36.12"S 50°55'36.64"O	007/2024
ETE Julio Konrath	29°36'56.80"S 50°55'37.13"O	008/2024
ETE Conceição	29°37'1.59"S 50°55'47.27"O	009/2024
ETE Rodolfo Dreyer	29°36'53.93"S 50°54'55.39"O	010/2024

3. COMERCIAL

O atendimento aos usuários é realizado na Av. José Antônio de Oliveira Neto, 177 - Centro, Araricá. O município possui, conforme anexo II, 2161 ligações e 785 economias, com 100% de hidrometração. A perda de água mensal nos últimos 12 meses ficou em torno de 37%, segundo informações da prestadora. O SES de Araricá não possui informação no Anexo II referente à quantidade de ligações e economias atendidas pelos TSC e cadastradas na Companhia.

Em função da existência de TSC em operação no SES de Araricá, sob responsabilidade e gestão da prestadora de serviço, a equipe de fiscalização procedeu verificação da situação da cobrança por esgotamento sanitário, bem como tarifa praticada.

Dessa forma, verificou-se por amostragem alguns imóveis nos endereços localizados nas adjacências dos TSC cadastrados no sistema da Araricá a fim de verificar a execução de cobrança por esgotamento sanitário. Cumpre destacar que a verificação objetiva apenas a verificação da cobrança, não sendo observadas questões como identificação do usuário, existência de débitos pendentes, dentre outras informações.

Os endereços verificados são os seguintes:

- Rua Campestre, em toda sua extensão.
- Rua da Conceição, em toda a sua extensão.
- Rua Tancredo de Almeida Neves, em toda sua extensão.

Conforme verificado após consulta aos endereços acima identificados, constatou-se que não está ocorrendo cobrança por esgotamento sanitário. Destaca-se que as unidades possuem licença de operação vigente, mas algumas unidades, mencionadas anteriormente, não atendem o padrão de lançamento de efluente definido na Consema 355/2017.

A equipe de fiscalização da AGESAN-RS também verificou a situação da cobrança por abastecimento de água tratada aos usuários que solicitam caminhão pipa. No momento da fiscalização, verificou-se o endereço Rua Leopoldo Krupp, n. 965, este atendido por abastecimento via caminhão e não foi constatado cobrança por este serviço. Foi informado no momento da fiscalização que o abastecimento por caminhão pipa não está ocorrendo cobrança do usuário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas 57 não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC) referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Araricá.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 11 (onze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 03 de junho de 2025.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 12/06/2025 08:49:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização
Agesan-RS

Participante da fiscalização e responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 11/06/2025 19:13:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 11/06/2025 10:01:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 755/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Araricá Saneamento LTDA

ENDEREÇO: Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, Centro – Araricá/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2747-2828; eng@araricasaneamento.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Araricá/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 28 de abril de 2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 04 de junho de 2025.



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 11/06/2025 19:13:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves

Agente de fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 11/06/2025 10:01:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
1	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se as condições atuais do caminhão pipa utilizado para abastecimento. Constatou-se vazamento aparente nas tubulações do veículo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para o caminhão pipa.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem.

REGISTRO 1

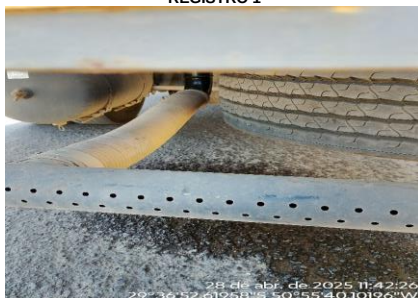

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 01
2	A2.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 02 (junto laboratório central)
3	A2.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 03
4	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 03
5	A2.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 04
6	A2.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 05
7	A2.16	CONSTATAÇÃO	A estrutura de proteção do poço está quebrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 05
8	A2.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
9	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS a Outorga de Uso de recurso hídrico para a Captação de Água em manancial Superficial em obras que irá compor SAA do município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Creche
10	A2.20	CONSTATAÇÃO	Produto químico armazenado sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Creche
11	A2.10	CONSTATAÇÃO	Material não identificado como para descarte armazenado de forma inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Creche
12	A2.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 07
13	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 07
14	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
15	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS a Licença de Operação da Estação de Tratamento de Água e da Captação de Água em manancial Superficial em obras que irá compor SAA do município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 07
16	A2.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 08
17	A2.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 09
18	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS documento comprovante de entrega da unidade para o Poder Concedente ou Outorga de Tamponamento do poço com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Poço 10
19	A2.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 11
20	A2.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - ERAT
21	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA - ERAT
22	-	CONSTATAÇÃO	No local, é realizado o abastecimento de água do caminhão pipa utilizado para abastecimento público dos usuários. A equipe de fiscalização da AGESAN-RS acompanhou o processo de abastecimento e verificou-se que a mangueira utilizada é mantida em contato com o solo antes e após o procedimento, proporcionando risco de contaminação da água tratada abastecida no caminhão pipa, tais como contaminação microbiológica e agentes externos como poeira, aumentando turbidez.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas de abastecimento de água no caminhão pipa.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 01 (poço 01)
23	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 22/04/2024

RESERVATÓRIOS LIMPOS E DESINFETADOS

Data	Lacre	Localização	Capacidade
22/04/2024	Poço 01 - Koeche	Externa	10.000 litros

PRODUTOS UTILIZADOS

Princípio ativo	Concentração ativo (%)	Qde. Utilizada
Clor-In 10000	50% p/p	1g
Hipoclorito de sódio	10%	40ml

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-03
24	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 22/04/2024

REGISTRO 1

REGISTRO 2

RESERVATÓRIOS LIMPOS E DESINFETADOS

Data	Lacre	Localização	Capacidade
22/04/2024	Poço 03 - Serraria	Externa	20.000 litros

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 04
25	A5.3	CONSTATAÇÃO	Indício de vazamento aparente na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04
26	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Última data: 22/04/2024

REGISTRO 1

RESERVATÓRIOS LIMPOS E DESINFETADOS			
Data	Lacre	Localização	Capacidade
22/04/2024	Poço 04 - Serraria	Externa	10.000 litros
PRODUTOS UTILIZADOS			
Princípio ativo	Concentração ativo (%)	Qde. Utilizada	
Clor-In 10000	50% p/p	1g	
Hipoclorito de sódio	10%	40ml	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 05 (Poço 05)
27	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi informado à equipe da AGESAN-RS que este reservatório foi devolvido ao Poder Concedente. No entanto, não foram apresentadas evidências de comprovação deste ato, bem como de o reservatório não compor mais o SAA de responsabilidade da Companhia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2




ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 05 (poço 05 - Secretaria de Obras)
28	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Nenhum documento encaminhado acerca desta unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Res. Creche (nas adjacências do TSC José Antônio)
29	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, foi informado à equipe da AGESAN-RS que este reservatório foi devolvido ao Poder Concedente. No entanto, não foram apresentadas evidências de comprovação deste ato, bem como de o reservatório não compor mais o SAA de responsabilidade da Companhia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

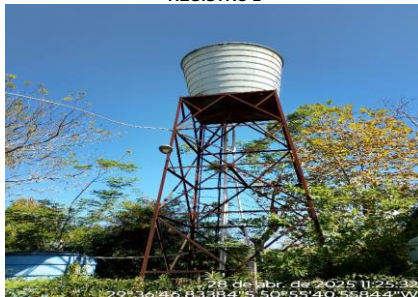

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Res. Creche (nas adjacências do TSC José Antônio)
30	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Nenhum documento encaminhado acerca desta unidade

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 07
31	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Nenhum documento encaminhado acerca desta unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-08
32	A5.6	CONSTATAÇÃO	Suspiro possui abertura sem vedação completa, permitindo entrada de agentes externos como água pluvial e sujidades.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-08
33	-	CONSTATAÇÃO	A unidade apresenta orifício sem vedação por onde passa a fiação do equipamento medidor de nível, permitindo entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R 08
34	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Última data informada: 23/04/2024

REGISTRO 1

RESERVATÓRIOS LIMPOS E DESINFETADOS			
Data	Lacre	Localização	Capacidade
23/04/2024	Poço 8 - Loteamento Azaléia	Externa	75.000 litros


PRODUTOS UTILIZADOS		
Princípio ativo	Concentração ativo (%)	Qde. Utilizada
Clor-In 10000	50% p/p	7,5g
Hipoclorito de sódio	10%	95ml

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-08
35	-	CONSTATAÇÃO	A unidade possui mangueira de conexão para abastecimento de caminhão pipa. No entanto, a mesma encontra-se em contato com o solo, propiciando aumento de risco de contaminações, tais como risco microbiológico e entrada de poeira, aumentando turbidez.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

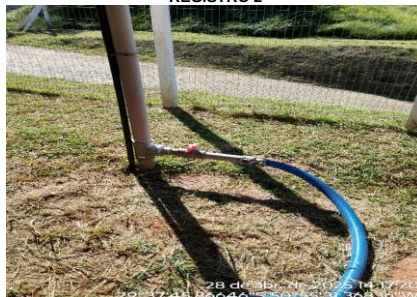

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10 (Bela Vista)
36	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza de reservatório com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Última data informada: 23/04/2024

REGISTRO 1


RESERVATÓRIOS LIMPOS E DESINFETADOS			
Data	Lacre	Localização	Capacidade
23/04/2024	Poço 10 - Loteamento Bela Vista	Externa	30.000 litros

PRODUTOS UTILIZADOS		
Princípio ativo	Concentração ativo (%)	Qde. Utilizada
Clor-In 10000	50% p/p	3g
Hipoclorito de sódio	10%	75ml


ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10 (Bela Vista)
37	-	CONSTATAÇÃO	A unidade possui mangueira de conexão para abastecimento de caminhão pipa. No entanto, a mesma encontra-se em contato com o solo, propiciando aumento de risco de contaminações, tais como risco microbiológico e entrada de poeira, aumentando turbidez.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

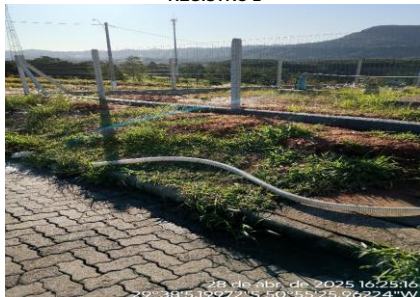

REGISTRO 2

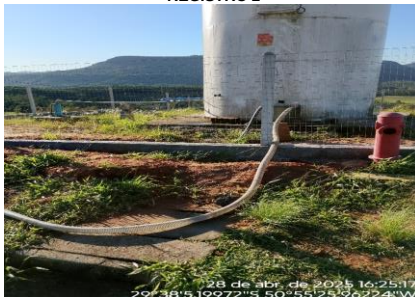

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
38	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área do laboratório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL
39	A6.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
40	-	CONSTATAÇÃO	Não atender inteiramente a solicitação do Anexo I em pré-fiscalização quanto aos itens 3.1 e 3.2 referentes aos mapas de rede de distribuição de água tratada e redes coletoras de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Campestre
41	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) acerca dos Manifestos de Transporte de Resíduos (lodo) encaminhados acerca da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

re-fiscalizacao > MTR e CDFs 2024 e 2025 - ETes > ete CAMPESTRE > 2025 > 2025 > Abril de 2025

Nome	Tipo	Tamanho Compacta...	Protegido ...	Tamanho	Razão
manifesto_2504003209	Microsoft Edge PDF Docu...	598 KB	Não	598 KB	0%
manifesto_2504003218	Microsoft Edge PDF Docu...	825 KB	Não	825 KB	0%
manifesto_2504003228	Microsoft Edge PDF Docu...	529 KB	Não	529 KB	0%
manifesto_2504003234	Microsoft Edge PDF Docu...	823 KB	Não	823 KB	0%
manifesto_2504003240	Microsoft Edge PDF Docu...	726 KB	Não	726 KB	0%
manifesto_2504003251	Microsoft Edge PDF Docu...	608 KB	Não	608 KB	0%
manifesto_2504011463	Microsoft Edge PDF Docu...	724 KB	Não	724 KB	0%

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
42	-	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os documentos comprovantes de higienização interna do caminhão pipa utilizado para abastecimento público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Conceição
43	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) acerca dos Manifestos de Transporte de Resíduos (lodo) encaminhados acerca da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	MTR referentes ao mês de março de 2025.

REGISTRO 1

pre-fiscalizacao > MTR e CDFs 2024 e 2025 - ETes > ete CONCEIÇÃO > 2025 > 2025 > 31.03

Nome	Tipo	Tamanho Compacta...	Protegido ...	Tamanho	Razão
 MTR 2503152206	Microsoft Edge PDF Docu...	165 KB	Não	165 KB	0%
 MTR 2503152218	Microsoft Edge PDF Docu...	166 KB	Não	166 KB	0%
 MTR 2503152647	Microsoft Edge PDF Docu...	166 KB	Não	166 KB	0%
 MTR 2503152649	Microsoft Edge PDF Docu...	165 KB	Não	165 KB	0%

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Conceição
44	E2.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda e supressão vegetal na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Rodolfo Dreyer
45	E2.27	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação dos laudos de análise físico-química semestrais encaminhados, constatou-se que o parâmetro DBO 5 excede o valor máximo permitido pela Resolução
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

02. Dados da Amostragem:				
Descrição da Amostra: ETE Rodolfo Dreyer - Efluente Tratado				
Endereço Amostragem: Rua Rodolfo Dreyer, s/n Integração Cidade: Ararica/RS CEP: 93860000				
Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h; Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente, Temp Ambiente 28,00°C, Temp Transporte 3,40°C				
Responsável pela Amostragem: Solicitante				
Matriz e Origem Amostra: Efluente - Efluente Tratado				
Data da Amostragem: 27/03/2025 15:29:00		Característica da Amostra:		Simplex
03. Dados de Controle da Amostra:				
Data Recebimento: 28/03/2025 16:56:00		Data Conferência:		11/04/2025 14:40:21
		Responsável pela Conferência:		Patrich Sandri
Data Início Amostra: 31/03/2025 10:07:22		Data Conclusão Amostra:		11/04/2025 14:36:06
04. Resultados:				
Parâmetros		Resultados	Un Trab	L.Q. Metodologia
Coliformes totais		122,10	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5		228,62	mg/L	5,00 SMWW 5219 B
DO		6,76	mg/L	10,00 SMWW 5220 D
Fósforo		4,3	mg/L	0,27 mg/L SMWW 244 3030 F / 3120 B
Nitrogênio Amônia		30,0	mg/L	- SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais			mg/L	5,0 SMWW 2540 D

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Conceição
46	E2.27	CONSTATAÇÃO	Mediante verificação dos laudos de análise físico-química semestrais encaminhados, constatou-se que o parâmetro DBO 5 excede o valor máximo permitido pela Resolução CONSEMA n. 355/2017, conforme definido como padrão de emissão de efluente na Licença de Operação vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1			
02. Dados da Amostragem:			
Descrição da Amostra:		ETE Conceição - Efluente Tratado	
Endereço Amostragem:		Rua Conceição, s/n Centro Cidade: Ararica/RS CEP: 93880000	
Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente, Temp Ambiente 28,00°C, Temp Transporte 3,40°C			
Responsável pela Amostragem:		Solicitante	
Matriz e Origem Amostra:		Efluente - Efluente Tratado	
Data de Amostragem:		27/03/2025 16:17:00	
03. Dados de Controle da Amostra:		Característica da Amostra: Simples	
Data Recebimento:		28/03/2025 16:56:00	
Data Conferência:		11/04/2025 14:39:43	
Responsável pela Conferência:		Patrícia Sandri	
Data Início Amostra:		31/03/2025 10:07:22	
Data Conclusão Amostra:		11/04/2025 14:34:35	
04. Resultados:			
Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q. Metodologia
Coliformes Termotolerantes	1,6x10 ⁰⁴	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	145,57	mg/L	5,00 SMWW 5210 B
DOO	292,83	mg/L	10,00 SMWW 5220 D
Fósforo	7,24	mg/L	0,27 mg/L SMWW 249 3030 F / 3120 B
Nitrogênio Amôniaical	5,0	mg/L	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	25,0	mg/L	5,0 SMWW 2540 D

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE F M Rachske
47	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) acerca dos Manifestos de Transporte de Resíduos (lodo) encaminhados acerca da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	MTR referentes ao mês de abril de 2025.

pre-fiscalizacao > MTR e CDFs 2024 e 2025 - ETES > ete MARTIM RASCHKE > 2025 > 2025 > ABRIL

		Classificar ▾	Visualizar ▾	Extrair tudo	...	
Nome	Tipo	Tamanho Compacta...	Protegido ...	Tamanho	Razão	
MTR 2504060472	Microsoft Edge PDF Docu...	622 KB	Não	622 KB	0%	
MTR 2504060498	Microsoft Edge PDF Docu...	157 KB	Não	157 KB	0%	
MTR 2504060499	Microsoft Edge PDF Docu...	157 KB	Não	157 KB	0%	
MTR 2504060503	Microsoft Edge PDF Docu...	156 KB	Não	156 KB	0%	
MTR 2504060504	Microsoft Edge PDF Docu...	155 KB	Não	155 KB	0%	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
48	-	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se endereço de usuário onde é realizado o abastecimento por meio de caminhão pipa. No entanto, não constatou-se metodologia de controle de volume abastecido no caminhão pipa e volume distribuído para os usuários que solicitam o serviço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Endereço verificado: Rua Leopoldo Krupp, n. 393 (frente ao n. 444). Na verificação da unidade de saneamento (US) não foram apresentadas evidências de controle de volume de água distribuída por meio de caminhão pipa.



ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE José Antônio.
49	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) acerca dos Manifestos de Transporte de Resíduos (lodo) encaminhados acerca da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	MTR referentes ao mês de abril de 2025.

REGISTRO 1

MTR e CDFs 2024 e 2025 - ETES > ete JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA NETO > 2025 > 2025 > Abril

Nome	Tipo	Tamanho	Compacta...	Protegido ...	Tamanho	Razão
MTR 2504021859	Microsoft Edge PDF Docu...	222 KB	Não		222 KB	0%
MTR 2504021861	Microsoft Edge PDF Docu...	213 KB	Não		213 KB	0%
MTR 2504026579	Microsoft Edge PDF Docu...	224 KB	Não		224 KB	0%
MTR 2504026581	Microsoft Edge PDF Docu...	227 KB	Não		227 KB	0%
MTR 2504036017	Microsoft Edge PDF Docu...	211 KB	Não		211 KB	0%
MTR 2504036019	Microsoft Edge PDF Docu...	213 KB	Não		213 KB	0%
MTR 2504036021	Microsoft Edge PDF Docu...	212 KB	Não		212 KB	0%
MTR 2504036024	Microsoft Edge PDF Docu...	213 KB	Não		213 KB	0%

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
50	A6.20	CONSTATAÇÃO	A Portaria Estadual n. 10/1999 da Secretaria de Saúde estabelece parâmetros mais restritivos para o parâmetro fluoreto na água para consumo humano, considerada dentro do padrão de potabilidade se o parâmetro aparesentar valor entre 0,6 mg.L-1 e 0,9 mg.L-1. Dessa forma, verificou-se nos laudos de análises físico-químicas encaminhados que as amostras dos meses de dezembro de 2024, janeiro, fevereiro, março e abril de 2025 apresentam valores de fluoreto fora desta faixa especificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água tratada em desconformidade com o estabelecido na Portaria MS n.10/1999.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	As seguintes análises: D02, D03, D05, D08 e D16 - 04/12/2024. D01 e D08 de 23/01/2025 e D03 17/01/2025. D02 e D08 de 24/02/2025. D03 de 11/02/2025. D02, D05, D08 e D16 de 18/03/2025, D03 de 11/03/2025. D01 e D03 de 08/04/2025, D05, D08 e D16 de 17/04/2025.

REGISTRO 1

02. Dados de Amostragem:

Descrição da Amostra: D08 - Casa (Rua Paranaíba) - Distribuída

Endereço Amostragem: Rua Paranaíba, 273 Centro - Cidade: Acaricá/RS CEP: 93880000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Cidade, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento: Fraco, Vento: Fraco, Temperatura: 24,00°C, Tempo Transparência: 1,40°C

Responsável pela Amostragem: Leonardo Schmitt

Plano / Folia Amostragem: 1075.2024-00

Materiais e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano

Data de Amostragem: 04/12/2024 11:04:00

Coordenadas: Latitude: -28.4234530000 Longitude: -50.9368890000

03. Dados de Controle:

Data Recebimento: 04/12/2024 17:26:00

Data Conferência: 05/12/2024 11:40:22

Data Início Amostra: 04/12/2024 11:04:00

Responsável pela Conferência: Patrícia Santini

Data Conclusão Amostra: 06/12/2024 11:30:28

04. Resultados de amostras nas instalações de cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunto Nº 9 de MS	Un	L.Q.	Metodologia
Cloro Residual	1,27	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,38	N/A	U pH	2,00	SMWW 4500-H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un	Trat	Conjunto Nº 9 de MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausência	PfA em 100mL	Ausência	PfA	-	SMWW 9223		05/12/2024
Cor Aparente	<3,5	PfA em 100mL	até 15,0	PfA	3,5	SMWW 2120 C		05/12/2024
Exatidão (mg/L)	Ausência	PfA em 100mL	Ausência	PfA	-	SMWW 9223		05/12/2024
Fluoreto	0,44	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D		05/12/2024
Turbidez	<0,5	NTU	até 5,00	UNT	2,00	SMWW 2130		05/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Júlio Konrath
51	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) acerca dos Manifestos de Transporte de Resíduos (lodo) encaminhados acerca da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	MTR referentes ao mês de março de 2025.

REGISTRO 1

pre-fiscalizacao > MTR e CDFs 2024 e 2025 - ETES > ete JULIO KONRATH > 2025 > 2025 > M

Nome	Tipo	Tamanho	Compacta...	Protegido ...	Tamanho	Razão
MTR 2504018963	Microsoft Edge PDF Docu...	153 KB	Não		153 KB	0%
MTR 2504018968	Microsoft Edge PDF Docu...	136 KB	Não		157 KB	14%
MTR 2504018973	Microsoft Edge PDF Docu...	158 KB	Não		158 KB	0%
MTR 2504018981	Microsoft Edge PDF Docu...	154 KB	Não		154 KB	0%

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

Table with 4 columns: NC, CÓDIGO DA NC, UNIDADE, GERAL. Row 1: 52, A6.20, CONSTATAÇÃO, Mediente verificação dos laudos de análises físico químicas encaminhadas na pré-fiscalização... Row 2: GRUPO, PRAZO, NÃO CONFORMIDADE, Fornecer água tratada em desconformidade com o estabelecido na Portaria MS n.888/2021. Row 3: 2, 90 dias, OBSERVAÇÃO, -

REGISTRO 1: TABELA DE NÚMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS E FREQUÊNCIA MÍNIMA DE AMOSTRAGEM PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA... REGISTRO 2: 03. Dados de Controle da Amostra: Data Recebimento: 04/12/2024 17:26:00... 04. Resultados: Parâmetros, Resultados, Un Trab, Conjunta Nº 5 do MS, Un, L.Q., Metodologia, Início Ensaio

Table with 4 columns: NC, CÓDIGO DA NC, UNIDADE, TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Maurício Barani. Row 1: 53, E2.27, CONSTATAÇÃO, Mediente verificação dos laudos de análise físico-química semestrais encaminhados... Row 2: GRUPO, PRAZO, NÃO CONFORMIDADE, Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença. Row 3: 2, 180 dias, OBSERVAÇÃO, -

REGISTRO 1: Descrição da Amostra: ETE Dr. Maurício Barani - Efluente Tratado... 03. Dados de Controle da Amostra: Data Recebimento: 28/03/2025 16:56:00... 04. Resultados: Parâmetros, Resultados, Un Trab, L.Q., Metodologia

Table with 4 columns: NC, CÓDIGO DA NC, UNIDADE, TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Maurício Barani. Row 1: 54, E2.9, CONSTATAÇÃO, Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) acerca dos Manifestos de Transporte de Resíduos (lodo) encaminhados acerca da unidade. Row 2: GRUPO, PRAZO, NÃO CONFORMIDADE, Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. Row 3: 2, 90 dias, OBSERVAÇÃO, MTR referentes ao mês de abril de 2025.

REGISTRO 1: pre-fiscalizacao > MTR e CDFs 2024 e 2025 - ETes > ete MAURICIO BARANI > 2025 > 2025 > Table with 6 columns: Nome, Tipo, Tamanho Compacta..., Protegido..., Tamanho, Razão

ANEXOS I e II - 755/2025 - TNC

Table with 4 columns: NC, CÓDIGO DA NC, UNIDADE, and ÁREA COMERCIAL. Row 1: 55, -, CONSTATAÇÃO, Máquinário utilizado nas atividades de manutenção e operação do SAA não possui identificação da Companhia. Row 2: GRUPO, PRAZO, NÃO CONFORMIDADE, Condições não apropriadas de identificação de maquinário. Row 3: 2, 90 dias, OBSERVAÇÃO.



Table with 4 columns: NC, CÓDIGO DA NC, UNIDADE, and TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC ETE Rodolfo Dreyer. Row 1: 56, E2.9, CONSTATAÇÃO, Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) acerca dos Manifestos de Transporte de Resíduos (lodo) encaminhados acerca da unidade. Row 2: GRUPO, PRAZO, NÃO CONFORMIDADE, Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. Row 3: 2, 90 dias, OBSERVAÇÃO, MTR referentes ao mês de abril de 2025.

REGISTRO 1

Navigation: > ... pre-fiscalizacao > MTR e CDFs 2024 e 2025 - ETES > ete RODOLFO DREYER > 2025 > 2025 > ABRIL

Nome	Tipo	Tamanho Compacta...	Protegido ...	Tamanho	Razão
MTR 2504036030	Microsoft Edge PDF Docu...	143 KB	Não	143 KB	0%
MTR 2504036033	Microsoft Edge PDF Docu...	147 KB	Não	147 KB	0%
MTR 2504036038	Microsoft Edge PDF Docu...	148 KB	Não	148 KB	0%
MTR 2504036041	Microsoft Edge PDF Docu...	146 KB	Não	146 KB	0%
MTR 2504043422	Microsoft Edge PDF Docu...	161 KB	Não	161 KB	0%
MTR 2504043425	Microsoft Edge PDF Docu...	158 KB	Não	158 KB	0%
MTR 2504043436	Microsoft Edge PDF Docu...	157 KB	Não	157 KB	0%
MTR 2504043440	Microsoft Edge PDF Docu...	157 KB	Não	157 KB	0%

Table with 4 columns: NC, CÓDIGO DA NC, UNIDADE, and GERAL. Row 1: 57, A6.20, CONSTATAÇÃO, Por meio da verificação das análises físico-químicas mensais encaminhadas, constata-se que o número de amostras realizadas mensalmente nos períodos de 2023, 2024 e 2025 encaminhados na pré-fiscalização contém número inferior de amostras realizadas em consideração a população abastecida. Verificou-se uma execução de 08 amostras mensais em média, 02 para saída do tratamento e 06 para a rede de distribuição, de maneira uniforme, sendo que o recomendado seja pelo menos 09 amostras para os parâmetros cloro residual, turbidez, coliformes totais/E.coli, segundo a população do município, e 05 amostras para análise de fluoreto. Row 2: GRUPO, PRAZO, NÃO CONFORMIDADE, Plano de amostragem com quantitativo previsto de amostras abaixo do valor adequado. Row 3: 2, 90 dias, OBSERVAÇÃO, Também verifica-se nos anexos 14 e 15 da Portaria MS n. 888/2021 deva-se realizar mais amostragens para análise microbiológica e mais amostras para controle de residual de desinfetante (cloro residual) em função da população abastecida. Considerando o último censo do IBGE para o município, este possui pouco mais de 8 mil habitantes, devendo realizar pelo menos 9 amostras para cada parâmetro. Nos laudos encaminhados, verifica-se que na saída do tratamento constam apenas dados microbiológico para todos os meses verificados.

REGISTRO 1

Navigation: Iniciar backup > ... pre-fiscalizacao > Laudos_Qualidade_agua_AGESAN > Laudos_Qualidade_agua_AGESAN > ABRIL_25

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
D01_B4,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	626 KB
D02_17,04,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	626 KB
D03_B4,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	626 KB
D05_17,04,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	627 KB
D08_17,04,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	626 KB
D16_17,04,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	626 KB
T01_B4,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	611 KB
T01_17,04,25	14/05/2025 08:07	Microsoft Edge PDF...	616 KB

REGISTRO 2

ANEXO 15

TABELA DE NÚMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS E FREQUÊNCIA MÍNIMA DE AMOSTRAGEM PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA, PARA FIM DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, EM FUNÇÃO DO TIPO DE MANANCIAL E DO PONTO DE AMOSTRAGEM.

Parâmetro	Tipo de manancial	Saída do tratamento	Número de amostras retiradas no ponto de consumo (para cada 2000 hab.)	Frequência de amostragem
Cor aparente, pH, coliformes totais e fecal (excluído col)	Superficial	1	1	Semanal
Turbidez	Subterrâneo	1	1	Mensal
Residual de desinfetante (cloro residual)	Superficial ou Subterrâneo	1	1	Semanal
Demais parâmetros	Superficial ou Subterrâneo	1	-	Semestral

REGISTRO 3

Descrição da Amostra:	T01 - Saída do Tratamento Residual		
Endereço Amostragem:	Av. José Antônio de Silva Neto, 177 Centro Cidades, Anjinhos, CEP: 91800-000		
Condições Ambientais:	Clima: Ameno, Vento: Fraco, Temperatura: 20,00°C, Umidade: 60%, Pressão: 1013,2 hPa		
Responsável pela Amostragem:	Larissa Schmitz		
Plano de Amostragem:	17,04,25		
Método e Origem Amostra:	Água - Água Tratada		
Data de Amostragem:	17/04/2025 08:16:00	Característica da Amostra:	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.85881000 Longitude: -50.92327000		
Objetivo de Controle da Amostra:			
Data Realizada:	17/04/2025 08:17:00	Data Conferência:	22/04/2025 09:52:03
Data Início Amostra:	17/04/2025 17:10:17	Responsável pela Conferência:	Patricia Sandoi
Data Encerrado Amostra:		Data Encerrado Amostra:	22/04/2025 09:46:56
Obs. Resultados:			
Parâmetro	Resultado	Un. Med.	Condição
Coliformes Totais	Ausência	100%	Ausência
Coliformes Fecais	Ausência	100%	Ausência
Resíduo de desinfetante	Ausência	100%	Ausência
Demais parâmetros	Ausência	100%	Ausência

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL (em obras)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?			X	Licença de Instalação municipal 011/2024
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?			X	
	A1.7	Existe macromedição da captação?			X	
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?			X	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			X	
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encaminhar dados de água bruta da água a utilizar
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	Poço 01	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou técnica outra ferramenta no local - N/A - RTFA 560/2024															
	Poço Lab central	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou técnica outra ferramenta no local - N/A - RTFA 560/2024															
	Poço 03	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou técnica outra ferramenta no local, vazamento aparente na tubulação - N/A - RTFA 560/2024															
	Poço 04	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou técnica outra ferramenta no local - N/A - RTFA 560/2024															
	Poço 05	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Laje do poço quebrada, ausência de mapa de risco ou ferramenta ou outra técnica no local - N/A RFA 560/2024															
	Poço creche	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	não	sim	sim	não	sim	sim	
		Caixa de manobra do poço está danificada, produto químico sem identificação, ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta, acúmulo de resíduos no local, N/A - RTFA 560/2024															
	Poço 07	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de identificação, cercamento danificado, ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta - N/A - 560/2024															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consvr. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
	Poço 08	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou técnica ou outra ferramenta															
	Poço 09	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Poço desativado - não encaminhar termo de entrega ou de tamponamento															
	Poço 10	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou técnica ou outra ferramenta															
	Poço 11	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	n/a
		Ausência de mapa de risco ou técnica ou outra ferramenta															

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedicação?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT - ERAT	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	Não	n/a
		Mangueira do pipa no chão										

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra feramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA em obras

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4-ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não encaminhado
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			x	
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?			X	
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?			X	
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?			X	
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?			X	
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			X	
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			X	
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?			X	
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			X	
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?			X	
	A4.22	As FISPQs dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?			X	
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?			X	
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?			X	
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?			X	
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			X	
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		-			
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?		-			
	Utiliza cal e carvão ativado?		-			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 01	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	não
		N/a - RTFA 560/2024 . Não encaminhar à Agesan-RS certificado de limpeza de reservatório com validade vigente													
	R central	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	sim
	R 03	n/a	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	não
		N/a - RTFA 560/2024 . Não encaminhar à Agesan-RS certificado de limpeza de reservatório com validade vigente													
	R 04	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	n/a	não
		Indício de vazamento e ausência de certificado de limpeza de reservatório													
	R 05	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	não
		Não encaminhar à Agesan-RS o termo de entrega da unidade para o poder concedente e não encaminhar certificado de limpeza de reservatório													
	R creche	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	não
		Não encaminhar à Agesan-RS o termo de entrega da unidade para o poder concedente e não encaminhar certificado de limpeza de reservatório													
	R 07	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	não
		não encaminhar certificado de limpeza de reservatório													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
	R 08	n/a	sim	sim	sim	NÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não
		Abertura no suspiro, abertura no local de medição de nível e ausência de certificado de limpeza de reservatório e mangueira caminhão pipa													
	R 09	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		n/a - RTFA 560/2024													
	R 10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	não
		Ausência de certificado de limpeza de reservatório e mangueira do pipa													
	R-ERAT	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		n/a - RTFA 560/2024													

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstáculo elevado; Consv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO central

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		X		Calibração externa
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	x			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			x	
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	x			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	X			
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		x		Somente na US
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Ausência de mapa de risco ou outra ferramenta ou técnica
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC Arno Weiss

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			x	Placa da L.O
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?	X			
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igrejinha
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			Consema 355 para DBO, DQO e SST
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC Campestre

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		Não encaminhar CDF
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igreja
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			Consema 355 para DBO, DQO e SST
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC Conceição

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Ausência de placa de identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não encaminhar CDF (mais recente)
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igrejinha
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduo de poda e supressão vegetal acumulado na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		DQO com problema
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC F M Rachske

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Ausência de placa de identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não encaminhar CDF (mais recente)
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igrejinha
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			Consema 355/2017
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC José Antônio

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Ausência de placa de identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não encaminhar CDF (mais recente)
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igrejinha
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			Consema 355/2017
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC Julio Konrath

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Ausência de placa de identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não encaminhar CDF (mais recente)
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igreja
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			Consema 355/2017
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC Maurício Barani

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Ausência de placa de identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não encaminhar CDF (mais recente)
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igrejinha
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			Consema 355/2017
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE TSC Rodolfo Dreyer

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Ausência de placa de identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não encaminhar CDF (mais recente)
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			Sanelimp - Igrejinha
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	RTFA 560/2024
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Laboratório externo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		DBO desconforme
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 755/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	X			
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?			X	
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?				
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	x			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		x		
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		x		
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		Tarifas de 2024
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		x		Três pontos de abastecimento de pipa em má condição
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.		Não			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.		Não			
	Existe almoxarifado na estrutura operacinal?		-			
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?		-			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		-			
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		-			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?		Não se aplica			

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE ARARICÁ PROCESSO 755/2025

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 560/2024

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
28/04/2025	Início: 09:30	Término: 17:00	Av. José Antônio de Oliveira Neto (Araricá)	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Araricá.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz Dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Graziella da Veiga	Araricá	48 996273804	tratamento@ararica.saneamento.com.br
4. Jônatas Megala Machado	ARS	51 99597564	fiscal@ararica.saneamento.com.br
5. Daiane Roque Boiteiro	ARS	51 995351430	meioambiente@ararica.saneamento.com.br
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Estação de Tratamento de água (ETA)	01	01
b) Fiscalização de laboratórios de Análise	01	01
c) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não se aplica	Não se aplica
d) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	08	08
e) Fiscalização de Captação Superficial	01	01
f) Fiscalização de Poços	11	11
g) Fiscalização de Reservatórios	10	10
h) Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	02	02
i) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	Não se aplica	Não se aplica
j) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	01	01
k) Tempo estimado fiscalização (dias)	01	01

5. Observações

Observações:

A equipe de Fiscalização da AGESAN-RS esteve nas localidades das obras da nova ETA e Captação Superficial visitando o andamento dos projetos. Estão com prazo previsto de início de operações para junho de 2025, conforme informado à equipe de Fiscalização da AGESAN-RS.

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE ARARICÁ PROCESSO 755/2025

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 560/2024

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: Sl0Data: 28/04/25Horário inicial: 08:00Horário final: 18:30**8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)****9. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 28 / 04 / 2025Lorenzo Cure Das NevesLorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização**ANEXOS**



Reservatório Poço 1



EBAT campo



R4



R3



R5



R6



R7



R 8



R10

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
POÇO 1	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Estrada Servidão Koeche, s/n, Zona Rural Coordenadas: -29,6024°; -50,9322°
POÇO 2	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Rua Pedro Schardong, nº780, Bairro da Canoa. Coordenadas: -29,6058°; -50,9254°
POÇO 3	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Rua Emili Dientsmann Final de Rua
POÇO 4	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Estrada Servidão Koeche, s/n, Zona Rural Coordenadas: -29,6015°; -50,9337°
POÇO 5	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Acesso pela rua Julio Konrath, nº870, Centro Coordenadas: -29,6147°; -50,9292°
POÇO 6	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Rua Felipe Diefenbach, nº186, Centro Coordenadas: -29,6127°; -50,9280°
POÇO 7	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Rua Camobi, nº265, Coordenadas: -29,3710°; -50,5531°
POÇO 8	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Avenida do Trabalhador, nº900, Bairro Azaléia Coordenadas: -29,3745°; -50,5531°
POÇO 9	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	RASO	Rua Leopoldo Baum, s/n, Coordenadas: -29,3640°; -50,5513°
POÇO 10	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Rua Espanha, s/n, Coordenadas: -29,3830°; -50,5640°
POÇO 11	BOTUCATU/PIRAMBÓIA	SUBTERRÂNEO	Rua Olivia Bender, s/n, Coordenadas: -29,6120°; -50,9321°
Possui outorga: () Sim () Não ALGUNS POSSUEM OUTROS NÃO			Validade da outorga:
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Felipe Diefenbach, 86, Centro - 29,612585°S 50,929345°W	ERAT Campo
2	Rua Rudolfo Brenner 29°36'08.7"S 50°55'56.1"W	ERAT Poço Koech
3	Rua Rodolfo Loth 29°36'31.2"S 50°55'42.6"W	Booster Rua Rodolfo Loth

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	Captação	ETA		Bruta	deFoFo	250	1.828,78

	ETA	Distribuição		Tratada	deFoFo	250	3.939,46
	Reservatório Principal	Distribuição		Tratada	deFoFo	200	916,72
Total							6.684,96

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Poço Koeche		Fibra	Estrada Geral Servidão Koech, s/n, Canoa (29,6023375°S 50,932168°W)	20m³	Abril de 2024
2	Poço R590		Metálico	Rua Leopoldo Schmidt, 780, Canoa (29,605774°S 50,925525°W)	590m³	Abril de 2024
3	Poço Serraria		Fibra	Rua Emilio Dienstmann, 320, Canoa (29,607309°S 50,924483°W)	20m³	Abril de 2024
4	Poço Laranjeiras		Fibra	Servidão Koech, s/n, Canoa (29,601390°S 50,933809°W)	10m³	Abril de 2024
5	Poço Camobi		Fibra	Rua Camobi, 265, Centro (desativado) – (29,619562°S 50,925376°W)	20m³	Abril de 2024
6	Poço Azaléia		Metálico	Rua Trabalhador, 900, bairro Azaléia (29,629332°S 50,925265°W)	75m³	Abril de 2024
7	Poço Leopoldo Baum		Fibra	Rua Leopoldo Baum, 595, Canoa (29,611303°S 50,920586°W)	2x 10³	Abril de 2024
8	Poço Bela Vista		Metálico	Rua Espanha, s/n, Bela Vista (29,64180049°S 50,94446813°W)	2x 30m³	Abril de 2024
9	ERAT		Fibra	Rua Felipe Diefenbach, nº 86, Centro (29°36'45.79" 50°55'40.83")	3x20m³	Abril de 2024
Total					875m³	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	PVC 50mm	Área urbana	PVC	3.343,76
	PEAD 50mm	Área urbana	PEAD	48.160,35
	PEAD 63mm	Área urbana	PEAD	14.472,96
	PEAD 75mm	Área urbana	PEAD	101.110,81
	PEAD 110mm	Área urbana	PEAD	1.774,07
	deFoFo 150mm	Área urbana	deFoFo	2.519,80
	deFoFo 200mm	Área urbana	deFoFo	916,72
	deFoFo 250mm	Área urbana	deFoFo	5.768,25
Total				178.066,72

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	Eletromagnético	Optiflux 200mm	29°36'21.1"S 50°55'31.3"W

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
	Pilotada	VALOY 200mm	Rua Prof. Martim Frederico Raschke 29°36'29.2"S 50°55'34.5"W

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
ERAT campo		Danfoss FC202	Estrada Geral Servidão Koech, s/n, Canoa (29,6023375°S 50,932168°W)
Poço Koeche		Danfoss FC202	Rua Leopoldo Schmidt, 780, Canoa (29,605774°S 50,925525°W)
Poço R590		Danfoss FC202	Rua Emilio Dienstmann, 320, Canoa (29,607309°S 50,924483°W)
Poço Serraria		Danfoss FC202	Servidão Koech, s/n, Canoa (29,601390°S 50,933809°W)
Poço Laranjeiras		Danfoss FC202	Rua Camobi, 265, Centro (desativado) – (29,619562°S 50,925376°W)
Poço Camobi		Danfoss FC202	Rua Trabalhador, 900, bairro Azaléia (29,629332°S 50,925265°W)
Poço Azaléia		Danfoss FC202	Rua Leopoldo Baum, 595, Canoa (29,611303°S 50,920586°W)
Poço Leopoldo Baum		Danfoss FC202	Rua Espanha, s/n, Bela Vista (29,64180049°S 50,94446813°W)
Poço Bela Vista		Danfoss FC202	Estrada Geral Servidão Koech, s/n, Canoa (29,6023375°S 50,932168°W)

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
	Painel solar	Sensor de pressão 4-20 mA	Rua Prof. Martim Frederico Raschke 29°36'29.2"S 50°55'34.5"W
	Booster Rodolfo Loth	Sensor de pressão 4-20 mA	Rua Rodolfo Loth 29°36'31.2"S 50°55'42.6"W
	ERAT campo	Sensor de pressão 4-20 mA	Rua Felipe Diefenbach 29°36'45.5"S 50°55'45.5"W

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Ventosa	Morada Nobre	Ventosa Simples	Rua Maurício Barani
Ventosa	Serraria	Ventosa Simples	Rua Emilio Dietchman Poço 03 Serraria
Ventosa	Morada Nobre	Ventosa Simples	Rua Maurício Barani
Ventosa	Centro	Ventosa Simples	Rua Julio Konrath lado Rua Leopoldo Baum
Ventosa	Centro	Ventosa Simples	Rua Julio Konrath com Rua Guine

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
	Adutora de água tratada	MND 250mm deFoFo	RS-239	29°38'08.2"S 50°55'48.8"W

13. N. Total de ligações	2.161 (março/2025)
14. N. Total de economias	785 (março/2025)
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	37%



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	Vide Carta nº 49/2025
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	Vide Carta nº 49/2025
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada	

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
		Rede de drenagem pluvial	

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE Escola			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,613340° Lon -50,928096°
ETE Maurício Barani			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,610318° Lon -50,925261°
ETE Camprestre			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,618949° Lon.-50,926291°
ETE Arno Weiis			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,618809° Lon. -50,920596°
ETE Martim			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,609940° Lon. -50,926857°
ETE Julio Konrath			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,615772° Lon. -50,926650°
ETE Conceição			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,617100° Lon. -50,929799°
ETE Rodolfo Dreyer			3 fossas sépticas e filtro anaeróbio	Lat. -29,615066° Lon. -50,915470°
Tempo de funcionamento (h/dia): 24h				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

4. ADUTORAS

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)					Descrição	
ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Total							

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	PVC 150mm	Área urbana	PVC	12.421,69
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	
-------------------------	--

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	
--	--

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	
--	--