

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 780/2026 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Santa Bárbara do
Sul/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 08 de abril de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Santa Bárbara do Sul. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Santa Bárbara do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular inicial. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular inicial.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Santa Bárbara do Sul consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela CORSAN. A unidade da CORSAN de Santa Bárbara do Sul/RS é vinculada a unidade polo de Panambi/RS.

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Santa Bárbara do Sul realiza a captação de água bruta por meio de poços artesianos destinados ao abastecimento do município, conforme apresentado na Tabela 1 e na Figura 1. Durante a fiscalização, verificou-se que os poços SBA-03, SBA-04, SBA-05 e SBA-06 encontram-se em operação. O poço SBA-02 foi informado pela prestadora como unidade mantida em reserva técnica. Já o poço SBA-01 não foi localizado durante as atividades de campo, enquanto o poço SBA-01A encontrava-se tamponado no momento da vistoria.

As unidades de captação subterrânea vinculadas ao sistema também possuem registros no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). A Tabela 1 apresenta a identificação das unidades, suas localizações e respectivas descrições operacionais.

A Figura 1 corresponde ao poço SBA-03, a Figura 2 ao poço SBA-04, a Figura 3 ao poço SBA-01A, a Figura 4 ao poço SBA-02, a Figura 5 ao poço SBA-05 e a Figura 6 ao poço SBA-06.

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
COR SBA 01	Latitude: -28.3654° S Longitude: -53.2606° O	Captação subterrânea sem uso.
COR SBA 01A	Latitude: -28.3654° S Longitude: -53.2606° O	Captação subterrânea sem uso.
COR SBA 02	Av. Presidente Vargas – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.3659° S Longitude: -53.2579° O	Captação subterrânea de água bruta (reserva técnica). Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2018/015.764, vazão máxima de 240 m³/dia
COR SBA 03	Rua 7 de Setembro, 94 – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.3643° S Longitude: -53.2539° O	Captação subterrânea de água bruta (em uso). Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2018/015.772, vazão máxima de 495 m³/dia
COR SBA 04	Rua Franciso Vignatti, 216 – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.3585° S Longitude: -53.2527° O	Captação subterrânea de água bruta (em uso). Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2018/015.774, vazão máxima de 486 m³/dia
COR SBA 05	Rua João Gollub – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.3749° S Longitude: -53.2572° O	Captação subterrânea de água bruta (em uso). Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2018/015.778, vazão máxima de 560 m³/dia
COR SBA 06	Rua Cristovão Colombo, 421 – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.2215° S Longitude: -53.1449° O	Captação subterrânea de água bruta (em uso). Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2018/015.802, vazão máxima de 1170 m³/dia

Figura 1. Poço SBA-03



Figura 2. Poço SBA-04



Figura 3. Poço SBA-01A



Figura 4. Poço SBA-02



Figura 5. Poço SBA-05



Figura 6. Poço SBA-06



2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O SAA do município opera com tratamento simplificado realizado diretamente nas unidades de captação subterrânea. O processo consiste nas etapas de cloração e fluoretação da água, executadas por meio de bombas dosadoras associadas a geradores de hipoclorito instalados nas casas de química dos poços.

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e para os reservatórios do sistema, não havendo reservatório de contato intermediário. As unidades de captação dispõem de estrutura destinada ao tratamento, composta por tina para preparo de solução fluoretada, gerador de hipoclorito, bombas dosadoras de cloro e flúor, além de espaço para armazenamento dos insumos utilizados na operação.

A aplicação da solução de hipoclorito ocorre de forma automatizada na tubulação de recalque, enquanto a fluoretação é realizada a partir do preparo manual de solução de fluossilicato de sódio pelos operadores responsáveis.

O armazenamento principal dos produtos químicos ocorre na unidade polo localizada no município de Panambi/RS, onde também se encontra o laboratório da CORSAN responsável pelo monitoramento de parâmetros básicos da qualidade da água, incluindo pH, cloro residual, flúor, turbidez, Escherichia coli e coliformes totais. As análises complementares são executadas por empresa

terceirizada especializada. Durante a fiscalização, foram verificadas as condições gerais da estrutura laboratorial e os registros das análises operacionais apresentadas pela prestadora.

2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Santa Bárbara do Sul não possui um unidades dedicado de bombeamento de água. A pressurização da água potável é realizada inteiramente pelas bombas de extração de água dos poços, que direcionam a água diretamente para a rede de distribuição (abastecimento em marcha) e, em seguida, para os reservatórios.

2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Santa Bárbara do Sul dispõe de dois reservatórios de jusante, conforme especificado no Anexo II – Ficha Técnica do SAA. Essas unidades, identificadas na Tabela 2 e Figura 7, são responsáveis pelo armazenamento e distribuição da água tratada.

Durante a fiscalização, foram avaliados os laudos de limpeza dos reservatórios, os dispositivos de proteção operacional e as condições gerais de conservação das estruturas. Ambos os reservatórios são monitorados por sistema de telemetria, que permite o acionamento automático dos poços quando os níveis de água atingem patamares predefinidos.

Ressalta-se que não foi realizada inspeção superior no reservatório R01 em razão da presença de ave silvestre no interior da estrutura no momento da vistoria, condição que limitou o acesso da equipe técnica ao local.

Tabela 2 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R01	Rua Emilia Rosa – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: 28° 22' 1" S Longitude: 53° 15' 37" W	Elevado	250
R02	Rua João Goulart – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: 28° 22' 38" S Longitude: 53° 14' 58" W	Elevado	100
Capacidade Total			350

Figura 7 - Estruturas de reservação de Santa Bárbara do Sul.



2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

Durante a fiscalização, verificou-se a existência de macromedição nas unidades de captação atualmente em operação no SAA de Santa Bárbara do Sul. Os poços SBA-03, SBA-04, SBA-05 e SBA-06 possuem macromedidores ultrassônicos tipo carretel instalados nas linhas de recalque. Entretanto, não foram verificadas estruturas de macromedição em outros setores do SAA, como reservatórios ou setores de distribuição, permanecendo o monitoramento operacional concentrado nas unidades de captação em operação.

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Santa Bárbara do Sul não dispõe de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) coletivo implantado. Conforme informações apresentadas pela prestadora, não há previsão de investimentos ou implantação de infraestrutura de esgotamento sanitário no horizonte dos próximos 24 meses.

2.3. COMERCIAL

A unidade comercial da CORSAN em Santa Bárbara do Sul, situada na Rua José Teixeira, n. 46, conta com atendimento presencial terceirizado e terminal de autoatendimento. Durante a vistoria, verificou-se a disponibilização ao público da tabela tarifária vinculada a outra agência reguladora, além da Carta de Serviços, do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto (RSAE/AGESAN-RS) e do Código de Defesa do Consumidor. No local também há almoxarifado destinado ao armazenamento de peças e materiais empregados na operação e manutenção do sistema.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 34 NCs referentes ao SAA do município de Santa Bárbara do Sul.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 6 (seis) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 19 de maio de 2026.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **BRUNO BREZOLIN ZAGO**
Data: 02/06/2026 14:24:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 **BRUNO BREZOLIN ZAGO**
Data: 02/06/2026 14:23:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 1993817-77
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 1993817-77
Dados: 1993817-77-10-2026-14:24:35

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.:780/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Santa Bárbara do Sul/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 08/04/2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Bruno Brezolin Zago

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Leonardo Moreira Rodrigues

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Bruno Brezolin Zago

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 19 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente

BRUNO BREZOLIN ZAGO

Data: 02/06/2026 14:22:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Brezolin Zago

Agente de Fiscalização

EMANUELE
BAIFUS

MANKE: 11993EAV-VV

Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 11993EAV-VV
Dados: 2026.06.02.14.22.28-0300

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA - 03
1	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento sem portão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA - 03
2	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA - 04
3	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento sem portão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA - 01
4	A2.2	CONSTATAÇÃO	Área sem cercamento total
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO SBA - 02
5	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento sem portão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA - 05
6	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento sem portão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA - 05
7	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - Panambi/RS
8	A6.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - Panambi/RS
9	A6.24	CONSTATAÇÃO	O local não apresenta mapa de risco
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de mapa de risco
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
10	A5.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
11	A5.18	CONSTATAÇÃO	O local não apresenta mapa de risco
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de mapa de risco
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
12	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de método de aferição de macromedidores
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Método de aferição de macromedidores inexistente ou não sendo realizado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	


ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
13	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
14	AE1.20	CONSTATAÇÃO	O local não apresenta mapa de risco
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de mapa de risco
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - Panambi/RS
15	A6.20	CONSTATAÇÃO	Resultados de fluoreto abaixo de 0,6 mg/L e acima de 1,5 mg/L.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

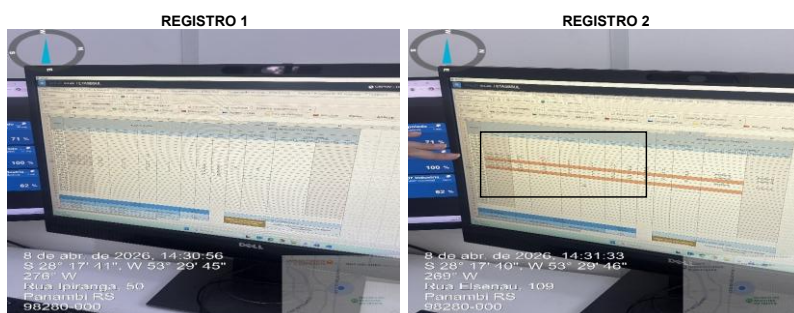

ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA - 03
16	A2.13	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Material abandonado próximo ao poço, favorecendo foco de vetores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-03
17	AE1.20	CONSTATAÇÃO	O local não apresenta mapa de risco
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de mapa de risco
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-03
18	A2.21	CONSTATAÇÃO	Suportes dos reservatórios de produtos químicos apresentando oxidação e falta de manutenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-01A
19	A2.1	CONSTATAÇÃO	Estrutura abandonada identificada como desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-01A
20	A2.10	CONSTATAÇÃO	Estrutura abandonada apresentando condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar cronograma de remoção.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-02
21	A2.2	CONSTATAÇÃO	Gradil/cerca danificado(a), evidenciando falta de manutenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
22	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidências de manutenção preventiva do equipamento Hidrogeron.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-01
23	A2.10	CONSTATAÇÃO	Entorno do poço tamponado apresentando acúmulo de vegetação e condições inadequadas de manutenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-01
24	A2.1	CONSTATAÇÃO	Poço sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-02
25	A2.8	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas, com fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
26	A5.17	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem proteção adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
27	A5.17	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com presença de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
28	AE1.13	CONSTATAÇÃO	Falta de acessibilidade na unidade comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
29	AE1.14	CONSTATAÇÃO	Falta de identificação da unidade comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
30	A5.5	CONSTATAÇÃO	Entrada do reservatório sem sistema de travamento/fechamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo de travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
31	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela do suspiro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SBA-02
32	A2.10	CONSTATAÇÃO	Poço desativado com restos de poda na calçada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
33	A5.11	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Anexo I_ item 4.8 - Santa Bárbara do Sul

REGISTRO 1

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Santa Bárbara do Sul foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R-1	17/02/2025	Emílio Rissa	Elevado	250

ANEXOS I e II - 780/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
34	A5.11	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Anexo I_ item 4.8 - Santa Bárbara do Sul

REGISTRO 1

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Santa Bárbara do Sul foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R-2	17/02/2025	João Goulart	Elevado	100

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 780/2026

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 780/2026

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consvr. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
08/04/2026 11:20	SBS 03	OK	NÃO	OK	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NÃO	OK	OK	OK	OK	
08/04/2026 11:30	SBS 04	OK	NÃO	OK	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
08/04/2026 11:38	SBS 01																
08/04/2026 11:38	SBS 01A																
08/04/2026 11:45	SBS 02	OK	NÃO	OK	N/A	N/A	N/A	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NÃO	
08/04/2026 11:52	SBS 05	OK	NÃO	OK	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NÃO	OK	OK	OK	OK	
08/04/2026 12:05	SBS 06	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consvr. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 780/2026

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: 14:00h

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?	X			
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			X	
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 780/2026

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

Área	Código da NC	Condição
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
		Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 780/2026

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
13/10/2026 13:10	R1	OK	OK	OK					OK	N/A	N/A	N/A	SIM	SIM	
		Não foi possível realizar o acesso ao reservatório em razão da presença de animal silvestre (coruja), o que inviabilizou a subida por questões de segurança.													
13/10/2026 13:28	R2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	NÃO	NÃO	

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 780/2026

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 10h30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		AGERGS
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	X			
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			X	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.		Não, há somente poços			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.		Não, há somente poços			
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?		Sim			
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?		Sim			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		Sim, centralizados na cidade de Ijuí			
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		Sim,			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DO SUL PROCESSO 780/2026

Página 1 de 1

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 447/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
08/09/26	Início: 10:45	Término: 16:30	Santa Bárbara do Sul / RS	Fiscalização AGESAN
	Início:	Término:	Corson - Rua Capão Manoel João Silveira/61	

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Santa Bárbara do Sul.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Bruno Brezolin Zago	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Leonardo Rodrigues Moreira	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Suziane Gatell	Corson	55991963942	Suziane.gatell@corson.com.br
4. Gilson Prestes Santos	Corson	51 999281984	gilson.prestes@corson.com.br
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de poço	07	07
b) Fiscalização nos Reservatórios	02	02
c) Fiscalização na Área Comercial. (Escritório/Loja).	01	01
d) Fiscalização de Laboratório	01	01
e) Tempo estimado fiscalização (dias)	01	01
f)		
g)		
h)		
i)		
j)		

5. Observações

Observações:

Fiscalização se iniciou com 2h30 de atraso devido a imprevisto (troca de pneu), 10h45 min.

Suziane

Agesan - RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 802, Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001
e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DO SUL PROCESSO 780/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 447/2025

Observações:

Não foi possível subir no R01 devido o animal (coruja)

Guziane

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: S10

Data: 03/04

Data: _____

Horário inicial: 8:00

Horário final: 17:00

Horário inicial: _____

Horário final: _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 03/04/2026

Bruno Zago
Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização

ANEXOS

ANEXO I

A fiscalização regular realizada no município de Santa Bárbara do Sul, em 08/04/2026, incluía a inspeção do reservatório R01 pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água do município. Contudo, não foi possível acessar a parte superior da estrutura, localizada na Rua Emília Rosa, devido à presença de um animal silvestre (coruja) no local, o que impossibilitou a realização da atividade de forma segura. As figuras abaixo evidenciam o impedimento constatado durante a fiscalização.

Figura 01: reservatório R01



Figura 02: coruja no acesso ao reservatório



Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

BRUNO BREZOLIN ZAGO

Data: 21/05/2026 14:49:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Brezolin Zago
Agente de fiscalização
AGESAN-RS

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA – SANTA BARBARA DO SUL**1. CAPTAÇÃO**

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-01	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.3654, -53,2606 R. Dom Conrado
Possui outorga: () Sim (x) Não		Validade da outorga: Não se aplica	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
Poço fora de operação.			
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-01A	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.3654, -53,2606 R. Dom Conrado
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
Poço fora de operação.			
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-02	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.3659, -53,2579 Av. Presidente Vargas
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
Poço em reserva técnica.			
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-03	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28,3643, -53,2539 R. 7 de Setembro, 94
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	

CAP		Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-04		Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.3585, -53.2527 R. Francisco Vignatti, 216
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
CAP		Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-05		Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.3749, -53.2572 R. João Gollub
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	
CAP		Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-06		Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28.2215, -53.1449 R. Cristóvão Colombo, 421
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica	

2. TRATAMENTO

POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
SAB 03	27,5m³	30m³	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	-28,3643, -53,2539 R. 7 de Setembro, 94
Tempo de funcionamento (h/dia): 20				
SAB 04	27m³	22m³	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	-28.3585, -53.2527 R. Francisco Vignatti, 216
Tempo de funcionamento (h/dia): 18				
SAB 05	30m³	35m³	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	-28.3749, -53.2572 R. João Gollub
Tempo de funcionamento (h/dia): 19				
SAB 06	65m³	27m³	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	-28.2215, -53.1449 R. Cristóvão Colombo, 421

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001 e-

mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)

Tempo de funcionamento (h/dia): 18

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Não possui	Não possui	Não possui

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Poço SBA - 04	R -01	5,4kgf/cm ²	Potável	FC - Fibro Cimento / PVC	100 / 150	1366,2
Total							1366,2

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)	Data última inspeção sanitária
R1	Elevado	Reservação	Intze	Rua Emilia Rosa	250	17/02/25
R2	Elevado	Reservação	Metálico	Rua João Goulart	100	17/02/25
Total					350	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
50 mm	Dist.	Consumidor final	PVC	24.478 m
75 mm	Dist	Consumidor final	PVC	1.922,6 m
100 mm	Dist	Consumidor final	PVC	2.804,7 m
100 mm	Dist	Consumidor final	FC	1.864,2 m
125 mm	Dist	Consumidor final	FC	155,7 m
150 mm	Dist	Consumidor final	DEFOFO	273,2 m
150 mm	Dist	Consumidor final	FC	2.761,9 m
Total 34.544,9 m				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
Poço SBA-03	Ultrassônico Carretel	DN 80	-28,3643, -53,2539
Poço SBA-04	Ultrassônico Carretel	DN 80	-28.3585, -53.2527
Poço SBA-05	Ultrassônico Carretel	DN 100	-28.3749, -53.2572
Poço SBA-06	Ultrassônico Carretel	DN 80	-28.2215, -53.1449

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

13. N. Total de ligações	3.209
---------------------------------	--------------

14. N. Total de economias	3.578
----------------------------------	--------------

15. Percentual de hidrometração	100%
--	-------------

16. Perda mensal (%)	42,74
-----------------------------	--------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	61 (procedente e improcedente)
---	---------------------------------------

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	n/a
--	------------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	n/a
--	------------

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES – SANTA BARBARA DO SUL

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
N/A	N/A	N/A	N/A

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tempo de funcionamento (h/dia): N/A				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
N/A	N/A	N/A

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total					

5. REDES COLETORA

RDD		Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total					

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
N/A	N/A	N/A	N/A

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. N. Total de ligações	N/A
-------------------------	-----

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	N/A
---	-----

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	N/A
---	-----

Agesan – RS
 CNPJ: 32.466.876/0001-14
 Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001 e-
 mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br
 Revisão 02 (30/12/2022)